

**(CZ) SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘECÍ KUKLA PRINCEPS**  
**(SK) SAMOSTMIEVACIA ZVÁRACIA KUKLA PRINCEPS**  
**WH100-712-000**

# NÁVOD K POUŽITÍ

Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou.  
Výrobce neručí za vady vzniklé při používání produktu k jiným činnostem, než je uvedeno. Tiskové chyby a změny v technických údajích vyhrazeny.  
Vyobrazení jsou díky neustálému inovačnímu postupu nezávazná.



## ZPŮSOB POUŽITÍ

Samostmívací svářecí kukla je vyrobena tak, aby chránila Vaše oči a obličej od jiskření, prskání, stříkání a škodlivého záření při běžných svářecích podmínkách. Materiál pláště přilby je lehký, odolný vůči vysokým/nízkým teplotám, korozi, s vysokou pevností a odolností. Konstrukce kukly poskytuje dostatek vnitřního prostoru, který usnadňuje ovládání a pohodlné nošení. Filtr se automaticky mění od světlého stavu do tmavého, jakmile se objeví svářecí oblouk a vrátí se zpět do světlého stádia, když přestanete svářet.

Stroj smí být používán pouze podle svého účelu určení. Každé další toto překračující použití neodpovídá použití podle účelu určení. Za z toho vyplývající škody nebo zranění všeho druhu ručí uživatel/obsluhující osoba a ne výrobce. Dbejte prosím na to, že naše přístroje nebyly podle svého účelu určení konstruovány pro živnostenské, řemeslnické nebo průmyslové použití. Nepřebíráme žádné ručení, pokud je přístroj používán v živnostenských, řemeslných nebo průmyslových podnicích a při srovnatelných činnostech.


## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr filtru	110x90mm
Rozsah ztmavení	DIN4/5–8/9-13
Počet senzorů	4
Přepínací čas	0,04ms
Čas zpoždění	0,2 – 1s ze tmy do světla
Napájení	Solární články, Lithiová baterie
Ochrana očí	EN379 1/1/1/1
Vyměnitelná baterie	Yes (CR2450)
Senzor slabé baterie	Yes
Tlačítko TEST	Yes

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento *Návod k použití* udržujte v dobrém stavu a nechávejte jej uložen u výrobku, aby se s ním, v případě potřeby, mohla obsluha výrobku opětovně seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, nikdy k němu nezapomeňte přiložit též kompletní návod k použití.

Přečtěte si tento návod, než začnete výrobek používat.

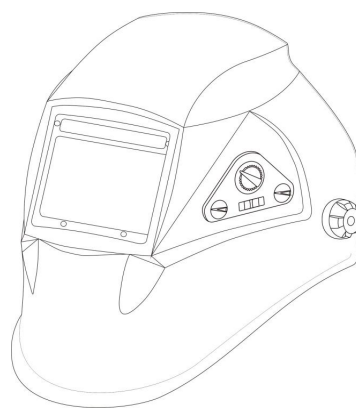

## PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

- Nevystavujte kuklu vlhku a dešti. Všechny části kukly by měly být skladovány na suchém a dobře větraném místě.
- Nevystavujte kuklu přímému slunečnímu záření.
- Chraňte kuklu před znečištěním.

## BEZPEČNOST OSOB

- Udržujte mimo dosah jiných osob.
- Nenechávejte nikoho obsluhovat přístroj bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby přístroj obsluhovaly děti, duševně nezpůsobitelné osoby, osoby pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadměru unavené osoby a ani vy sami tak nečiňte.
- Nedovolte jiným osobám, obzvláště dětem, aby zasahovaly do práce a zabraňte jim v přístupu k pracovnímu prostoru.
- Nepoužívané nářadí dobře uložte. Pokud nářadí není používáno, musí být uloženo na suchém uzamčeném místě mimo dosah dětí.
- Používejte správný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky, může dojít k jejich zachycení. Dlouhé vlasy mějte sepnuté.
- Používejte ochranné pomůcky.
- Před samotným použitím se seznamte s bezpečnostními pravidly pro obloukové sváření.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny sváření. Nedodržením těchto pokynů se vystavujete riziku úrazu.
- Během sváření dochází k vytváření výparů. Dbejte proto na důkladné větrání.
- Vždy si chraňte svůj zrak. Nesvářejte bez odpovídající ochrany očí.
- Ujistěte se, že je tato kukla vhodná na práci, kterou budete vykonávat.
- Tato kukla není hračka, a proto nedovolte dětem, aby si s ní hrály. Mohlo by dojít k jejich zranění.

## PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU


- Ujistěte se, že všechny části svářecí kukly jsou v pořádku. Jakékoliv závady musí být odstraněny.
- Vždy zkontrolujte upevnění filtru a ochranného skla. Pokud najdete na filtru známky opotřebení, ihned jej vyměňte.
- Zkontrolujte také čistotu předního skla a případné nečistoty, které by mohly zakrývat senzory, odstraňte. Nezapomeňte ani na kontrolu nepropustnosti světla mezi filtrem a kuklou.
- Kukla funguje na principu automatického zapnutí/vypnutí. Po uchopení kukly se zdroj sám zapne.

### POZOR:


Ujistěte se, že napájení zdrojem je v pořádku. Pokud odhalíte závady, okamžitě celý zdroj vyměňte.

## MONTÁŽ A PROVOZ


Nastavte požadovanou velikost čelenky otáčením nastavovacího knoflíku na zadní části čelenky

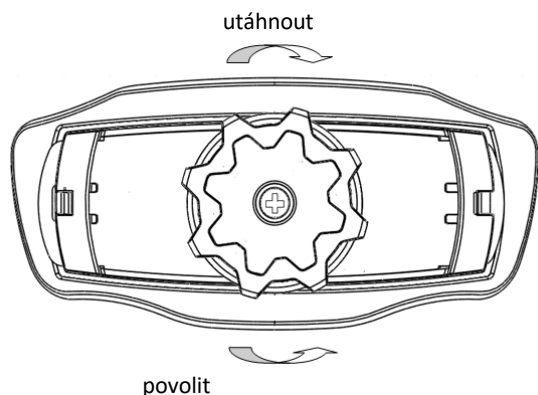


Pomocí otvoru pro nastavení hloubky nastavte délkovou polohu hlavové pásky

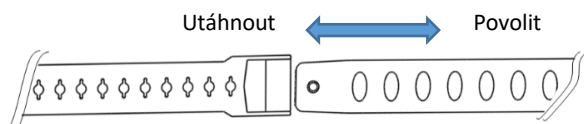

Uvolněte oka matic na obou stranách, aby bylo možné pohybovat maskou dopředu a dozadu. Nastavte vhodnou vzdálenost mezi průzorem a očima

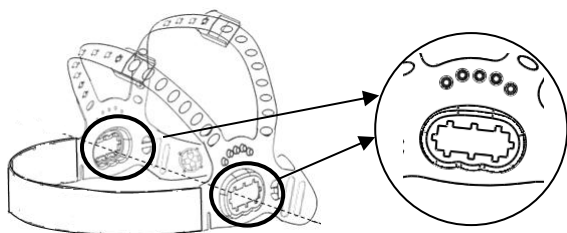

Správný úhel kukly můžete nastavit otočením posuvné limitující podložky (těsnění)

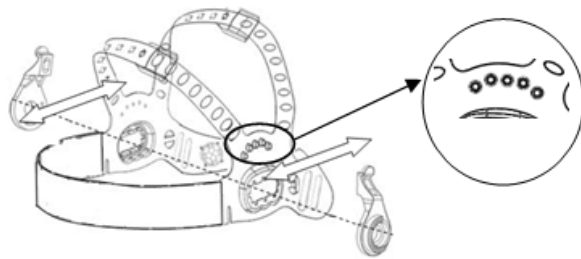

### PROVOZ

Po uchopení kukly se zdroj automaticky sám zapne. Podle velikosti hlavy utáhněte zadní popruh.

V tabulce nastavení filtru v tomto návodu si vyberte správné nastavení podle druhu sváření. Číslo nastavte otočením knoflíku, dokud šipka neukazuje požadovanou hodnotu.

Když nastane moment sváření, automaticky se změní filtr od jasného po tmavý. Po ukončení sváření dojde k automatickému zesvětlení filtru od tmavé k jasné. Svářeč může pomocí otočení knoflíku (delay time) měnit, za jak dlouho se filtr vrátí do jasného stavu. Nastavením knoflíku Sensitivity se nastavuje citlivost kukly na okolní světlo a změny, které nastanou při zahájení sváření.

### BROUŠENÍ/SVAŘOVÁNÍ

Funkce broušení/svařování může být přepínána pomocí knoflíku na těle kukly. Přepnutím na funkci „Grind“ zapnete mód broušení během kterého se samostmívací filtr nestmavne, když zachytí svářecí oblouk. Nastavte tedy správnou pozici ještě před použitím kukly.


### TLAČÍTKO „TEST“

Po zmáčknutí tlačítka TEST filtr ztmavne.



### SENZOR SLABÉ BATERIE

Pokud senzor slabé baterie svítí červeně, je nutné baterii vyměnit. Vyměňte baterii podle obrázku níže.

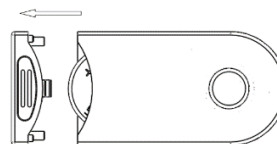

Welding current (A)	0.5	1	2.5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
SMW								9	10			11				12					13		14
MIG (heavy)												10	11			12						13	14
MIG (light)												10	11			12						14	15
TIG, GTAW								9	10		11					12						14	15
MAG/ (CO2)											10	11			12							14	15
SAW															10	11	12				13	14	15
PAC															11		12					13	
PAW																						14	15

## ÚDRŽBA

Správná údržba a pravidelné čištění mohou prodloužit životnost stroje. Výměnu poškozených či opotřebovaných částí, či jiné opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis. Používejte pouze originální náhradní díly, jiné náhradní díly mohou způsobit špatné fungování stroje. Nerozebírejte samostmívací filtr. Filtr smí být rozebírán a opravován pouze autorizovanou osobou.

## ČIŠTĚNÍ

Povrch kukly a filtru čistěte pravidelně čistým kapesníčkem nebo hadříkem. Nikdy k čištění nepoužívejte vodu ani jiné chemické čisticí prostředky. Některé čisticí prostředky a rozpouštědla mohou způsobit poškození plastových dílů. Mezi látky poškozující plasty patří následující: benzín, tetrachlormetan, chlorované čisticí rozpouštědla, amoniak a domácí čisticí prostředky, které obsahují čpavek. Tyto látky k čištění nepoužívejte. Filtr nikdy neponořujte do vody. Nepokoušejte se sami otevírat samostmívací filtr. Kuklu uchovávejte vždy na suchém místě mimo dosah dětí.

## UPOZORNĚNÍ

- Tato samostmívací kukla není určená pro laserové sváření.
- Nikdy nepokládejte helmu ani filtry na horké povrchy.
- Tato kukla neposkytuje ochranu před prudkým nárazem, např. úlomky řezného kotouče. Není tedy vhodná pro používání během broušení. Neposkytuje ochranu ani proti výbušnými látkám či korozivními tekutinami.
- Neprovádějte žádné úpravy kukly ani filtru, které by byly v rozporu s tímto návodem. Vystavovali byste se tak riziku zranění.
- Pokud nedochází ke ztmavení filtru po zapálení svářecího oblouku, zastavte činnost a kontaktujte prodejce.
- Filtr nikdy neponořujte do vody.
- Pro čištění filtru nepoužívejte žádná rozpouštědla, vodu ani jiné chemické čisticí prostředky. Čistěte kuklu pravidelně čistým kapesníčkem či hadříkem.
- Používejte pouze při teplotách od  $-5^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$  ( $23^{\circ}\text{F}$  –  $131^{\circ}\text{F}$ )
- Skladujte při teplotách od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $+70^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$  –  $158^{\circ}\text{F}$ )
- Pravidelně vyměňujte popraskané, poškrábané či jinak poškozené kryty předního filtru. Předjedete tak možnému zranění.
- Pokud helmu nepoužíváte, či ji chcete uskladnit, vždy ji nechávejte položenou průzorem dolů.

## LIKVIDACE VÝROBKU/ OBALU

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého výrobku, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém výrobku vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. sběr druhotných surovin, sběrný dvůr, apod.). Nelikvidujte odhozením do komunálního odpadu. Obal uložte na určené místo k ukládání odpadu.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje (prodlužuje se o dobu, po kterou je výrobek v opravě). Záruka se vztahuje na výrobek jen za předpokladu, že výrobek je užíván v souladu s příloženým návodem k použití. Vyskytne-li se závada výrobku v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu v určených servisních střediscích (viz opravy a servis) za předpokladu, že se jedná prokazatelně o výrobní nebo materiálovou vadu výrobku. Podmínkou pro uplatnění nároku ze záruky je předložení prodejního dokladu, jenž musí být opatřen adresou a razítkem prodejce, podpisem prodávajícího a datem prodeje.



Nároky na záruku zanikají:

Nebyla-li záruka uplatněna v záruční době.

Při neodborných zásazích nebo opravách výrobku jiným než určeným servisním střediskem nebo v případě, že byl výrobek uživatelem či jinou osobou mechanicky či jinak poškozen.

Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k použití. Dovozce prohlašuje, že je v rejstříku společností plnící povinnost zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování, využití a odstraňování elektrozařízení a elektroodpadu REMA.

1. Sensitivita
2. Nastavení stupně tmavosti
3. Režim tmavosti/broušení
4. Zpoždění
5. Test funkčnosti

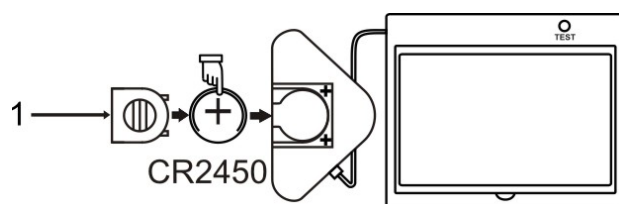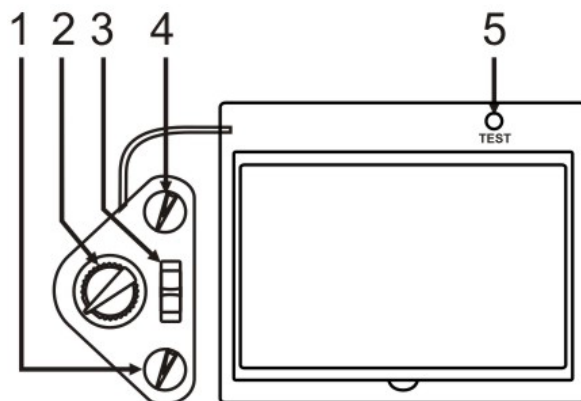

## POZNÁMKA A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.

Na základě zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR č. 17/2003 Sb. prohlašujeme, že námi dodávaný výrobek splňuje následující bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU.

**Příslušné směrnice EU:** 89/686/EEC

**Aplikované normy:** EN379:2003+A1:2008, EN175:1997

**Záruční i mimozáruční odborné opravy a servis zajišťuje:**

**Rhinoweld s.r.o., B. Egermanna 11, Nový Bor**



## SPÔSOB POUŽITIA

Samostmievacie zväracie kukla je vyrobená tak, aby chránila Vaše oči a tvár od iskrenia, prskanie, striekanie a škodlivého žiarenia pri bežných zväracích podmienkach. Materiál pláštia prilby je ľahký, odolný voči vysokým/nízkym teplotám, korózii, s vysokou pevnosťou a odolnosťou. Konštrukcia kukly poskytuje dostatok vnútorného priestoru, ktorý uľahčuje ovládanie a pohodlné nosenie. Filter sa automaticky mení od svetlého stavu do tmavého, akonáhle sa objaví zvärací oblúk a vráti sa späť do svetlého štádia, keď prestanete zvärať.

Stroj smie byť používaný len na ten účel určený. Každé iné odlišné použitie nezodpovedá účelového použitia. Za z toho vyplývajúce škody alebo zranenia všetkého druhu ručí užívateľ / obsluhujúca osoba, nie však výrobca. Dbajte prosím na to, že naše prístroje neboli svojim určením konštruované pre živnostenské, remeselnícke alebo priemyselné použitie. Nepreberáme žiadne ručenie, ak je prístroj používaný v profesionálnych, remeselníckych alebo priemyselných podnikoch a pri porovnateľných činnostiach.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Rozmer filtra	110x90mm
Rozsah stmavenie	DIN4/5–8/9-13
Počet senzorov	4
Prepínací čas	0,04ms od svetla do tmy
Čas obnovenie	0,2 – 1s od tmy do svetla
Napájanie	Solárne články, Lítiová batéria
Ochrana očí	EN379 1/1/1/1
Vymeniteľná batéria	Yes (CR2450)
Senzor slabej batérie	Yes
Tlačidlo TEST	Yes

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento návod na použitie udržiavajte v dobrom stave a nechávajte ho uložený pri výrobku, aby sa s ním, v prípade potreby, mohla obsluha výrobku opätovne oboznámiť. Ak výrobok komukoľvek požičiavate alebo ho predávate, nikdy k nemu nezabudnite priložiť tiež kompletný návod na použitie.

Prečítajte si tento návod, ako začnete výrobok používať.



**Upozornenie:** Označuje riziko zranenia, usmrtenia alebo poškodenie náradia v prípade nedodržania pokynov v návode.



Prečítajte si návod.



Výrobok spĺňa platné európske smernice a dodržanie príslušných smerníc bolo posúdené.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Používajte ochranu dýchacích ciest.

## PRACOVNÉ PROSTREDIE

- Nevystavujte kuklu vlhku a dažďu. Všetky časti kukly by mali byť skladované na suchom a dobre vetranom mieste.
- Nevystavujte kuklu priamemu slnečnému žiareniu.
- Chráňte kuklu pred znečistením.

## BEZPEČNOST OSÔB

- Udržujte mimo dosahu iných osôb.
- Nenechávajte nikoho obsluhovať prístroj bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby prístroj obsluhovali deti, duševne nespôsobilé osoby, osoby pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavené osoby a ani vy sami tak nekonajte.
- Nedovoľte iným osobám, obzvlášť deťom, aby zasahovali do práce a zabráňte im v prístupu k pracovnému priestoru.
- Nepoužívané náradie dobre uložte. Ak náradie nie je používané, musí byť uložené na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
- Používajte správny odev. Nenoste voľný odev alebo šperky, môže dôjsť k ich zachyteniu. Dlhé vlasy majte zopnuté.
- Používajte ochranné pomôcky.
- Pred samotným použitím sa oboznámte s bezpečnostnými pravidlami pre oblúkové zväranie.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny zvärania. Nedodržaním týchto pokynov sa vystavujete riziku úrazu.
- Počas zvärania dochádza k vytváraniu výparov. Dbajte preto na dôkladné vetranie.
- Vždy si chráňte svoj zrak. Nezvärajte bez zodpovedajúcej ochrany očí.
- Uistite sa, že je táto kukla vhodná na prácu, ktorú budete vykonávať.
- Táto kukla nie je hračka, a preto nedovoľte deťom, aby si s ňou hrali. Mohlo by dôjsť k ich zraneniu.

## PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY


- Uistite sa, že všetky časti zväracie kukly sú v poriadku. Akékoľvek závady musia byť odstránené.
- Vždy skontrolujte upevnenie filtra a ochranného skla. Ak nájdete na filtri známky opotrebenia, ihneď ho vymeňte.
- Skontrolujte tiež čistotu predného skla a prípadné nečistoty, ktoré by mohli zakrývať senzory, odstráňte. Nezabudnite ani na kontrolu nepriepustnosti svetla medzi filtrom a kuklou.
- Kukla funguje na princípe automatického zapnutia / vypnutia. Po uchopení kukly sa zdroj sám zapne.

## POZOR:

Uistite sa, že napájanie zdrojom je v poriadku. Ak odhalíte závady, okamžite celý zdroj vymeňte.


## MONTÁŽ A PREVÁDZKA

Nastavte požadovanú veľkosť čelenky otáčaním nastavovacieho gombíka na zadnej časti čelenky utiahnuť

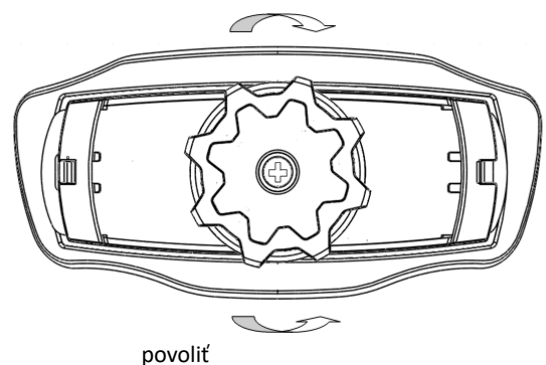





Pomocou otvoru pre nastavenie hĺbky nastavte dĺžkovú polohu hlavové pásky

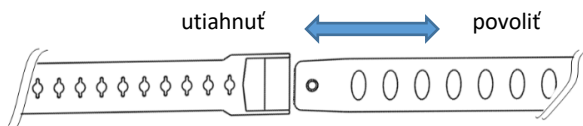

Uvoľnite oka matíc na oboch stranách, aby bolo možné pohybovať maskou dopredu a dozadu. Nastavte vhodnú vzdialenosť medzi priezorom a očami

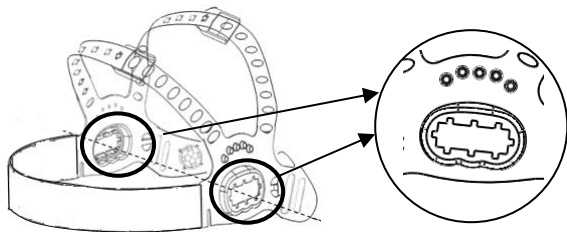

Správny uhol kukly môžete nastaviť otočením posuvné limitujúce podložky (tesnenie)

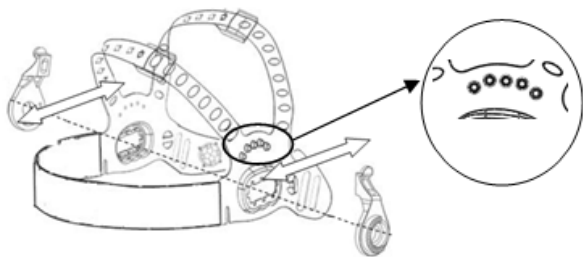

## PREVÁDZKA

- Po uchopení kukly sa zdroj automaticky sám zapne.
- Podľa veľkosti hlavy utiahnite zadný popruh.
- V tabuľke nastavenia filtra v tomto návode si vyberte správne nastavenie podľa druhu zvarovania. Číslo nastavte otočením gombíka, kým šípka neukazuje požadovanú hodnotu.
- Keď nastane moment zvarovania, automaticky sa zmení filter od jasného po tmavý. Po ukončení zvarovania dôjde k automatickému zosvetlenie filtra od tmavej k jasnej. Zvárač môže pomocou otočenia gombíka (delay time) meniť, za ako dlho sa filter vráti do jasného stavu. Nastavením gombíka Sensitivity sa nastavuje citlivosť kukly na okolité svetlo a zmeny, ktoré nastanú pri začatí zvarovania.

## BRÚSENIE / ZVÁRANIE

Funkcia brúsenie / zvarovanie môže byť prepínané pomocou gombíka na tele kukly. Prepnutím na funkciu "Grind" zapnete mód brúsenie počas ktorého sa samostmievajúcej filter nestmavne, keď zachytí zvarovací oblúk. Nastavte teda správnu pozíciu ešte pred použitím kukly.

## TLAČIDLO „TEST“

Po stlačení tlačidla TEST filter stmavne.



## SENZOR SLABEJ BATÉRIE

Ak senzor slabej batérie svieti na červeno, je nutné batériu vymeniť. Vymeňte batériu podľa obrázku nižšie.



Welding current (A)	0,5	1	2,5	5	10	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	
Welding type																									
SMAW										9	10		11					12					13		14
MIG (heavy)												10		11					12					13	14
MIG (light)												10		11					12			13			14
TIG, GTAW												9		10											14
MAG/ (CO2)												10		11											15
SAW																			10		11	12	13	14	15
PAC																									13
PAW																									8

## ÚDRŽBA

Správna údržba a pravidelné čistenie môžu predĺžiť životnosť stroja. Výmenu poškodených alebo opotrebovaných častí, či iné opravy môže vykonávať výhradne autorizovaný servis. Používajte len originálne náhradné diely, iné náhradné diely môžu spôsobiť zlé fungovanie stroja. Nerozoberajte samostmievacie filter. Filter smie byť rozoberaný a opravovaný iba autorizovanou osobou.

## ČISTENIE

Povrch kukly a filtra čistite pravidelne čistou vreckovkou alebo handričkou. Nikdy na čistenie nepoužívajte vodu ani iné chemické čistiace prostriedky. Niektoré čistiace prostriedky a rozpúšťadlá môžu spôsobiť poškodenie plastových dielov. Medzi látky poškodzujúce plasty patria nasledujúce: benzín, tetrachlórmetán, chlórované čistiace rozpúšťadlá, amoniak a domáce čistiace prostriedky, ktoré obsahujú čpavok. Tieto látky na čistenie nepoužívajte. Filter nikdy neponárajte do vody. Nepokúšajte sa sami otvárať samostmievacie filter.

Kuklu uchovávajte vždy na suchom mieste mimo dosahu detí.

## UPOZORNENIE

- Táto samostmievacie kukla nie je určená pre laserové zvarovanie.
- Nikdy nepokladajte helmu ani filtre na horúce povrchy.
- Táto kukla neposkytuje ochranu pred prudkým nárazom, napr. úlomky rezného kotúča. Nie je teda vhodná pre používanie počas brúsenia. Neposkytuje ochranu ani proti výbušnými látkam či korozívnymi tekutinami.
- Nerobte žiadne úpravy kukly ani filtra, ktoré by boli v rozpore s týmto návodom. Vystavovali by ste sa tak riziku zranenia.
- Ak nedochádza ku stmaveniu filtra po zapálení zvaracieho oblúka, zastavte činnosť a kontaktujte predajcu.
- Filter nikdy neponárajte do vody.
- Na čistenie filtra nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, vodu ani iné chemické čistiace prostriedky. Čistite kuklu pravidelne čistou vreckovkou či handričkou.
- Používajte iba pri teplotách od -5°C do +55°C (23°F - 131°F)
- Udržujte pri teplotách od -20°C do +70°C (-4°F - 158°F)
- Pravidelne vymieňajte popraskané, poškrábané či inak poškodené kryty predného filtra. Predídete tak možnému zraneniu.
- Ak helmu nepoužívate, či ju chcete uskladniť, vždy ju nechávajte položenú priezorom nadol.

## LIKVIDÁCIA VÝROBKU / OBALU

Ak sa rozhodnete pre likvidáciu starého výrobku, či už preto, že ste si zakúpili nový alebo preto, že sa na starom výrobku vyskytla neopraviteľná závada, odnesť ho na miesto k tomu určené (napr. Zber druhotných surovín, zberný dvor, apod. ). Nelikvidujte odhodením do komunálneho odpadu. Obal uložte na určené miesto na ukladanie odpadu.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa predaja (predlžuje sa o dobu, po ktorú je výrobok v oprave). Záruka sa vzťahuje na výrobok len za predpokladu, že výrobok je používaný v súlade s priloženým návodom na použitie. Ak sa vyskytne závada výrobku v záručnej dobe, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu v určených servisných strediskách (pozri opravy a servis) za predpokladu, že sa jedná preukázateľne o výrobnú alebo materiállovú chybu výrobku. Podmienkou pre uplatnenie nároku zo záruky je predloženie predajného dokladu, ktorý musí byť opatrený adresou a pečiatkou predajcu, podpisom predávajúceho a dátumom predaja.

Nároky na záruku zanikajú:

Ak nebola záruka uplatnená v záručnej dobe.

Pri neodborných zásahoch alebo opravách výrobku iné než určené servisným strediskom, alebo v prípade, že bol výrobok užívateľom či inou osobou mechanicky či inak poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na bežné prevádzkové opotrebenie, závady vzniknuté úmyselným poškodením, hrubou nedbalosťou pri používaní, alebo ak vykoná kupujúci na výrobku úpravy alebo zmeny. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené neodborným zaobchádzaním či údržbou mimo rámec príslušného návodu na použitie. Dovozca prehlasuje, že je v registri spoločností plniacej povinnosť spätného odberu, oddeleného zberu, spracovania, zhodnocovania a zneškodňovania elektrozariadení a elektroodpadu REMA.

## POZNÁMKA A DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené. Na základe zákona č. 22/1997 Sb. a nariadenia vlády ČR č. 17/2003 Sb. prehlasujeme, že nami dodávaný výrobok spĺňa nasledujúce bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ.

Príslušné smernice EÚ: 89/686/EEC

Aplikované normy: EN379:2003+A1:2008, EN175:1997

Záručný aj mimozáručnej odbornej opravy a servis zaistuje:

Rhinoweld s.r.o., B. Egermanna 11, Nový Bor

1. Sensitivita
2. Nastavení stupně tmavosti
3. Režim tmavosti/broušení
4. Zpoždění
5. Test funkčnosti

