

USER MANUAL

CRYSTAL 2.0




SEE
WHAT YOU
CAN DO


Notes:

QUICK START GUIDE	4
FUNCTIONS	6
SPARE PARTS	8
ENGLISH.....	11
FRANÇAIS	12
DEUTSCH	13
SVENSKA	14
ITALIANO	15
ESPAÑOL	16
PORTUGUÊS	17
NEDERLANDS	18
SUOMI	19
DANSK	20
NORSK	21
POLSKI	22
ČEŠTINA	23
中文	24
MAGYAR	25
TÜRKÇE	26
日本語	27
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	28
БЪЛГАРСКИ	29
SLOVENSKY	30
SLOVENSKO	31
ROMÂNĂ	32
EESTI	33
LIETUVIŠKAI	34
LATVIEŠU	35
РУССКИЙ	36
HRVATSKI	37
GAEILGE	38
MALTI	39




1

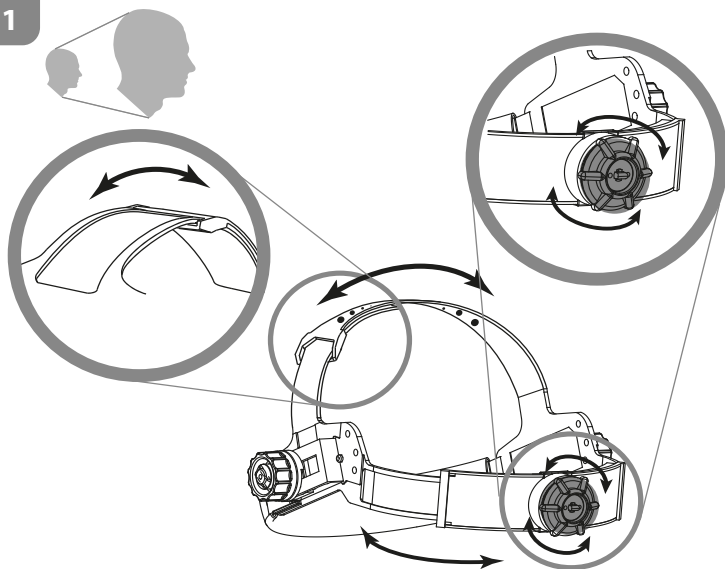


2


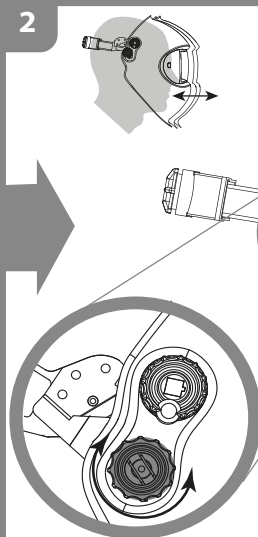


6

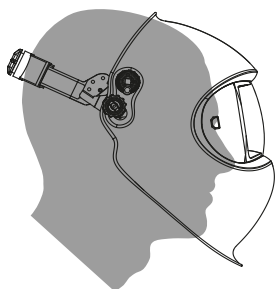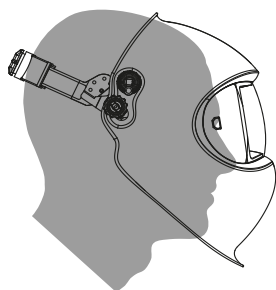
 


5

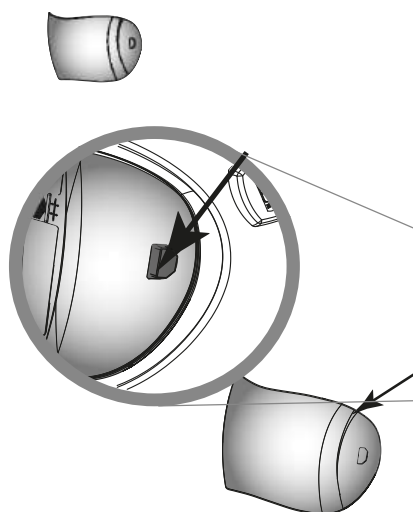

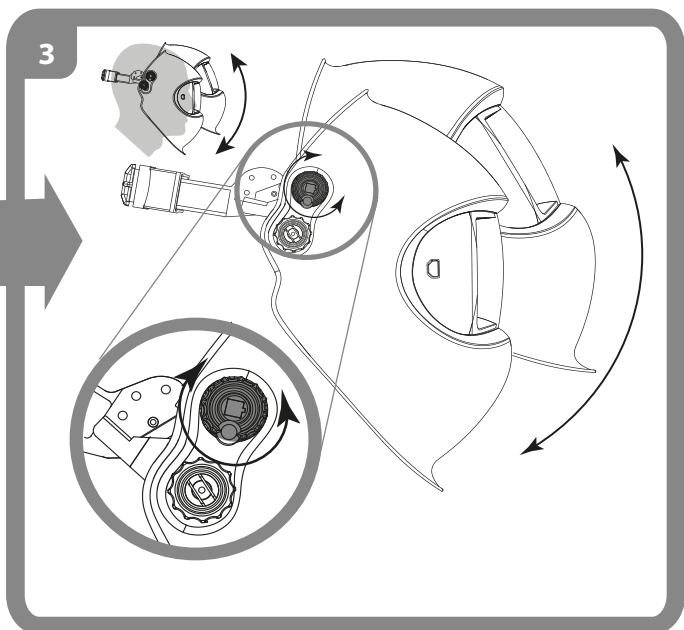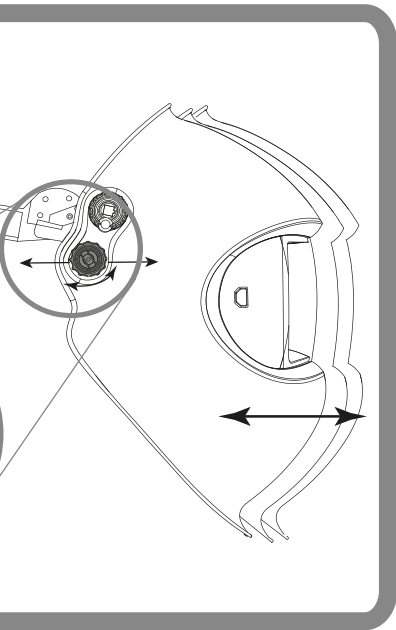


Quick Start Guide

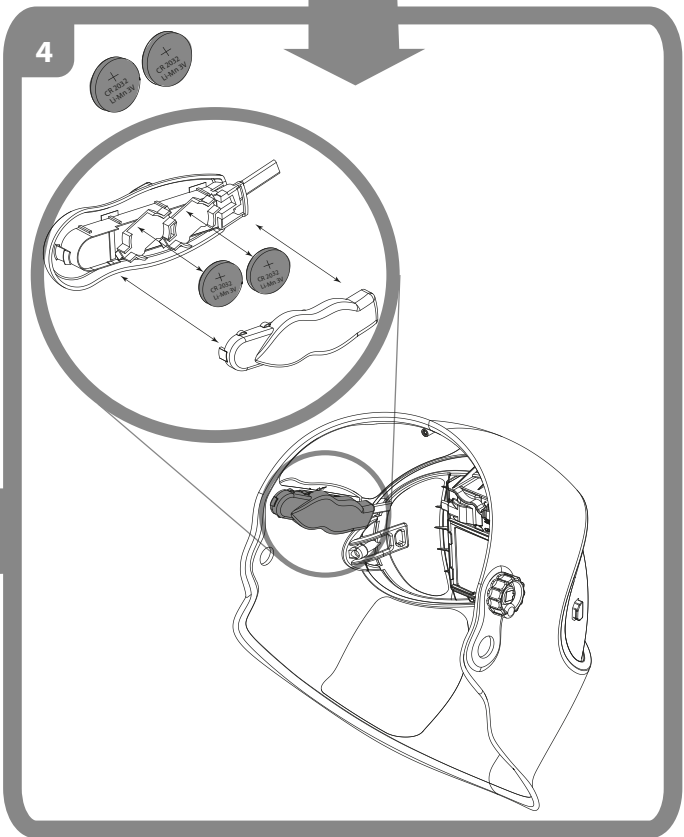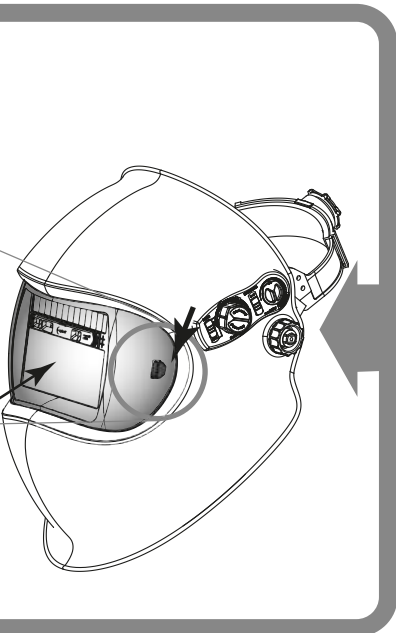



AUTO MODE



Choose Auto Mode

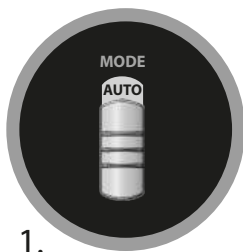


+/- 2 Shade No.

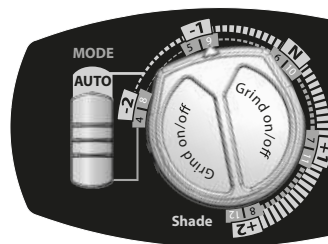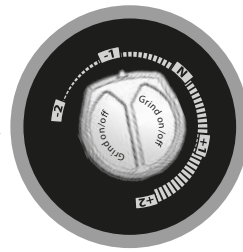


functions

 
MANUAL MODE




Choose Manual Mode

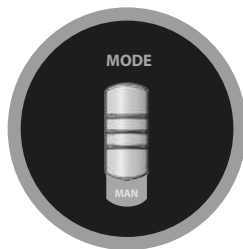


Manual Range 4-8/8-12

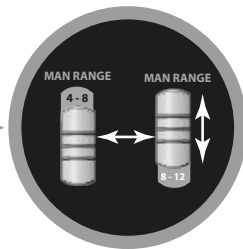

GRIND MODE

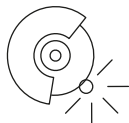


GRIND ON / OFF


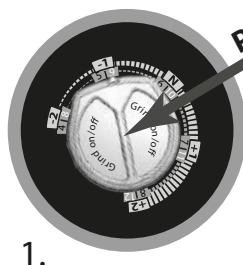


PUSH
GRIND



2.

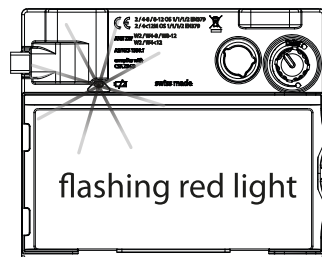



Sensitivity

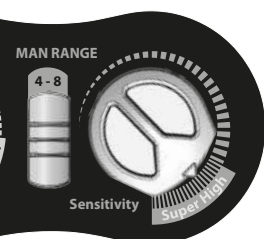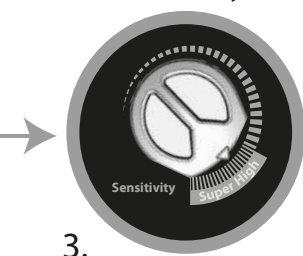


Choose Delay

  


Delay switch with
Twilight function

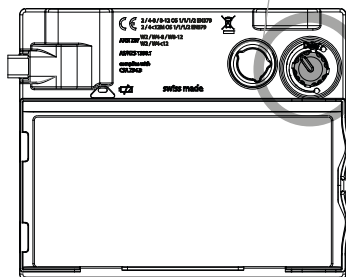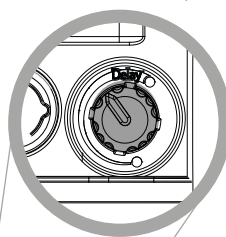





Choose Shade Number

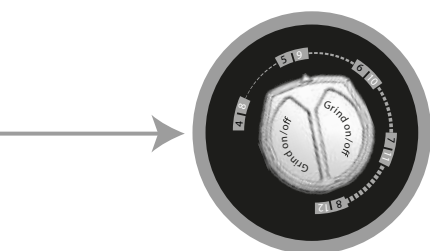


Sensitivity

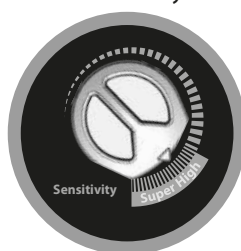


SENSOR SLIDE

 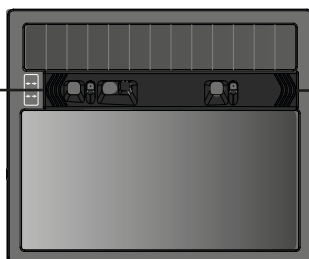  

 


inside cover lens

1.

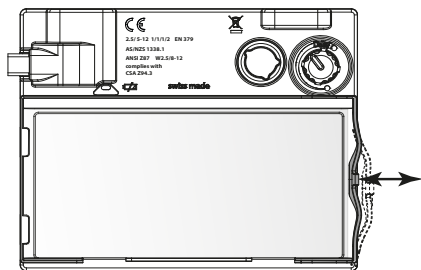


SP05

2.

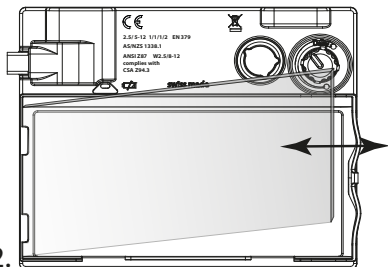

front cover lens

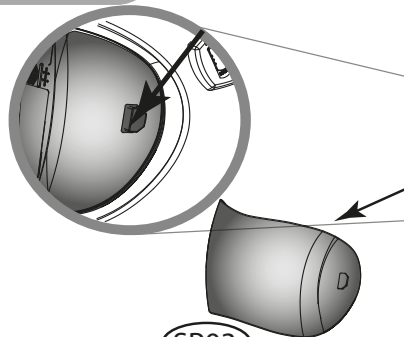


SP03


spare parts





cartridge

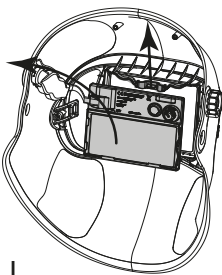


I.

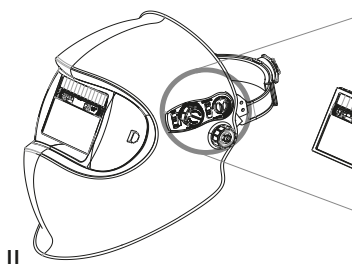


II.

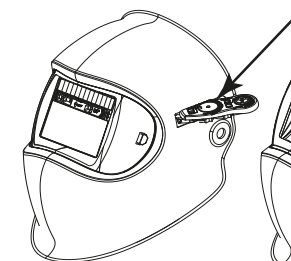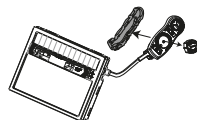

III.

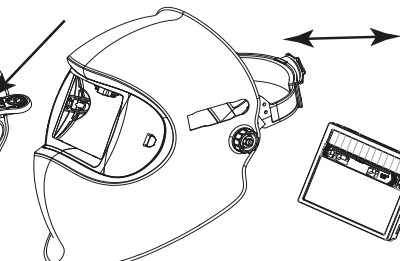

IV.

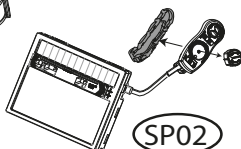


SP02







adjust headband




SP08

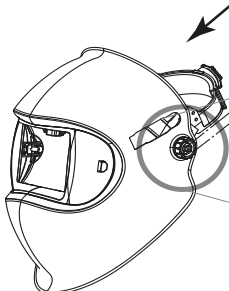

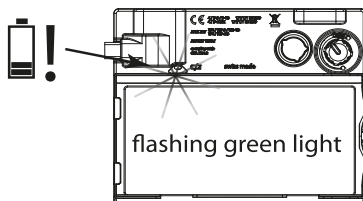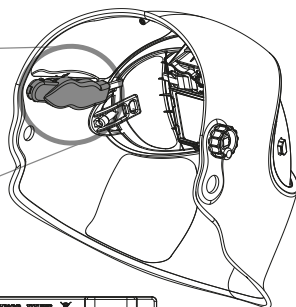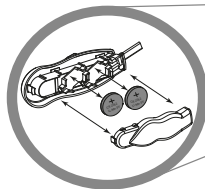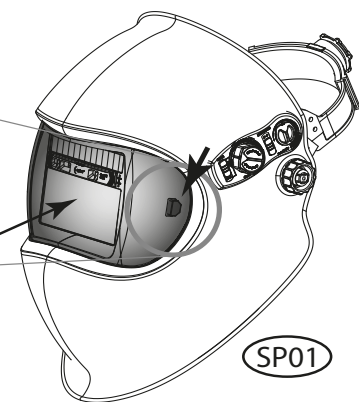

S

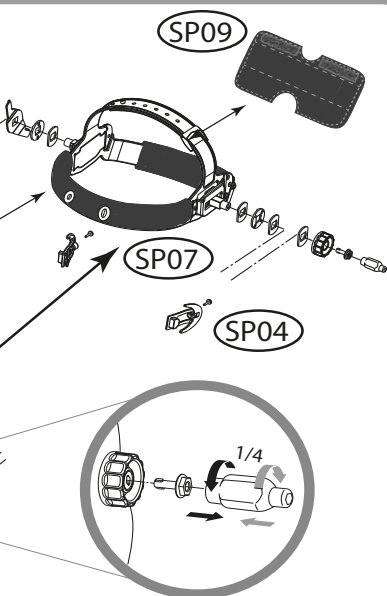

spare parts list order numbers see page 42

	SP01
	SP02
	SP03
	SP04
	SP05
	SP06
	SP07
	SP08
	SP09
	SP10

	Ampere																				
Process	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
	8							9		10		11		12		13			14		
								9		10		11		12		13			14		
										10		11		12		13			14		
				8		9		10		11			12		13						
	8							9		10		11		12			13				
								9		10	11	12			13						
	4	5	6		7	8	9	10		11		12									

Die auf dem Schweißerschutzfilter
angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

2.0/ 4-12
2.0/ 4-12M
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
Hersteller
Dunkelschatten
Optische Klasse
Streuung Klasse
Homogenität
Blickwinkel in Grad
Nummer der Norm

The marking on the welding filter
indicates:

2.0/ 4-12
2.0/ 4-12M
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
Manufacturer
Optical Class
Diffusion of light class
Homogeneity
Angular dependence
Number of the standard

Le marquage apposé sur le filtre de
protection pour soudeur signifie :

2.0/ 4-12
2.0/ 4-12M
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
Identification du fabricant
Classe optique
Classe de la diffusion de la lumière
Homogénéité
Angulaire dépendance
Marque de certifications
Echelon de protection à l'œil nu
Echelon de protection à l'œil nu

IlI contrassegno riportato sul filtro di
protezione per saldatore contiene i
seguenti dati:

2.0/ 4-12
2.0/ 4-12M
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
OS / 1 / 1 / 1 / 1 / 2 EN379 CE
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Classe della diffusione della luce
Omogeneità
Angolare dipendenza
Numero della norma

Kennzeichnung Helmschale:

OS 175 B CE
Hersteller
Optische Klasse
Mittlere Stoßenergie

Marking helmet shell:

OS 175 B CE
Manufacturer
Number of the standard
Medium energy impact

Marquages masque :

OS 175 B CE
Identification du fabricant
Marque de certifications
Impact moyen énergie

Marccoli maschera:

OS 175 B CE
Identificazione del fabbricante
Numero della norma
Impatto media energia

Kennzeichnung
Vorsatzscheibe (EN166):

OS 1 B CE
Hersteller
Optische Klasse
Mittlere Stoßenergie

Marking safety cover plate (EN166):

OS 1 B CE
Manufacturer
Optical class
Medium energy impact

Marquages
écran de protection extérieur (EN166)

OS 1 B CE
Identification du fabricant
Classe optique
Impact moyen énergie

Marccoli
vetro di protezione esterno (EN166):

OS 1 B CE
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Impatto media energia

Kennzeichnung
Innere Schutzscheibe (EN166):

OS 1 B CE
Hersteller
Optische Klasse
Niedrige Stoßenergie

Marking inside cover lens (EN166):

OS 1 B CE
Manufacturer
Low energy impact

Marquages
écran de protection intérieur (EN166)

OS 1 B CE
Identification du fabricant
Classe optique
Impact basse énergie

Marccoli
vetro di protezione interno (EN166):

OS 1 B CE
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Impatto bassa energia

English

Introduction

A welding helmet is an item of headgear used to protect the eyes, face and neck from burns, UV light, sparks, infrared light and heat during certain welding operations. The helmet consists of several parts (see spare parts list). An automatic welding filter combines a passive UV filter and a passive IR filter with an active filter whose light transmittance in the visible range of the spectrum varies depending on the luminosity of the welding arc. The light transmittance of the automatic welding filter has a high initial value (light condition). After switching on the welding arc and within a defined response time, the light transmittance of the filter changes to a low value (dark condition). Depending on the model, the helmet can be combined with a protective helmet and/or a PAPR system (Powered Air Purifying Respirator).

Safety instructions

Read the instruction manual before using the helmet. Make sure the finisher is mounted correctly. If faults cannot be remedied, the ADF must no longer be used.

Precautions & protection restrictions/risks

During the welding process, heat and radiation are released; this can cause eye and skin injuries. This product provides protection for the eyes and face. Your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation when wearing the helmet, regardless of the shade level selected. Appropriate protective clothing must also be worn to protect the rest of your body. Particles and substances released during the welding process can trigger allergic skin reactions in persons with this disposition. With sensitive persons, skin contact with the head part can lead to allergic reactions. The welding helmet may only be used for welding and grinding and not for other applications. The manufacturer accepts no liability if the welding helmet is not used as intended or not used in accordance with the instructions for use. It's not allowed to apply Stickers or similar to the helmet. The helmet is suitable for all common welding processes, except gas and laser welding. Please note the shade level recommendation according to EN169 on the wrapper.

The helmet does not replace a safety helmet. Depending on the model, the helmet can be combined with a safety helmet. The design features of the helmet may affect the field of vision (no peripheral vision without turning the head) and the light transmittance of the automatic darkening filter may affect colour perception. As a result, signal lamps or warning indicators may not be seen. Furthermore, there is a risk of impact due to the larger circumference (head with helmet). The helmet also reduces the hearing and heat sensation.

Sleep mode

The ADF has an automatic switch-off function that increases the battery life. If less than 1 lux of light reaches the ADF for approx. 10 minutes, the ADF switches off automatically. To switch the cassette back on, the solar cells must be briefly exposed to daylight. If the ADF can no longer be activated or does not darken when the welding arc is ignited, the batteries must be replaced.

Warranty & liability

The warranty conditions can be found in the instructions of the manufacturer's national sales organisation. Contact your authorised specialist retailer for more details. A warranty is only given for material and manufacturing defects. In the event of damage due to improper use, unauthorised intervention or use not provided for by the manufacturer, the warranty and liability are void. Liability and warranty are also void if spare parts other than original spare parts are used.

Expected service life

The welding helmet does not have an end-of-life date. The product can be used as long as no visible or invisible damage or malfunctions occur.

Application (Quick Start Guide)

1. Head strap. Adjust the upper adjustment strap (p.4) to your head size. Push in the ratchet knob (p.4) and turn until the headgear fits well but does not exert pressure.
2. Eye distance and helmet tilt. Loosen the locking buttons (p.4-5) to adjust the distance between the cassette and the eyes. Adjust both sides equally and avoid skewing. Then tighten the locking buttons again. The helmet tilt can be adjusted by turning the knob (p.5).
3. Operating mode automatic/manual. Use the slide switch (p.6) to select the shade level adjustment mode. In automatic mode, the shade level is automatically adjusted to the intensity of the arc by means of sensors (standard EN 379:2003). In manual mode, the shade level can be adjusted by turning the knob (p.6-7).
4. Shade level. In "manual" mode, you can choose between the SL4 - SL8 and SL8 - SL12 shade level ranges by moving the range switch. Fine adjustments are made by turning the potentiometer knob (p.6-7) (grey lettering). In "automatic" mode, the shade level (SL4 - SL12) complies with EN 379 if the rotary knob (p.6-7) is set to position "N". By turning the knob, the automatically set shade level can be corrected upwards or downwards by up to two shade levels (green lettering), depending on your personal preferences.
5. Grind mode. Press the Grind button (p.4) to set the ADF to grind mode. In this mode, the cassette is deactivated and remains bright with shade level SL2.0. The activated grinding mode is indicated by the red flashing LED (p.6) inside the helmet. To switch off grinding mode, press the Grind button again. Grind mode is switched off automatically after 10 minutes.
6. Sensitivity. With the sensitivity button the light sensitivity is adjusted according to the welding arc and the ambient light (p.7). The border to "Super High" is the standard setting. This can be individually adjusted by turning the rotary knob. In the "Super High" range, a very high level of light sensitivity is achieved.
7. Sensor slide. The sensor slide can be set to two different positions. Depending on the position, the angle for detecting ambient light is reduced (p.7) or increased (p.7).
8. Opening time controller. The opening time controller (Delay) (p.7) lets you select the opening time delay from dark to light. The rotary knob supports continuous adjustment from dark to light between 0.1 and 2.0 s.
9. Twilight mode. When the opening time controller is set to a high delay, a fading effect (twilight mode) can be activated to protect the eyes from the very bright afterglow after finishing welding. However, it is not recommended to use twilight mode for short cycle tack welding applications. Set the delay for tack welding to the minimum.

Cleaning and disinfection

The finisher must be cleaned regularly with a soft cloth. Do not use strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing abrasives. Scratched or damaged lenses should be replaced.

The ADF should only be cleaned if dirty with a cloth suitable for optics (for example glasses cleaning cloth), dust has to blow away with clean air before.

Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and low humidity. To extend the life of the batteries, store the helmet in its original packaging.

Replacing the finisher (p.4-5)

A side clip is pressed in, thus loosening the finisher and allowing it to be removed. Hook the new finisher into one side clip. Pull the finisher across to the second side clip and lock it in place. This manual action requires some application of pressure so that the seal on the finisher exhibits the desired effect.

Replacing the batteries (p.9)

The ADF has replaceable lithium button cell batteries. If you are using a welding helmet with fresh air connection, remove the face seal before replacing the batteries. The batteries must be replaced when the cassette LED flashes green.

1. Carefully remove the battery cover.
2. Remove the batteries and dispose of them in accordance with local regulations for hazardous waste.
3. Insert type CR2032 batteries as shown.
4. Carefully install the battery cover.

If the ADF does not darken when the welding arc is ignited, please check the correct polarity of the batteries. To check whether the batteries still have enough energy, hold the ADF up to a bright lamp. If the green LED now flashes, the batteries are discharged and must be replaced immediately. If the ADF does not function correctly despite the batteries being replaced correctly, it must be assessed as no longer usable and must be replaced.

Removing/installing the ADF (p.8)

1. Pull out the shade level knob
2. Carefully remove the battery cover
3. Unlock the cassette retaining spring as shown
4. Carefully tilt the cassette out
5. Unlock the satellite as shown
6. Pull out the satellite through recess in helmet
7. Rotate the satellite through 90° and push it through the helmet recess
8. Removing/replacing the ADF

The ADF is installed in reverse order.

Troubleshooting

ADF fails to darken

- Adjust the sensitivity (p.7) → Change the sensor slide position (p.7)
- Adjust the sensitivity (p.7) → Change the sensor slide position (p.7)
- Check the light flow to the sensor → Replace the batteries (p.9)

Shade level too bright

- Set higher shade level or use coloured inner lenses (p.6-7)

Shade level too dark

- Select lower shade level (p.6-7) → Clean or replace the finisher (p.6-5)

ADF flickers

- Adjust the position of the opening time controller (p.7) to suit the welding process
- Replace the batteries (p.9)

Poor visibility

- Clean the finisher screen or ADF → Adjust the shade level to the welding process
- Increase the ambient light

Welding helmet slips

- Adjust/tighten the head strap again (p.4)

Specifications

(We reserve the right to make technical changes)

Shade level	Automatic: 2.0 (light state) 4 < 12 (dark state) Manual: 2.0 (light state) 4 < 12 (dark state)
UV/IR protection	Maximum protection in light and dark conditions
Switching time from light to dark	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Switching time from dark to light	0.1 - 2.0 s with "twilight effect"
Dimensions ADF	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimensions field of view	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Power supply	Solar cells, 2 pcs. Li batteries 3 V replaceable (CR2032)
Weight	Non PAPR: 495g / 17.46 oz PAPR: 695g / 24.52 oz
Operating temperature	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
Storage temperature	-20°C - 70°C / -4°F - 158°F
Classification according to EN379	Optical class = 1 Scattered light = 1 Homogeneity = 1 Dependence on angle of view = 2
Approvals	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Additional markings for PAPR version (notified body CE1024)	EN12941 (TH3 in compliance with e3000 or e3000X, TH2 for versions with hardhat and e3000 or e3000X) EN 14594 Class 3B

Spare parts (Page 8-9)

- Helmet without cassette (SP01) - Repair kit 1 (SP06) (Sensitivity knob, potentiometer knob and battery cover)
- ADF incl. satellite (SP02) - Head strap with fasteners (SP07)
- Finisher (SP03) - Sweatbands (SP08/SP09)
- Repair set 2 (side clips) (SP04)
- Internal protective lens (SP05)

The exact article number can be found on the inside cover of this manual (second to last page).

Declaration of Conformity

See the Internet address on the last page.

Legal information

This document complies with the requirements of EU Regulation 2016/425 section 1.4 of Annex II.

Notified body

For detailed information see last page.

Introduction

Un masque de soudeur est un couvre-chef qui sert à protéger les yeux, le visage et le cou contre les brûlures, les rayons UV, les étincelles, la lumière infrarouge et la chaleur lors de certains travaux de soudage. Le masque se compose de plusieurs parties (voir la liste des pièces détachées). Un filtre de soudage automatique combine un filtre à UV passif et un filtre à IR passif avec un filtre actif dont la transmission de la lumière dans la plage visible du spectre varie en fonction de la luminosité de l'arc de soudage. La valeur initiale de la transmission de la lumière du filtre de soudage automatique est élevée (état clair). Après l'allumage de l'arc de soudage et dans un temps de réaction défini, la transmission de la lumière du filtre change à une valeur plus faible (état sombre). Selon le modèle, le masque peut être combiné avec un casque de protection ou un système PAPR (appareil filtrant à ventilation assistée).

Consignes de sécurité

Lisez le manuel d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez le montage correct de l'écran de garde. Si l'est impossible de corriger les défauts, il ne faut pas utiliser la cassette de protection anti-éblouissement.

Précautions et restrictions de la protection / risques

Pendant le processus de soudage, la chaleur et le rayonnement sont libérés; cela peut provoquer des blessures aux yeux et à la peau. Ce produit protège les yeux et le visage. Vos yeux sont toujours protégés contre les rayons ultraviolets et infrarouges lorsque vous portez le casque, quel que soit le niveau de teinte sélectionné. Des vêtements de protection appropriés doivent également être portés pour protéger le reste de votre corps. Les particules et les substances libérées pendant le processus de soudage peuvent déclencher des réactions allergiques cutanées chez les personnes ayant cette disposition. Chez les personnes sensibles, le contact cutané avec la tête peut entraîner des réactions allergiques. Le casque de soudage ne doit être utilisé que pour le soudage et le meulage et non pour d'autres applications. Le fabricant décline toute responsabilité si le casque de soudage n'est pas utilisé comme prévu ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions d'utilisation. Il n'est pas permis d'appliquer des alcoolatouts ou similaires au casque. Le casque convient à tous les procédés de soudage courants, à l'exception du soudage au gaz et au laser. Veuillez noter la recommandation du niveau de teinte selon EN169 sur l'emballage.

Le casque ne remplace pas un casque de sécurité. Selon le modèle, le casque peut être combiné avec un casque de sécurité. Les caractéristiques de conception du casque peuvent affecter le champ de vision (pas de vision périphérique sans tourner la tête) et la transmission de la lumière du filtre d'obscurcissement automatique peut affecter la perception des couleurs. Par conséquent, les lampes de signalisation ou les indicateurs d'avertissement peuvent ne pas être visibles. De plus, il existe un risque d'impact dû à la plus grande circonférence (tête avec casque). Le casque réduit également l'audition et la sensation de chaleur.

Mode sommeil

La cassette de protection anti-éblouissement dispose d'une fonction de mise à l'arrêt automatique qui prolonge l'autonomie de la pile. Si la lumière qui atteint la cassette de protection anti-éblouissement est inférieure à 1 lux pendant environ 10 minutes, la cassette est automatiquement mise à l'arrêt. Pour remettre la cassette en marche, il faut brièvement exposer les cellules solaires à la lumière du jour. Si la cassette de protection anti-éblouissement ne s'active plus ou si elle ne s'assombrit plus lors de l'allumage de l'arc de soudage, il faut remplacer les piles.

Garantie et responsabilité

Vous trouverez les conditions de garantie dans les indications de l'organisation de vente nationale du fabricant. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet auprès de votre distributeur autorisé. La garantie couvre uniquement le matériel et les défauts de fabrication. Nous déclinons toute garantie ou responsabilité dans le cas de dommages causés par une utilisation inadéquate, une intervention non autorisée ou par une utilisation non prévue par le fabricant. De même, nous déclinons toute responsabilité et annulons toute garantie en cas d'utilisation de pièces de rechange autres que des pièces originales.

Durée de vie théorique

Le masque de soudage n'a pas de date d'expiration. Le produit peut être utilisé tant qu'il ne présente aucun dommage visible ou invisible ni aucun problème fonctionnel.

Utilisation (Guide de prise en main rapide)

1. Serre-tête. Ajustez la sangle de réglage supérieure (p. 4) à la taille de votre tête. Enfoncez le bouton à cliquet (p. 4) et tournez-le jusqu'à ce que le serre-tête repose fermement, mais sans serrer.
2. Distance des yeux et incinération du masque. La distance entre la cassette et les yeux peut se régler après avoir desserré les boutons de verrouillage (p. 4-5). Régler à l'identique des deux côtés et ne pas coincer. Ensuite, resserrer les boutons de verrouillage. L'incinération du masque peut se régler à l'aide du bouton rotatif (p. 5).
3. Mode de fonctionnement automatique / manuel. Le commutateur à glissière (p. 6) permet de sélectionner le mode de réglage du niveau de protection. En mode automatique, le niveau de protection est automatiquement adapté à l'intensité de l'arc (norme EN 379:2003) au moyen de capteurs. En mode manuel, le niveau de protection peut être réglé en tournant le bouton (p. 6-7).
4. Niveau de protection. En mode «manuel», vous pouvez sélectionner les plages de niveaux de protection SL4 - SL8 et SL8 - SL12 en déplaçant le sélecteur de plage. Le réglage fin s'effectue en tournant le bouton du potentiomètre (p. 6-7) (marquage gris). En mode «automatique», le niveau de protection (SL4 - SL12) correspond à la norme EN 379 lorsque le bouton rotatif (p. 6-7) se trouve en position «N». Le niveau de protection réglé automatiquement peut être corrigé vers le haut ou le bas (marquage vert) dans une plage de deux niveaux en fonction des préférences personnelles.
5. Mode rectification. Une pression sur le bouton de rectification (p. 6) met la cassette en mode rectification. Dans ce mode, la cassette est désactivée et reste à l'état clair avec le niveau de protection SL 2.0. Le mode de rectification activé est reconnaissable au clignotement de la LED rouge (p. 6) à l'intérieur du masque. Pour désactiver le mode rectification, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de rectification. Le mode rectification est automatiquement désactivé après 10 minutes.
6. Sensibilité. Avec le bouton de sensibilité, la sensibilité à la lumière est ajustée en fonction de l'arc de soudage et de la lumière ambiante (p. 7). La limite «Super High» correspond au réglage par défaut. La sensibilité peut être adaptée individuellement en tournant le bouton. Dans la plage «Super High», la sensibilité à la lumière obtenue est très élevée.
7. Curseur de capteur. Le curseur de capteur peut être amené dans deux positions différentes. L'angle de détection de la lumière ambiante est réduit (p. 7) ou élargi (p. 7), suivant la position.
8. Bouton de réglage du temps d'ouverture. Le bouton de réglage du temps d'ouverture (Delay) (p. 7) permet de sélectionner le retard d'ouverture de sombre à clair. Le bouton permet un réglage progressif de sombre à clair de 0,1 à 2,0 s.
9. Mode crépuscule. Lorsque le bouton de réglage du temps d'ouverture a été réglé sur des retards élevés, il est possible d'activer un effet de fondu (mode crépuscule) qui protège les yeux de l'incandescence résiduelle très claire à la fin du soudage.

Il est cependant déconseillé d'utiliser le mode crépuscule pour les applications de soudage de pointage. Pour le soudage de pointage, réglez le retard au minimum.

Nettoyage et désinfection

Il faut nettoyer régulièrement la cassette de protection anti-éblouissement et l'écran de garde avec un chiffon doux. Il ne faut pas utiliser de détergents puissants, de solvants ou de détergents contenant des abrasifs. Les oculaires rayés ou endommagés sont à remplacer.

Stockage

Le masque de soudage est à stocker à température ambiante et sous faible taux d'humidité. Pour prolonger la durée de vie des piles, stockez le masque dans son emballage d'origine.

Remplacement de l'écran de garde (p. 4-5)

Pour libérer et retirer l'écran de garde, enfoncez une attache latérale. Accrochez l'écran de garde neuf dans une attache latérale. Passer l'écran de garde autour de la deuxième attache latérale et l'enclencher. Une légère pression est nécessaire lors de cette manipulation pour que la garniture d'étanchéité ait l'effet escompté sur l'écran de garde.

Remplacement des piles (p. 9)

La cassette de protection anti-éblouissement est dotée de deux piles bouton au lithium de type CR2032. Si vous utilisez un masque de soudage avec raccord d'air frais, il faut retirer la garniture d'étanchéité du visage avant de remplacer les piles. Les piles doivent être remplacées lorsque la LED de la cassette clignote en vert.

1. Retirez avec prudence le couvercle du compartiment des piles.
2. Sortez les piles et mettez-les au rebut conformément à la réglementation nationale en vigueur pour les déchets spéciaux.
3. Insérez des piles de type CR2032 comme illustré.
4. Remontez le couvercle des piles avec prudence.

Si la cassette de protection anti-éblouissement ne s'assombrit lors de l'allumage de l'arc de soudage, vérifiez la polarité des piles. Puis vérifiez si les piles contiennent suffisamment d'énergie, exposez la cassette de protection anti-éblouissement à une lampe très lumineuse. Si la LED verte clignote, les piles sont épuisées et doivent être immédiatement remplacées. Si la cassette de protection anti-éblouissement ne fonctionne toujours pas correctement après avoir remplacé les piles, elle doit être considérée comme inutilisable et remplacée.

Démontage/montage de la cassette de protection anti-éblouissement (p. 8)

1. Extraire le bouton de réglage du niveau de protection
2. Retirez avec prudence le couvercle du compartiment des piles
3. Déverrouiller le ressort de maintien de la cassette comme illustré
4. Basculer prudemment la cassette vers l'extérieur
5. Déverrouiller le satellite comme illustré
6. Extraire le satellite à travers l'évidement dans le masque
7. Tourner le satellite de 90° et le glisser à travers le trou du masque
8. Retirer / remplacer la cassette de protection anti-éblouissement

Le montage de la cassette de protection anti-éblouissement s'effectue dans l'ordre inverse.

Dépannage

La cassette de protection anti-éblouissement ne s'assombrit pas

- Ajuster la sensibilité (p. 7)
- Modifier la position du curseur de capteur (p. 7)
- Nettoyer les capteurs ou l'écran de garde
- Désactiver le mode rectification (p. 6)
- Vérifier le flux lumineux vers le capteur
- Remplacer les piles (p. 9)

Niveau de protection trop lumineux

→ Régler un niveau de protection plus élevé ou utiliser des oculaires internes teintés (p. 6-7)

Niveau de protection trop sombre

→ Sélectionner un niveau de protection inférieur (p. 6-7) → Nettoyer ou remplacer l'écran de garde (p. 4-5)

La cassette de protection anti-éblouissement scintille

→ Adapter la position du bouton de réglage du temps d'ouverture (p. 7) en fonction de la méthode de soudage

→ Remplacer les piles (p. 9)

Mauvaise visibilité

- Nettoyer l'écran de garde ou la cassette de protection anti-éblouissement
- Adapter le niveau de protection à la méthode de soudage
- Augmenter l'éclairage ambiant

Le masque de soudage glisse

→ Réajuster / serrer le serre-tête (p. 4)

Spécifications (Sous réserve de modifications techniques)

Niveau de protection	Automatique : 2.0 (clair) 4 < 12 (sombre) Manuel : 2.0 (clair) 4 < 12 (sombre)
Protection UV/IR	Protection maximale à l'état clair et sombre
Temps de commutation de clair à sombre	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Temps de commutation de sombre à clair	0.1 - 2.0 s with "twilight effect"
Dimensions de la cassette de protection anti-éblouissement	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensions du champ de vision	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentation électrique	2 cellules solaires. Piles au lithium 3V remplaçables (CR2032)
Poids	Non PAPR: 495 g / 17,46 oz PAPR: 695 g / 24,52 oz
Température de service	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Température de stockage	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classification selon EN 379	Classe optique = 1 Transmission de la lumière = 1 Homogénéité = 1 Densité angulaire = 2
Homologations	CE, ANSI, EAC, conformité CEN
Marques supplémentaires pour la version avec PAPR (Organisme notifié CE 1024)	EN12941 (TH3 en combinaison avec e3000 ou e3000X, TH2 pour versions avec hardhat et e3000 ou e3000X) EN 14594 Class 3B

Pièces de rechange (pages 8-9)

- Masque sans cassette (SP01)
- Cassette de protection anti-éblouissement avec satellite (SP02)
- Écran de garde (SP03)
- Kit de réparation 2 (attaches latérales) (SP04)
- Plaque de protection intérieure (SP05)
- Kit de réparation 1 (SP06) (bouton de sensibilité, bouton du potentiomètre et couvercle des piles)
- Serre-tête avec armatures de fixation (SP07)
- Bandeau de transpiration (SP08 / SP09)

Vous trouverez les numéros de référence précis à l'intérieur de la couverture de ce manuel (avant-dernière page).

Certificat de conformité

Voir l'adresse Internet à la dernière page.

Informations légales

Le présent document est conforme aux exigences du Règlement UE 2016/425, alinéa 1.4 de l'Annexe II.

Organisme notifié

Voir les informations détaillées à la dernière page.

Deutsch

Einführung

Ein Schweißhelm ist eine Kopfbedeckung, die bei bestimmten Schweißarbeiten dazu dient, Augen, Gesicht und Hals vor Verbrennungen, UV-Licht, Funken, Infrarotlicht und Hitze zu schützen. Der Helm besteht aus mehreren Teilen (siehe Ersatzteilliste). Ein automatischer Schweißfilter kombiniert einen passiven UV- und einen passiven IR-Filter mit einem aktiven Filter, dessen Lichtdurchlässigkeit im sichtbaren Bereich des Spektrums abhängig von der Leuchtkraft des Schweißbogens variiert. Die Lichtdurchlässigkeit des automatischen Schweißfilters hat einen hohen Anfangswert (heller Zustand) nach dem Einschalten des Schweißbogens und innerhalb einer definierten Ansprechzeit ändert sich die Lichtdurchlässigkeit des Filters auf einen niedrigen Wert (dunkler Zustand). Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm und/oder einem PAPR-System (Powered Air Purifying Respirator) kombiniert werden.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung / Risiken

Beim Schweißprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweißprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen. Bei empfindlichen Personen kann der Hautkontakt mit dem Kopfteil zu allergischen Reaktionen führen. Der Schweißerschutzhelm darf nur zum Schweißen und Schleifen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn der Schweißhelm nicht bestimmungsgemäß oder nicht gemäß der Gebrauchsanleitung verwendet wird. Das Anbringen von Aufklebern oder ähnlichem am Helm ist nicht gestattet. Der Helm ist für alle gängigen Schweißverfahren geeignet, ausgenommen Gas- und Laserschweißen. Bitte beachten Sie die Schutzstufenempfehlung gemäß EN169 auf dem Umschlag.

Der Helm ersetzt keinen Schutzhelm. Je nach Modell kann der Helm mit einem Schutzhelm kombiniert werden. Der Helm kann aufgrund konstruktiver Merkmale das Sichtfeld (keine Sicht zur Seite ohne Drehung des Kopfes) und aufgrund der Lichtdurchlässigkeit des automatischen Verdunkelungsfilters die Farbwahrnehmung beeinträchtigen. Infolgedessen werden Signalleuchten oder Warnanzeigen möglicherweise nicht gesehen. Des Weiteren besteht eine Anstossgefahr aufgrund des größeren Umfangs (Kopf mit Helm). Der Helm reduziert zudem das Hör- und Wärmeempfinden.

Schlafmodus

Die Blendschutzkassette verfügt über eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Batterie Lebensdauer erhöht. Fällt während ca. 10 Min. weniger als 1 Lux Licht auf die Blendschutzkassette, schaltet sich die Blendschutzkassette automatisch aus. Zum Wiedereinschalten der Kassette müssen die Solarzellen kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden. Sollte sich die Blendschutzkassette nicht mehr aktivieren lassen oder beim Zünden des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, müssen die Batterien ersetzt werden.

Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte den Angaben der nationalen Vertriebsorganisation des Herstellers. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler. Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemässer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als die Originalersatzteile verwendet werden.

Erwartete Lebensdauer

Der Schweißhelm hat kein Verfallsdatum. Das Produkt kann verwendet werden, solange keine sichtbaren oder unsichtbaren Beschädigungen oder Funktionsstörungen auftreten.

Anwendung (Quick Start Guide)

- Kopfband. Passen Sie das obere Verstellband (S.4) an Ihre Kopfgrösse an. Ratschenkopf (S.4) hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.
- Augenabstand und Helmeigung. Durch das Lösen der Arretierknöpfe (S. 4-5) wird der Abstand zwischen Kassette und Augen eingestellt. Beide Seiten gleich einstellen und nicht verketten. Anschliessend die Arretierknöpfe wieder anziehen. Die Helmeigung lässt sich durch den Drehknopf (S.5) anpassen.
- Betriebsmodus automatisch / manuell. Mit dem Schiebeselector (S.6) lässt sich der Modus der Schutzstufeneinstellung wählen. Im automatischen Modus wird die Schutzstufe mittels Sensorkopf automatisch an die Intensität des Lichtbogens angepasst (Norm EN 379:2003). Im manuellen Modus lässt sich die Schutzstufe durch Drehen des Knopfes (S. 6-7) einstellen.
- Schutzstufe. Im Modus „manuell“ kann durch das Verschieben des Rangschalters zwischen den Schutzstufenbereichen SL4 - SL8 und SL8 - SL12 gewählt werden. Die Feineinstellung erfolgt durch Drehen des Potentiometerknopfes (S. 6-7) (graue Beschriftung). Im Modus „automatisch“ entspricht die Schutzstufe (SL4 - SL12) der Norm EN 379, wenn der Drehknopf (S. 6-7) auf Position „N“ steht. Durch Drehen des Knopfes kann die automatisch eingestellte Schutzstufe je nach persönlichem Empfinden um bis zu zwei Schutzstufen nach oben oder unten korrigiert werden (grüne Beschriftung).
- Schleifmodus. Durch Drücken des Grindknopfes (S. 6) wird die Blendschutzkassette in den Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibt im Hellzustand mit der Schutzstufe SL 2.0. Der aktivierte Schleifmodus ist an der rot blinkenden LED (S. 6) im Inneren des Helmes erkennbar. Zum Ausschalten des Schleifmodus erneut den Grindknopf drücken. Der Schleifmodus schaltet automatisch nach 10 Minuten aus.
- Empfindlichkeit. Mit dem Empfindlichkeitsknopf (S.7) wird die Lichtempfindlichkeit entsprechend dem Schweißlichtbogen und dem Umgebungslicht eingestellt. Die Grenze zu „Super High“ entspricht der Standardeinstellung. Durch drehen des Drehknopfes kann diese individuell angepasst werden. Im Bereich „Super High“ wird eine sehr hohe Lichtempfindlichkeit erreicht.
- Sensorschieber. Der Sensorschieber kann auf zwei unterschiedliche Positionen gesetzt werden. Je nach Position wird der Winkel zur Erkennung von Umgebungslicht vermindert (S.7) oder vergrössert (S.7).
- Öffnungszeitregler. Der Öffnungszeitregler (Delay) (S.7) erlaubt die Wahl der Öffnungsverzögerung von dunkel auf hell. Der Drehknopf erlaubt eine stufenlose Einstellung von dunkel zu hell zwischen 0,1 - 2,0 s
- Twilight mod. Wenn der Öffnungszeitregler auf hohe Verzögerungen eingestellt ist, kann ein Fading-Effekt (Dämmerungsmodus) aktiviert werden, der die Augen vor dem sehr hellen Nachglühen schützt, wenn das Schweißen beendet wird. Es wird jedoch nicht empfohlen, den Dämmerungsmodus bei Hefschweißanwendungen mit kurzem Takt zu verwenden. Stellen Sie die Verzögerung beim Hefschweißen auf Minimum ein.

Reinigung und Desinfektion

Die Vorsatzscheibe muss regelmässig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Es dürfen keine starken

Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Reinigungsmittel mit Schleifmittelanteil verwendet werden. Zerkratze oder beschädigte Scheiben sollten ersetzt werden. Die Blendschutzkassette ist nur bei Verschmutzung mit einem für Optik geeignetes Tuch (z.B. Brillenreinigungstuch) zu reinigen. Ggf. vorhandener Staub ist vorher mit gereinigter Luft vorsichtig abzublasen.

Lagerung

Der Schweißhelm sollte bei Raumtemperatur und niedriger Luftfeuchtigkeit zu lagern. Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern lagern Sie den Helm in der Originalverpackung.

Vorsatzscheibe auswechseln (S. 4-5)

Ein Seitendruck wird hineingedrückt, damit wird die Vorsatzscheibe gelöst und kann abgenommen werden. Neue Vorsatzscheibe in einem Seitendruck einhängen. Vorsatzscheibe zum zweiten Seitendruck herausspannen und einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf der Vorsatzscheibe die gewünschte Wirkung zeigt. Batterien ersetzen (S. 9)

Die Blendschutzkassette verfügt über auswechselbare Lithium-Knopfzellenbatterien Typ CR2032. Falls Sie einen Schweißhelm mit Frischluftanschluss verwenden, müssen Sie vor dem Auswechseln der Batterien die Gesichtsschicht entfernen. Die Batterien müssen ausgetauscht werden, wenn die LED der Kassette grün blinkt.

- Batteriedeckel sorgfältig entfernen.
- Batterien entfernen und entsprechend den landesüblichen Vorschriften für Sondermüll entsorgen.
- Batterien Typ CR2032 wie abgebildet einsetzen.
- Batteriedeckel sorgfältig montieren.

Sollte sich die Blendschutzkassette beim Zünden des Schweißbogens nicht mehr verdunkeln, bitte korrekte Polarität der Batterien überprüfen. Um zu kontrollieren ob die Batterien noch genügend Energie haben, halten Sie die Blendschutzkassette an eine helle Lampe. Blinkt jetzt die grüne LED, so sind die Batterien leer und müssen sofort ausgetauscht werden. Falls die Blendschutzkassette trotz korrektem Wechsel der Batterien nicht korrekt funktioniert, muss sie als nicht mehr gebrauchsfähig beurteilt und ersetzt werden.

Blendschutzkassette aus-/einbauen (S. 8)

- Schutzstufenknopf herausziehen
- Batteriedeckel sorgfältig entfernen
- Kassetten-Halfefeder wie abgebildet entriegeln
- Kassette vorsichtig herauskippen
- Satellite wie abgebildet entriegeln
- Satellite durch Aussparung im Helm herausziehen
- Satellite um 90° drehen und durch Helmloch schieben
- Blendschutzkassette entfernen / austauschen

Der Einbau der Blendschutzkassette erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Problemösung

Blendschutzkassette dunkelt nicht ab

- Empfindlichkeit anpassen (S.7) → Sensorschieberposition verändern (S.7)
- Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen → Schleifmodus deaktivieren (S.6)
- Überprüfen der Lichtströmung zum Sensor → Batterien ersetzen (S.9)

Schutzstufe zu hell

→höhere Schutzstufe einstellen oder gefärbte Innere Sichtscheiben verwenden (S.6-7)

Schutzstufe zu dunkel

→tieferer Schutzstufe wählen(S.6-7) →Vorsatzscheibe reinigen oder auswechseln (S.4-5)

Blendschutzkassette flackert

- Position des Öffnungszeitregler (S.7) an Schweißverfahren anpassen
- Batterien ersetzen (S.9)

Schlechte Sicht

- Vorsatzscheibe oder Blendschutzkassette reinigen → Schutzstufe dem Schweißverfahren anpassen
- Umgebungslicht erhöhen

Schweißhelm rutscht

→ Kopfband erneut anpassen / anziehen (S.4)

Spezifikationen (Technische Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	Automatik: 2.0 (Hellzustand) 4 < 12 (Dunkelzustand) Manuell: 2.0 (Hellzustand) 4 < 12 (Dunkelzustand)
UV/IR Schutz	Maximaler Schutz im Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	100µs (23°C/73°F) 70µs (55°C/131°F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	0,1-2,0s mit "Dämmerungs- Effekt"
Abmessungen Blendschutzkassette	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Abmessungen Sichtfeld	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Spannungsvorsorgung	Solarzellen, 25kV, Li-Batterien 3V auswechselbar (CR2032)
Gewicht	Non PAPR: 495g / 17,46 oz PAPR: 689g / 24,52 oz
Betriebstemperatur	-10°C bis +70°C / +14°F bis +158°F
Lagertemperatur	-20°C bis +70°C / -4°F bis +158°F
Klassifizierung nach EN379	Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 2
Zulassungen	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Zusätzliche Kennzeichnungen für die PAPR Version (benannte Stelle CE 1024)	EN12941 (TH3 in Kombination mit e3000/e3000X, TH2 für Versionen mit Industriehelm und e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Ersatzteile (Seite 8-9)

- Helm ohne Kassette (SP01)
- Blendschutzkassette inkl. Satellite (SP02)
- Vorsatzscheibe (SP03)
- Reparaturset 2 (Seitendips) (SP04)
- Innere Schutzscheibe (SP05)
- Reparaturset 1 (SP06) (Sensitivity Knopf, Potentiometer Knopf und Batteriedeckel)
- Kopfband mit Befestigungsmaterialien (SP07)
- Stirnschweissband (SP08 / SP09)

Die genaue Artikelnummer finden Sie auf der Umschlaginnenseite dieses Handbuchs (vorletzte Seite).

Konformitätserklärung

Siehe Internet-Adresse auf der letzten Seite.

Rechtliche Informationen

Dieses Dokument entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425 Punkt 1.4 von Anhang II.

Benannte Stelle

Detaillierte Informationen siehe letzte Seite.

Inledning

En svets hjälm är en huvudbonad som vid vissa svetsarbeten tjänar till att skydda ögon, ansikte och hals mot brännskador, UV-ljus, gnistor, infrarött ljus och värme. Hjälmen består av flera delar (se reservdelista). Ett automatiskt svetsfilter kombinerar ett passivt UV- och ett passivt IR-filter med ett aktivt filter, vars ljustransmission varierar i spektrumets synliga område beroende på svetsbågens ljusfärg. Det automatiska svetsfilterets ljustransmission är ett högt startvärde (ljus tillstånd). När svetsbågen har tillkopplats och inom en definierad starttid ändras filterets ljustransmission till ett lägre värde (mörkt tillstånd). Beroende på modell kan hjälmen kombineras med en skyddshjälm och/eller ett PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan hjälmen tas i bruk. Kontrollera korrekt montering av förslätsglasat. Om felet inte kan åtgärdas får bländskyddskassetten inte användas mer.

Försiktighetsåtgärder & skyddsbegränsningar / risker

Under svetsprocessen frigörs värme och strålning; detta kan orsaka skador på ögonen och huden. Denna produkt ger skydd för ögon och ansikte. Dina ögon är alltid skyddade mot ultraviolett och infraröd strålning när du bär hjälmen, oavsett vilken skuggnivå du har valt. Låmpliga skyddskläder måste också bäras för att skydda resten av kroppen. Partiklar och åmen som släpps under svetsprocessen kan utlösa allergiska hudreaktioner hos personer med denna disposition. Hos känsliga personer kan hudkontakt med huvuddelen leda till allergiska reaktioner. Svets hjälmen får endast användas för svetsning och slipning och inte för andra tillämpningar. Tillverkaren tar inget ansvar om svets hjälmen inte används som avsedd eller inte används i enlighet med bruksanvisningen. Det är inte tillåtet att applicera klistermärken eller liknande hjälmen. Hjälmen är lämplig för alla vanliga svetsprocesser, utom gas- och lasersvetsning. Observera skuggnivåns rekommendation enligt EN169 på omslaget.

Hjälmen ersätter inte en skyddshjälm. Beroende på modell kan hjälmen kombineras med en skyddshjälm. Hjälmens designfunktioner kan påverka synfältet (ingen perifer syn utan att vrida huvudet) och ljusöverföringen hos det automatiska mörkare filteret kan påverka färguppfattningen. Som ett resultat kanske signallampor eller varningsindikatorer inte syns. Dessutom finns det risk för stötar på grund av större omkrets (huvud med hjälm). Hjälmen minskar också hörsel- och värme känslan.

Viloläge

Bländskyddskassetten har en automatisk fränkopplingsfunktion som förlänger batteriets livslängd. Om under ca 10 min mindre ljus än 1 lux faller på bländskyddskassetten fränkopplas bländskyddskassetten automatiskt. För åter tillkoppla kassetten måste solcellerna utsättas för dagsljus en kort stund. Om det inte går att aktivera bländskyddskassetten mer eller den inte mörkläggas mer när svetsbågen tänds måste batterierna bytas ut.

Garanti & ansvar

Garantibestämmelserna framgår från uppgifterna från tillverkarens nationella försäljningsorganisation. Ytterligare information erhålles hos din auktoriseradeackhandel. Garantin beviljas endast för material- och tillverkningsfel. Vid skador p.g.a. felaktig användning, oönskade ingrepp eller av tillverkaren icke avsedd användning upphör garantin och ansvaret att gälla. Ansvaret och garantin gäller inte heller om andra delar än originalreservdelarna används.

Förväntad livslängd

Svets hjälmen har inget förfalldatum. Produkten kan användas så länge inga synliga eller osynliga skador eller funktionsstörningar uppträder.

Användning (Quick Start Guide)

- Huvudband. Anpassa det övre justeringsbandet (s. 4) efter din huvudstorlek. Tryck in spärrknappen (s. 4) och vrid till huvudbandet tillgerant. Men utan tryck.
- Ögonavstånd och hjälmulning. Genom att lossa låsknapparna (s. 4–5) ställs avståndet mellan kassetten och ögonen in. Ställ in båda sidorna lika och se till att de inte hamnar snett. Dra därefter åter åt låsknapparna. Hjälmutlningen kan anpassas genom vridknappen (s. 5) vrids.
- Driftläge automatiskt / manuellt. Med skjutomkopplaren (s. 6) kan skyddsnivåinställningens läge väljas. I det automatiska läget anpassas skyddsnivån automatiskt till ljusbågens intensitet med hjälp sensorer (norm EN 379:2003). I det manuella läget kan skyddsnivån ställas in genom att knappen (s. 6–7) vrids.
- Skyddsnivå. I läget "manuellt" kan man välja mellan skyddsnivåområden SL4–SL8 och SL8–SL12 genom att förskjuta Range-brytaren. Finjusteringen sker genom att potentiometerknappen (s. 6–7) (grön text) vrids. I läget "automatiskt" motsvarar skyddsnivån (SL4–SL12) norm EN 379 när vridknappen (s. 6–7) står på position "N". Genom att vrida på knappen kan den automatiskt inställa skyddsnivån korrigeras upp eller ner med upp till två skyddsnivåer beroende på personlig smak (grön text).
- Viloläge. Genom att trycka på Grind-knappen (s. 6) sätts bländskyddskassetten i viloläge. I detta läge är kassetten aktivt och förblir i ljus tillstånd med skyddsnivå SL 2.0. Det aktiverade viloläget syns på den rött blinkande lysdioden (s. 6) inne i hjälmen. Tryck åter på Grind-knappen för att stänga av viloläget. Viloläget fränkopplas automatiskt efter 10 minuter.
- Känslighet. Med känslighetsknappen justeras ljuskänsligheten enligt svetsbågen och omgivande ljus (s. 7). Gränsen till "Super High" motsvarar standardinställningen. Genom att vrida på vridknappen kan denna anpassas individuellt. I området "Super High" uppnås en mycket hög ljuskänslighet.
- Sensorlid. Sensorsriden kan sättas i två olika positioner. Beroende på position förminskas (s. 7) eller förstörs (s. 7) vinkeln för identifiering av omgivningsljuset.
- Öppningsstidsreglage. Med öppningsstidsreglaget (delay) (s. 7) kan man välja öppningsfördröjningen från mörkt till ljus. Med vridknappen kan man steglost ställa in från mörkt till ljus mellan 0,1–2,0 s.
- Twilight mode. Om öppningsstidsreglaget är inställt på långa fördröjningar kan en fadning-effekt (skymningsläge) aktiveras som skyddar ögonen mot den mycket ljusa efterglöddningen när svetsningen avslutas. Det rekommenderas dock inte att använda skymningsläget vid häftsvetsnings tillämpningar med kort takt. Ställ in fördröjningen på minimum vid häftsvetsning.

Rengöring och desinfektion

Bländskyddskassetten och förslätsglasat måste regelbundet rengöras med en mjuk trasa. Inga starka rengöringsmedel, lösningsmedel, alkohol eller rengöringsmedel med slipmedelsandel får användas. Repade eller skadade siktskivor bör bytas ut.

Lagring

Svets hjälmen ska lagras vid rumstemperatur och låg luftfuktighet. Lagra hjälmen i originalförpackning för att förlänga batteriernas livslängd.

Byta förslätsglas (s. 4–5)

En sidoklämma trycks in så att förslätsglasat lossas och kan tas av. Häng i det nya förslätsglasat i en sidoklämma. Spänn runt förslätsglasat till den andra sidoklämma och haka in den. Detta handgrepp kräver lite tryck så att tåningen på förslätsglasat visar i önskad riktning.

Byta batterier (s. 9)

Bländskyddskassetten har utbytbara litium-knappcellsbatterier av typen CR2032. Om du använder en svets hjälm med friskluftsanslutning måste du avlägsna ansiktsskärningen innan batterierna byts ut. Batterierna måste bytas ut när kassetten lysdiod blinkar grönt.

- Avlägsna batterierlocket försiktigt.
- Avlägsna batterierna och avfallshandera dem enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Sätt in batterier av typen CR2032 såsom på bilden.
- Montera batterierlocket försiktigt.

Om bländskyddskassetten inte längre mörkläggas när svetsbågen tänds, kontrollera att batterierna har korrekt polaritet. För att kontrollera om batterierna har tillräckligt med energi håller du bländskyddskassetten mot en ljus lampa. Om lysdioden då blinkar grönt är batterierna tomma och måste genast bytas ut. Om bländskyddskassetten inte fungerar fast batterierna har bytts ut korrekt måste den bedömas som funktionsoduglig och bytas ut.

Demontera / montera bländskyddskassetten (s. 8)

- Dra ut skyddsnivåknappen
- Avlägsna batterierlocket försiktigt
- Lås upp kassetten-hållfjädern såsom på bilden
- Tippa försiktigt ut kassetten
- Lås upp satelliten såsom på bilden
- Dra ut satelliten ur urtaget i hjälmen
- Vrid satelliten 90° och skjut den genom hjälmhålet
- Avlägsna / byt ut bländskyddskassetten

Inmonteringen av bländskyddskassetten sker i omvänd ordningsföljd.

Problemlösning

Bländskyddskassetten mörkläggas inte

- Anpassa känsligheten (s. 7) → Förändra sensorslidpositionen (s. 7)
- Rengör sensorerna eller förslätsglasat → Aktivtera viloläget (s. 6)
- Kontrollera ljuströmmingen till sensorn → Byt ut batterierna (s. 9)

För ljus skyddsnivå

→ Ställ in högre skyddsnivå eller använd färgade inre siktglas (s. 6–7)

För mörk skyddsnivå

→ Välj en lägre skyddsnivå (s. 6–7) → Rengör eller byt ut förslätsglasat (s. 4–5)

Bländskyddskassetten flackar

- Anpassa öppningsstidsreglets position (s. 7) efter svetsmetoden
- Byt batterier (s. 9)

Dålig sikt

→ Rengör förslätsglasat eller bländskyddskassetten → Anpassa skyddsnivån till svetsmetoden

→ Öka omgivningsljuset

Svets hjälmen glider

→ Dra åt / anpassa huvudbandet (s. 4)

Specifikationer

(Med reservation för tekniska ändringar)

Skyddsnivå	Automatisk: 2.0 (ljus tillstånd) 4 < 12 (mörkt tillstånd) Manuell: 2.0 (ljus tillstånd) 4 < 12 (mörkt tillstånd)
UV/IR-skydd	Maximalt skydd i ljus och mörkt tillstånd
Växlingsid från ljus till mörkt	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Växlingsid från mörkt till ljus	0,1–2,0 s med "skymningseffekt"
Mått bländskyddskassetten	90 x 110 x 7 mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Mått synfält	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Spänningsförsörjning	Solceller 2 st. Li-batterier 3V utbytbara (CR2032)
Vikt	Non PAPR: 495 g / 17,46 oz PAPR: 695 g / 24,52 oz
Drifttemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Lagertemperatur	-20°C – 80°C / 4°F – 176°F
Klassificeringen enligt EN379	Optisk klass = 1 Homogenitet = 1 Blickvinkelberoende = 2
Godkännanden	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Ytterligare märkningar för PAPR-versionen (anmält organ CE1024)	EN12941 (TH3 i kombination med 3000e3000X, TH2 för versioner med 3000e3000e3000X) EN 14594 Class 3B

Reservdelar (sidan 8–9)

- Hjälm utan kassetten (SP01)
- Bländskyddskassetten inkl. satellit (SP02)
- Försätsglasat (SP03)
- Reparationsset 2 (sidoklämmor) (SP04)
- Inre skyddsglas (SP05)
- Reparationsset 1 (SP06) (Sensitivity-knapp, potentiometerknapp och batterierlock)
- Huvudband med fästdelar (SP07)
- Pannsvetband (SP08 / SP09)

För exakt artikelnummer se omslagets insida i denna handbok (nästa sida).

Försäkrar om överensstämmelse

Se internetadressen på sida 21.

Juridisk information

Detta dokument motsvarar kraven i EU-förordning 2016/425 punkt 1.4 bilaga II.

Anmält organ

För detaljerad information se sida 21.

Introduzione

Un casco di saldatura è un copricapo che, durante determinati lavori di saldatura, serve a proteggere occhi, viso e collo da ustioni, raggi UV, scintille, infrazioni a calore. Il casco si compone di diverse parti (vedi elenco dei ricambi). Un filtro automatico per saldatura combina un filtro passivo UV e un filtro passivo IR con un filtro attivo, la cui traslucidità varia nella gamma visibile dello spettro a seconda dell'intensità luminosa dell'arco di saldatura. La traslucidità del filtro automatico di saldatura ha un valore iniziale (stato chiaro). Dopo l'accensione dell'arco di saldatura ed entro un tempo di risposta predefinito, la traslucidità del filtro si modifica su un valore basso (stato scuro). A seconda del modello, il casco può essere abbinato a un casco protettivo e/o a un sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Indicazioni di sicurezza

Leggere le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo casco. Assicurare che il disco sia montato correttamente. Qualora non fosse possibile risolvere i problemi, non utilizzare più la cassetta di protezione anti-abbagliante.

Misure precauzionali e limitazione della responsabilità / Rischi

Durante il processo di saldatura, vengono rilasciati calore e radiazioni: ciò può causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto fornisce protezione per gli occhi e il viso. I tuoi occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse quando indossi il casco, indipendentemente dal livello di tonalità selezionato. Indossare indumenti protettivi adeguati anche per proteggere il resto del corpo. Le particelle e le sostanze rilasciate durante il processo di saldatura possono innescare reazioni allergiche cutanee nelle persone con questa disposizione. Con persone sensibili, il contatto della pelle con la parte della testa può provocare reazioni allergiche. Il casco per saldatura può essere utilizzato solo per saldatura e rettificazione e non per altre applicazioni. Il produttore declina ogni responsabilità se il casco per saldatura non viene utilizzato come previsto o non utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso. Non è consentito applicare adesivi o simili al casco. Il casco è adatto a tutti i comuni processi di saldatura, ad eccezione della saldatura a gas e laser. Si prega di notare la raccomandazione sul livello di tonalità secondo EN169 sulla confezione. Il casco non costituisce un casco di sicurezza. A seconda del modello, il casco può essere combinato con un casco di sicurezza. Le caratteristiche del design del casco possono influire sul campo visivo (nessuna visione periferica senza girare la testa) e la trasmissione della luce del filtro oscurante automatico può influire sulla percezione del colore. Di conseguenza, le spie luminose o gli indicatori di avvertimento potrebbero non essere visibili. Inoltre, esiste il rischio di impatto a causa della maggiore circonferenza (testa con elmetto). Il casco riduce anche l'udito e la sensazione di calore.

Modalità di attesa

La cassetta di protezione anti-abbagliante dispone di una funzione di spegnimento automatica che aumenta la luce delle batterie. Se per ca. 10 min. sulla cassetta di protezione anti-abbagliante cade meno di un 1x di luce, essa si spegne automaticamente. Per riaccendere la cassetta le celle solari devono essere esposte per breve tempo alla luce solare. Qualora non fosse più possibile attivare la cassetta o laddove non si oscurasse più all'accensione dell'arco di saldatura sarà necessario sostituire le batterie.

Garanzia e responsabilità

Le norme di garanzia sono indicate nelle direttive dell'organizzazione di distribuzione nazionale del fabbricante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore autorizzato. La garanzia vale solo per problemi dei materiali e di produzione. In caso di danni per utilizzo inadeguato, interventi non ammessi o in caso di utilizzo non previsto dal fabbricante, decadono garanzia e responsabilità. La garanzia decade anche se si utilizzano ricambi non originali.

Vita utile prevista

Il casco di saldatura non ha data di scadenza. Il prodotto può essere utilizzato fino a che non si verificano danni visibili o invisibili o problemi di funzionamento.

Utilizzo (Quick Start Guide)

1. Fascia per la testa. Adattare la fascia di regolazione superiore (p.4) alla circonferenza della testa. Premere la manopola a cricchetto (p.4) e ruotare fino a che la fascia per la testa non poggia correttamente e senza pressione.
2. Distanza occhi e inclinazione casco. Allentando i blocchi (p.4-5) si regola la distanza tra cassetta e occhi. Regolare entrambi i lati in modo uniforme e non inclinare. Poi, serrare nuovamente i blocchi. Adattare l'inclinazione del casco attraverso la manopola girevole (p.5).
3. Modalità operativa automatica / manuale. Con il tasto a scorrimento (p.6) è possibile selezionare la modalità per la regolazione del livello di protezione. In modalità automatica, il livello di protezione è adattato automaticamente all'intensità dell'arco luminoso tramite i sensori (norma EN 379:2003). In modalità manuale, il livello di protezione può essere regolato ruotando la manopola (p.6-7).
4. Livello di protezione. In modalità "manuale", spostando l'interruttore di gamma è possibile selezionare le gamme di livelli di protezione SL4 - SL8 e SL8 - SL12. La regolazione di precisione ha luogo ruotando la manopola del potenziometro (p.6-7) (dicitura grigia). In modalità "automatica" il livello di protezione (SL4 - SL12) corrisponde alla norma EN 379, se la manopola (p.6-7) è in posizione "N". Ruotando la manopola, è possibile correggere il livello di protezione secondo la percezione personale aumentandolo o riducendolo di massimo due livelli di protezione (dicitura verde).
5. Modalità rettificazione. Premendo la manopola Grind (p.6) la cassetta di protezione antiabbagliamento passa in modalità rettificazione. In questa modalità, la cassetta è disattivata e rimane nello stato chiaro con livello di protezione SL2.0. La modalità rettificazione attivata è riconoscibile dal LED rosso lampeggiante (S.6) all'interno del casco. Per spegnere la modalità rettificazione premere nuovamente il tasto Grind. La modalità rettificazione si spegne automaticamente dopo dieci minuti.
6. Sensibilità. Con il pulsante di sensibilità, la sensibilità alla luce viene regolata in base all'arco di saldatura e alla luce ambientale (p.7). Il limite "Super High" corrisponde all'impostazione standard. Ruotando la manopola girevole è possibile personalizzarla. Nel settore "Super High" si raggiunge un'ulteriore sensibilità alla luce.
7. Saracinesca sensore. La saracinesca sensore può essere impostata su due diverse posizioni. A seconda della posizione, l'angolo per il riconoscimento della luce ambientale è ridotto (p.7) o ingrandito (p.7).
8. Regolatore del tempo di apertura. Il regolatore del tempo di apertura (Delay (p.7)) consente di scegliere il ritardo di apertura da scuro a chiaro. La manopola girevole consente una regolazione continua da scuro a chiaro tra 0,1 e 2,0 s.
9. Twilight mode. Se il regolatore del tempo di apertura è impostato su un forte ritardo, può essere attivato un effetto Fading (modalità crepuscolo) che protegge gli occhi dall'incandescenza residua alla conclusione della saldatura.

Tuttavia, si consiglia di utilizzare la modalità crepuscolo per applicazioni di puntatura con ciclo corto. Per la puntatura, impostare il ritardo al minimo.

Pulizia e disinfezione

La cassetta di protezione anti-abbagliante e il disco devono essere puliti regolarmente con un panno morbido. Non possono essere utilizzati detergenti forti, solventi, alcol o detergenti abrasivi. Sostituire oculari graffiati o danneggiati.

Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e con un basso livello di umidità dell'aria. Per prolungare la vita utile delle batterie, conservare il casco nella confezione originale.

Sostituzione del disco (p.4-5)

Per allentare il disco e muoverlo, si spinge una clip laterale. Agganciare il nuovo disco in una clip laterale. Passare il disco attorno alla seconda clip laterale e agganciarlo. Questa manovra richiede una leggera pressione perché la guarnizione abbia l'effetto desiderato sul disco.

Sostituzione delle batterie (p.9)

La cassetta di protezione anti-abbagliante dispone di batterie a bottone al litio sostituibili di tipo CR2032. Qualora si utilizzi un casco di saldatura con attacco aria fresca, prima di sostituire le batterie rimuovere la guarnizione per il viso. Le batterie devono essere sostituite quando il LED verde della cassetta lampeggia.

1. Rimuovere con attenzione il coperchio batterie.
2. Rimuovere le batterie e smaltire in conformità alle norme locali per i rifiuti speciali.
3. Utilizzare batterie di tipo CR2032 come rappresentato in figura.
4. Montare con attenzione il coperchio batterie.

Se la cassetta di protezione anti-abbagliante non si oscura più all'accensione dell'arco di saldatura, controllare la polarità delle batterie. Per controllare se le batterie hanno ancora energia sufficiente, tenere la cassetta su una lampada chiara. Se il LED verde lampeggia, le batterie sono scariche e devono essere sostituite subito. Se malgrado la sostituzione delle batterie la cassetta continua a non funzionare, ciò significa che non è più idonea all'uso e deve essere sostituita.

Montaggio/montaggio della cassetta di protezione anti-abbagliante (p.8)

1. Estrarre la manopola del livello di protezione
2. Rimuovere con attenzione il coperchio batterie
3. Sbloccare le molle di ritengo della cassetta come raffigurato
4. Estrarre basculando la cassetta con attenzione
5. Sbloccare i satelliti come raffigurato
6. Estrarre i satelliti attraverso l'apertura nel casco
7. Ruotare i satelliti di 90° e spingere attraverso il foro del casco
8. Rimuovere/sostituire la cassetta di protezione anti-abbagliante

Il montaggio della cassetta si realizza seguendo l'ordine inverse delle operazioni.

Soluzione del problema

La cassetta non si oscura

- Adattare la sensibilità (p.7)
- Modificare la posizione della saracinesca sensore (p.7)
- Pulire i sensori o il disco
- Attivare la modalità rettificazione (p.6)
- Controllare il flusso di luce al sensore
- Sostituire le batterie (p.9)

Livello di protezione troppo chiaro

→ Impostare un livello di protezione superiore o utilizzare oculari interni colorati (p.6-7)

Livello di protezione troppo scuro

→ Selezionare un livello di protezione più basso (p.6-7) → Pulire o sostituire il disco (p.4-5)

La cassetta di protezione anti-abbagliante tremola

→ Adattare la posizione del regolatore del tempo di apertura (p.7) al processo di saldatura

→ Sostituire le batterie (p.9)

Visibilità scarsa

→ Pulire il disco o la cassetta di protezione anti-abbagliante

→ Adattare il livello di protezione al processo di saldatura

→ Aumentare la luce ambientale

Il casco di saldatura scivola

→ Adattare/stringere nuovamente la fascia per la testa (p.4)

Specifiche

(Indicazioni con riserva di modifiche)

Livello di protezione	Automatico: 2.0 (stato chiaro) 4 < 12 (stato scuro) Manuale: 2.0 (stato chiaro) 4 < 12 (stato scuro)
Protezione UV/IR	Protezione massima nello stato chiaro e scuro
Tempo di intervento da chiaro a scuro	100 µs (23 "C/73" F) / 70 µs (55 "C/131" F)
Tempo di intervento da scuro a chiaro	0,1-2,0s con "effetto crepuscolo"
Misure cassetta di protezione anti-abbagliante	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Misure campo visivo	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentazione di tensione	Celle solari, 2 pz. batterie al litio 3V sostituibili (CR2032)
Peso	Non PAPR: 495g / 17,46 oz PAPR: 695g / 24,52 oz
Temperatura d'esercizio	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
Temperatura di stoccaggio	-20°C - 70°C / 4°F - 158°F
Classificazione secondo EN379	Classe ottica = 1 Luce indiretta = 1 Omogeneità = 1 Dipendenza dall'angolo visuale = 2
Omologazioni	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Marche aggiuntive per versione PAPR (organismo notificato CEC1024)	EN12941 (TH3 in combinazione con 3000e/3000X, TH2 per versioni con hardhat e 3000e/3000X) EN 14594 Class 3B

Ricambi (pagg. 8-9)

- Casco senza cassetta (SP01)
- Cassetta di protezione anti-abbagliante incluso satellite (SP02)
- Disco (SP03)
- Kit riparazione 2 (clip laterali) (SP04)
- Disco interno (SP05)
- Kit riparazione 1 (SP06) (manopola Sensitivity, manopola potenziometro e coperchio batterie)
- Fascia per la testa con armature di fissaggio (SP07)
- Fascia tergiscuro per la fronte (SP08 / SP09)

Il codice articolo preciso è riportato all'interno della copertina di questo manuale (penultima pagina).

Dichiarazione di conformità

Vedi indirizzo Internet sull'ultima pagina.

Note legali

Il presente documento corrisponde ai requisiti del regolamento UE 2016/425 punto 1.4 dell'allegato II.

Organismo notificato

Per informazioni dettagliate, vedi ultima pagina.

Introducción

Una pantalla de soldadura es una forma de recubrimiento para la cabeza que, para algunas tareas, sirven para proteger ojos, rostro y cuello de quemaduras, radiación ultravioleta, chispas, luz de infrarrojos y calor. Se compone de varias piezas (ver piezas de repuesto). El filtro de soldadura automático combina un filtro UV pasivo y un filtro IR pasivo con un filtro activo cuya traslucidez en la zona visible del espectro varía en función de la luminosidad del arco de soldadura. La traslucidez del filtro de soldadura automático posee un valor inicial elevado (modo claro). Tras encender el arco de soldadura y dentro de los límites de un tiempo de respuesta definido, la traslucidez del filtro cambia a un valor inferior (más oscuro). En función del modelo, la pantalla se puede combinar con un casco de protección o un sistema PAPR (equipo de aire purificado motorizado).

Advertencias de seguridad

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar la pantalla. Compruebe que el cubrefiltro frontal se ha montado correctamente. En caso de que haya problemas que no se puedan solucionar, la casete antideslumbramiento no se podrá volver a utilizar.

Precauciones y limitaciones de la protección/riesgos

Durante el proceso de soldadura, se liberan calor y radiación; Esto puede causar lesiones en los ojos y la piel. Este producto proporciona protección para los ojos y la cara. Sus ojos siempre están protegidos contra la radiación ultravioleta e infrarroja cuando usa el casco, independientemente del nivel de sombra seleccionado. También se debe usar ropa protectora adecuada para proteger el resto de su cuerpo. Las partículas y sustancias liberadas durante el proceso de soldadura pueden desencadenar reacciones alérgicas en la piel en personas con esta disposición. Con personas sensibles, el contacto de la piel con la parte de la cabeza puede provocar reacciones alérgicas. El casco de soldadura solo puede usarse para soldar y esmerilar, y no para otras aplicaciones. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad si el casco de soldadura no se usa según lo previsto o no se usa de acuerdo con las instrucciones de uso. No está permitido aplicar pegatinas o similar al casco. El casco es adecuado para todos los procesos de soldadura comunes, excepto la soldadura por gas y láser. Tenga en cuenta la recomendación del nivel de sombra según EN169 en la envoltura.

El casco no reemplaza un casco de seguridad. Dependiendo del modelo, el casco se puede combinar con un casco de seguridad. Las características de diseño del casco pueden afectar el campo de visión (sin visión periférica sin girar la cabeza) y la transmisión de luz del filtro de oscurecimiento automático puede afectar la percepción del color. Como resultado, es posible que no se vean luces de señalización o indicadores de advertencia. Además, existe un riesgo de impacto debido a la circunferencia más grande (cabeza con casco) que el arco de soldadura no se oscurezca, se deberán cambiar las pilas.

Modo de espera

La casete antideslumbramiento dispone de función de desactivación automática, lo que incrementa la vida útil de las pilas. Si en la casete antideslumbramiento hay menos de 1 lux de luminosidad durante aprox. 10 minutos, esta se apaga automáticamente. Para volver a encender la casete, se deben alejar brevemente las células fotovoltaicas de la luz solar. En caso de que no se pueda activar más la casete antideslumbramiento o de que el arco de soldadura no se oscurezca, se deberán cambiar las pilas.

Garantía y responsabilidad

Puede extraer las condiciones de garantía de los datos de la organización de ventas del país del fabricante. Podrá encontrar más información relacionada en su distribuidor autorizado. La garantía se aplica únicamente a fallos en los materiales y de fabricación. En caso de daños derivados por una utilización no reglamentaria, manipulaciones no autorizadas o usos no previstos por el fabricante, no se aplicará garantía ni responsabilidad alguna. Asimismo, no se aplicará responsabilidad ni garantía alguna si se emplean piezas distintas a las piezas de repuesto originales.

Vida útil prevista

La pantalla de soldadura no cuenta con fecha de vencimiento. El producto se puede usar siempre y cuando no exista ningún daño visible ni no visible, así como ningún problema de funcionamiento.

Aplicación (Quick Start Guide—guía de inicio rápido—)

1. **Arnés para la cabeza.** Ajuste el arnés superior (pág. 4) al tamaño de la cabeza. Presione el botón de trinquete (pág. 4) apretándolo y girándolo hasta que el arnés quede fijado firme y cómodamente.
2. **Distancia entre los ojos e inclinación.** La distancia entre la casete y los ojos se puede optimizar mediante las perillas de trabazón (pág. 4-5). El ajuste debe ser idéntico en ambos lados para evitar que bascule. A continuación apriete de nuevo las perillas de trabazón. La inclinación de la pantalla se puede ajustar mediante el botón giratorio (pág. 5).
3. **Funcionamiento automático/manual.** Con el interruptor deslizable (pág. 6) se puede seleccionar el modo de los niveles de protección. Con el modo automático, el nivel de protección se ajusta automáticamente, mediante sensores, a la intensidad del arco eléctrico (norma EN 379:2003). Con el manual, el nivel de protección se ajusta al girar el botón (pág. 6-7).
4. **Nivel de protección.** En modo «manual» se puede cambiar entre los diferentes niveles de protección SL4-SL8-SL12 mediante el desplazamiento del regulador. El ajuste exacto se realiza girando el botón del potenciómetro (pág. 6-7) (en gris). En modo «manual», el nivel de protección (SL4-SL12) de la norma EN 379 se corresponde si el botón giratorio (pág. 6-7) está en la posición «N». Mediante el botón giratorio, el nivel de protección ajustado automáticamente se puede corregir a gusto del usuario subiéndolo o bajando un máx. de dos niveles (en verde).
5. **Modo de esmerilado.** Mediante el manejo del botón correspondiente (pág. 6), la casete antideslumbramiento se pone en modo de esmerilado. En este modo, la casete está desactivada y permanece en modo claro con el nivel de protección SL 2.0. El modo de esmerilado activado se puede reconocer por el LED que parpadea en rojo (pág. 6) en el interior de la pantalla. Para desactivar el modo de esmerilado de nuevo, se debe utilizar el mismo botón. El modo de esmerilado se desactiva automáticamente después de 10 minutos.
6. **Sensibilidad.** Con el botón de sensibilidad, la sensibilidad de la luz se ajusta de acuerdo con el arco de soldadura y la luz ambiental (pág. 7). El límite «Super High» se corresponde con el ajuste estándar. Se puede personalizar mediante el botón giratorio. Con «Super High» se alcanza un nivel de sensibilidad muy elevado.
7. **Pestaña deslizable.** La pestaña deslizable se puede colocar en dos posiciones diferentes. En función de esta, se reduce (pág. 7) o aumenta (pág. 7) el ángulo para reconocer la luz del entorno.
8. **Interruptor de retardo.** El interruptor de retardo (Delay) (pág. 7) posibilita elegir el tiempo de apertura de oscuro a claro. El botón giratorio ofrece un ajuste sin niveles de oscuro a claro de entre 0,1 - 2,0 segundos.
9. **Modo Twilight (atenuación).** Si el interruptor de retardo está ajustado con tiempos elevados, se puede activar, una vez terminado el trabajo, un efecto de «debilitamiento» (modo de atenuación) que protege los ojos al trabajar con materiales con incandescencia residual. No obstante, no está recomendado el modo de atenuación con cadencia breve para tareas de punteado. Si se puntea, ponga el retardo al mínimo.

Limpieza y desinfección

La casete antideslumbramiento y el cubrefiltro frontal se deben limpiar regularmente con un paño suave. No se pueden utilizar detergentes, disolventes, alcohol ni productos con abrasivos. Los visores rayados o dañados se deben cambiar por otros.

Almacenamiento

La pantalla de soldadura se debe almacenar en un lugar a temperatura ambiente y con poca humedad. Para prolongar la vida útil de las pilas, guarde la pantalla en su embalaje original.

Cambiar cubrefiltro frontal (pág. 4-5)

Para poder soltar y extraer el cubrefiltro frontal, se debe apretar un clip lateral. El cubrefiltro frontal nuevo se engancha en un clip lateral. Ajuste el cubrefiltro frontal en el segundo clip y encájelo. Es necesario aplicar algo de presión para que la junta del cubrefiltro frontal cumpla adecuadamente su función.

Cambiar las pilas (pág. 9)

La casete antideslumbramiento dispone de pilas de botón tipo CR2032. En caso de que use una pantalla con conexión de ventilación, deberá retirar el recubrimiento facial antes de cambiar las pilas. Las pilas se deben cambiar cuando el LED de la casete parpadee en verde.

1. Retire la tapa de las pilas con cuidado.
2. Retire las pilas y elimínelas según las disposiciones vigentes en el país correspondiente.
3. Utilice pilas tipo CR2032, como aparece en la imagen.
4. Coloque la tapa de las pilas con cuidado.

En caso de que la casete antideslumbramiento no se pueda oscurecer al encender el arco de soldadura, compruebe que la polaridad de las pilas sea la adecuada. Para verificar si las pilas tienen suficiente batería, coloque la casete antideslumbramiento junto a una lámpara de luz clara. Si el LED parpadea en verde, significa que las pilas están vacías y se deben cambiar de inmediato. En caso de que después de cambiar las pilas correctamente, la casete antideslumbramiento siga sin funcionar adecuadamente, estas no se podrán volver a utilizar y se deberán sustituir por otras.

Montar/desmontar casete antideslumbramiento (pág. 8)

1. Extraiga el botón de selección.
2. Retire con cuidado la tapa de las pilas con cuidado.
3. Libere el perno de bloqueo como se indica en la figura.
4. Inclíne con cuidado la casete.
5. Desbloquee el satélite como se indica en la figura.
6. Extraiga el satélite desde el interior de la pantalla.
7. Gire el satélite 90° y empujelo a través del orificio de la pantalla.
8. Retire/cambie la casete antideslumbramiento.

El montaje de la casete antideslumbramiento se efectúa en el orden inverso al desmontaje.

Eliminación de anomalías

La casete para filtro no se oscurece

- Regule la sensibilidad (pág. 7). → Modifique la posición de la pestaña deslizable (pág. 7).
- Limpie los sensores o cubrefiltro frontal. → Desactive el modo de esmerilado (pág. 6).
- Compruebe el flujo de luz al sensor. → Cambie las pilas (pág. 9).

Nivel de protección demasiado claro

→ Seleccione un nivel más alto o emplee visores internos de color (pág. 6-7).

Nivel de protección demasiado oscuro

→ Seleccione un nivel más bajo (pág. 6-7). → Limpie o cambie el cubrefiltro frontal (pág. 4-5).

La casete antideslumbramiento no se establece

→ Ajuste la posición del interruptor de retardo (pág. 7) a los tipos de soldadura.

→ Cambie las pilas (pág. 9).

Visibilidad reducida

→ Limpie el cubrefiltro frontal o la casete antideslumbramiento.

→ Ajuste el nivel de protección a los tipos de soldadura.

→ Aumente la luminosidad del ambiente.

La pantalla se resbala

→ Ajuste/apriete de nuevo el arnés para la cabeza (pág. 4)

Especificaciones (Susceptibles a modificaciones técnicas)

Nivel de protección	Automático: 2.0 (modo claro) 4 < 12 (modo oscuro) Manual: 2.0 (modo claro) 4 < 12 (modo oscuro)
Protección UI/IVIR	Protección máxima en modo claro y oscuro
Tiempo de cambio de claro a oscuro	100 µs (23 "C/73 °F") / 70 µs (55 "C/131 °F")
Tiempo de cambio de oscuro a claro	0,1-2,0 s con efecto de atenuación
Dimensiones de casete antideslumbramiento	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Dimensiones del campo de visión	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentación	Células fotovoltaicas, 2 pilas de litio Li3V, sustitibles (CR2032)
Peso	Non PAPR: 495 g / 17,46 oz PAPR: 695 g / 24,52 oz
Temperatura de funcionamiento	De -10 "C a 70 "C/de 14 "F a 157 "F
Temperatura de almacenamiento	De -20 "C a 80 "C/de -4 "F a 176 "F
Clasificación conforme a EN379	Óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidad = 1 Dependencia de ángulo = 2
Homologaciones	CE, ANSI, EAC, cumple CSA
Marcas adicionales para la versión PAPR (organismo notificado CE1024)	EN12941 (TH3 en combinación con3000e3000X, TH2 para versiones con casco ve3000e3000X) EN 14594 Class 3B

Piezas de repuesto (pág. 8-9)

- Pantalla sin casete (SP01).
- Protección antideslumbramiento con satélite (SP02).
- Cubrefiltro frontal (SP03).
- Kit de reparación 2 (clips laterales) (SP04).
- Cristal de protección interior (SP05).
- Kit de reparación 1 (SP06) (botón de regulación de sensibilidad, potenciómetro y tapa de las pilas).
- Arnés para la cabeza con fijadores (SP07).
- Cinta antisuadoración para la frente (SP08 / SP09).

Encontrará el número de artículos exacto en la cubierta interior de esta guía (penúltima página).

Declaración de conformidad

Consulte la dirección de internet de la última página.

Información legal

Este documento cumple con los requisitos del Reglamento UE 2016/425 establecidos en el anexo II, punto 1.4.1.

Organismo acreditado

Si desea más información, consulte la última página.

Português

Introdução

Uma máscara de soldador é uma cobertura de cabeça que se usa ao efetuar determinados trabalhos de soldadura para proteger os olhos, o rosto e o pescoço contra queimaduras, luz ultravioleta, faíscas, luz infravermelha e calor. A máscara é composta por várias partes (consulte a lista de peças de substituição). Um filtro de soldadura automático combina um filtro de raios ultravioletas passivo e um filtro de luz infravermelha passivo, com um filtro ativo cuja translucidez na parte visível do espectro de luz varia em função da intensidade luminosa do arco de soldadura. A translucidez do filtro de soldadura automático tem um valor inicial elevado (estado claro). Depois de ligar o arco de soldadura, a dentro de um tempo de resposta predefinido, a translucidez do filtro muda para um valor baixo (estado escuro). Dependendo do modelo, a máscara pode ser combinada com um capacete de segurança e/ou com um sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Instruções de segurança

Antes de usar a máscara, leia as instruções de utilização. Assegure-se de que a viseira exterior está montada corretamente. Se não for possível eliminar avarias, a cassetete de proteção antienfameamento não pode continuar a ser usada.

Medidas de precaução e limitação de segurança/Riscos

Durante o processo de soldagem, calor e radiação são liberados: isso pode causar lesões nos olhos e na pele. Este produto fornece proteção para os olhos e o rosto. Seus olhos estão sempre protegidos contra radiação ultravioleta e infravermelha ao usar o capacete, independentemente do nível de tonalidade selecionado. Roupos de proteção apropriados também devem ser usados para proteger o resto do seu corpo. Partículas e substâncias liberadas durante o processo de soldagem podem desencadear reações alérgicas da pele em pessoas com essa disposição. Em pessoas sensíveis, o contato da pele com a parte da cabeça pode levar a reações alérgicas. O capacete de soldagem pode ser usado apenas para soldagem e refinação e não para outras aplicações. O fabricante não se responsabiliza se o capacete de soldagem não for utilizado conforme o previsto ou não for utilizado de acordo com as instruções de uso. Não é permitido aplicar adesivos ou similares ao capacete. O capacete é adequado para todos os processos comuns de soldagem, exceto a gás e a laser. Observe a recomendação do nível de tonalidade de acordo com a EN169 na embalagem.

O capacete não substitui um capacete de segurança. Dependendo do modelo, o capacete pode ser combinado com um capacete de segurança. Os recursos de design do capacete podem afetar o campo de visão (sem visão periférica sem virar a cabeça) e a translucência da luz do filtro de escurecimento automático pode afetar a percepção das cores. Como resultado, lâmpadas de sinal ou indicadores de aviso podem não ser vistos. Além disso, existe um risco de impacto devido à maior circunferência (cabeça com capacete). O capacete também reduz a sensação de audição e calor.

Modo standby

A cassetete de proteção antienfameamento dispõe de uma função de desativação automática, que aumenta a vida útil das pilhas. Se, no decorrer de aprox. 10 min, incidir menos de 1 lux de luz sobre a cassetete de proteção antienfameamento, ela desliga-se automaticamente. Para voltar a ligar a cassetete, é necessário expor as células solares por alguns instantes à luz do dia. Se não for possível reativar a cassetete de proteção antienfameamento, ou se ela já não escurecer no ato da ignição do arco de soldadura, é necessário substituir as pilhas.

Garantia e responsabilidades

É favor consultar as condições de garantia nas instruções da organização de vendas nacional do fabricante. Para obter mais informações sobre esta matéria, é favor contactar o seu revendedor oficial. A garantia só abrange defeitos de material e de fabrico. No caso de danos decorrentes de uma utilização imprópria, de intervenções não autorizadas ou de uma utilização não prevista pelo fabricante, fica excluída qualquer prestação de garantia e responsabilidade. Da mesma forma, a responsabilidade e garantia ficam sem efeito se forem usadas peças de substituição que não sejam de origem.

Vida útil esperável

A máscara de soldador não tem prazo de validade. O produto pode continuar a ser usado enquanto não apresentar danos visíveis ou invisíveis ou até surgirem falhas de funcionamento.

Utilização (Quick Start Guide)

- Correia para a cabeça. Adapte a correia de ajuste superior (pág. 4) ao tamanho da sua cabeça. Prima no botão de roquete (pág. 4) para dentro e rode-o até a correia para a cabeça ficar bem assente, mas sem exercer pressão.
- Distância dos olhos e inclinação da máscara. Solte os botões de retenção (pág. 4-5) para ajustar a distância entre a cassetete e os olhos. Ajuste a mesma distância dos dois lados e evite que fique torto. A seguir, aperte novamente os botões de retenção. Use o botão rotativo (pág. 5) para ajustar a inclinação da máscara.
- Modo de funcionamento automático/manual. O interruptor deslizante (pág. 6) permite selecionar o modo de regulação do nível de proteção. No modo automático, o nível de proteção é adaptado automaticamente à intensidade do arco de luz, através de sensores (norma EN 379:2003). No modo manual, o nível de proteção pode ser ajustado rodando o botão (pág. 6-7).
- Grau de proteção. No modo "manual", o interruptor selante permite selecionar um dos níveis de proteção SL4 - SL8 e SL8 - SL12. O ajuste de precisão é efetuado rodando o botão do potenciômetro (pág. 6-7) (legendas cinzintas). No modo "automático", o nível de proteção (SL4 - SL12), exigido pela norma EN 379, fica assegurado se o botão rotativo (pág. 6-7) estiver na posição "N". Rodando o botão, o nível de proteção definido automaticamente pode ser corrigido, segundo a preferência pessoal, por um ou dois níveis de proteção para cima ou para baixo (legenda verde).
- Modo para trabalho abrasivo. Premindo o botão GRIND (pág. 6), a cassetete de proteção antienfameamento passa para o modo para trabalho abrasivo. Neste modo, a cassetete está desativada e permanece em estado claro no nível de proteção SL 2.0. A ativação do modo para trabalho abrasivo é identificada pelo LED vermelho intermitente (pág. 6) no interior da máscara. Para desligar o modo para trabalho abrasivo, prima de novo o botão GRIND. O modo para trabalho abrasivo desliga-se automaticamente passados 10 minutos.
- Sensibilidade. Com o botão de sensibilidade, a sensibilidade da luz é ajustada de acordo com o arco de soldagem e a luz ambiente. (pág. 7). O limite para "Super High" corresponde à definição padrão. Girando o botão rotativo, a sensibilidade pode ser personalizada. No intervalo "Super High", a sensibilidade à luz é muito elevada.
- Regulador deslizante dos sensores. O regulador deslizante dos sensores pode ser colocado em duas posições diferentes. Dependendo de posição, o ângulo para a deteção da luz ambiente é reduzido (pág. 7) ou aumentado (pág. 7).
- Regulador do obturador. O regulador do obturador (Delay) (pág. 7) permite selecionar o atraso de abertura de escuro para claro. O botão rotativo permite um ajuste progressivo de escuro para claro de entre 0.1 - 2.0 s.
- Twilight mode. Quando o regulador do obturador está definido com um atraso grande, é possível ativar um efeito fading (modo crepuscular) que protege os olhos contra a incandescência posterior muito luminosa, que se verifica depois de se terminar a soldadura. No entanto, não é recomendável utilizar o modo crepuscular em aplicações de pingagem com ciclo curto.

Ao realizar trabalhos de pingagem, defina o atraso para o valor mínimo.

Limpeza e desinfeção

A cassetete de proteção antienfameamento e a viseira exterior devem ser limpas regularmente com um pano macio. Não é permitido usar produtos de limpeza fortes, solventes, álcool ou produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas. Viseiras riscadas ou danificadas devem ser substituídas.

Armazenamento

A máscara de soldador deve ser armazenada à temperatura ambiente e com baixa humidade relativa do ar. Para prolongar a vida útil das pilhas, guarde a máscara de soldador na embalagem original.

Substituir a viseira exterior (pág. 4-5)

Para soltar e retirar a viseira exterior, basta premir uma mola lateral para dentro. Engate a nova viseira exterior num das molas laterais. Puxe a viseira para o lado da segunda mola lateral, estique-a e engate-a. Este processo requer alguma pressão, para que a vedação na viseira exterior tenha o efeito que se pretende.

Substituir as pilhas (pág. 9)

A cassetete de proteção antienfameamento tem duas pilhas de botão de lítio do tipo CR2032 que podem ser substituídas. Se usar uma máscara de soldador com ligação para ar fresco, terá de retirar a vedação do rosto antes de poder substituir as pilhas. As pilhas devem ser substituídas quando o LED da cassetete piscar a verde.

- Retire a tampa das pilhas com cuidado.
- Retire as pilhas e elimine-as de acordo com as regulamentações nacionais vigentes em matéria de resíduos tóxicos.
- Insira as pilhas do tipo CR2032 conforme ilustrado.
- Monte a tampa das pilhas com cuidado.

Se a cassetete de proteção antienfameamento não escurecer no ato da ignição do arco de soldadura, verifique a polaridade correta das pilhas. Para controlar se as pilhas ainda têm carga suficiente, aproxime a cassetete de proteção antienfameamento de uma lâmpada forte. Se agora o LED verde piscar, é sinal de que as pilhas estão descarregadas e devem ser substituídas de imediato. Se a cassetete de proteção antienfameamento continuar a não funcionar corretamente, apesar de as pilhas terem sido substituídas corretamente, deve partir-se do princípio de que já não está apta a ser utilizada e que tem de ser substituída. Desmontar/montar a cassetete de proteção antienfameamento (pág. 8)

- Puxe o botão do nível de proteção para fora
- Retire a tampa das pilhas com cuidado
- Desbloquee a mola de retenção da cassetete conforme ilustrado
- Rebata a cassetete com cuidado para fora
- Desbloquee o satélite conforme ilustrado
- Puxe o satélite pelo recorte para fora da máscara
- Gire o satélite 90° e empurre-o pelo orifício na máscara
- Retire/substitua a cassetete de proteção antienfameamento

A montagem da cassetete de proteção antienfameamento é efetuada na ordem inversa.

Solução de problemas

A cassetete de proteção antienfameamento não escurece

- Ajustar a sensibilidade (pág. 7)
- Alterar a posição do regulador deslizante dos sensores (pág. 7)
- Limpar os sensores ou a viseira exterior
- Desativar o modo para trabalho abrasivo (pág. 6)
- Verificar o fluxo de luz em direção ao sensor
- Substituir as pilhas (pág. 9)

Nível de proteção claro demais

- Ajustar um nível de proteção mais elevado ou usar a viseira interior de cor (pág. 6-7)

Nível de proteção escuro demais

- Selecionar um nível de proteção mais baixo (pág. 6-7)

→ Limpar ou substituir a viseira exterior (pág. 4-5)

Cassetete de proteção antienfameamento tremeluz

- Adaptar a posição do regulador do obturador (pág. 7) ao processo de soldadura

→ Substituir as pilhas (pág. 9)

Má visibilidade

- Limpar a viseira exterior ou a cassetete de proteção antienfameamento

→ Adaptar o nível de proteção ao processo de soldadura

- Aumentar a intensidade da luz ambiente

Máscara de soldador escorrega

- Reajustar/reapertar a correia para a cabeça (pág. 4)

Especificações (sob reserva de alterações técnicas)

Grau de proteção	Automático: 2.0 (estado claro) 4 < 12 (estado escuro) Manual: 2.0 (estado claro) 4 < 12 (estado escuro)
Proteção UV/IR	Proteção máxima no estado claro e no estado escuro
Tempo de comutação de claro para escuro	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Tempo de comutação de escuro para claro	0,1-2,0 s com "efeito crepuscular"
Dimensões da cassetete de proteção antienfameamento	90 x 110 x 7mm / 3,54 x 4,33 x 0,28"
Dimensões do campo visual	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Alimentação de tensão	Células solares, 2 und. de pilhas de lítio de 3V substituíveis (CR2032)
Peso	Non PAPR: 495 g / 17,46 oz PAPR: 695 g / 24,52 oz
Temperatura de serviço	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 158 °F
Temperatura de armazenamento	-20 °C - 70 °C / 4 °F - 158 °F
Classificação segundo a norma EN 379	Classe ótica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidade = 1 Dependência do ângulo de visão = 2
Homologações	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Marcações adicionais para a versão PAPR (organismo notificado CE1024)	EN12941 (TH3 em combinação como 3000Ie3000X, TH2 para versões com capacete de segurança e 3000Ie3000X) EN 14594 Class 3B

Peças de substituição (pág. 8-9)

- Máscara sem cassetete (SP01)
- Viseira de proteção interior (SP05)
- Cassetete de proteção antienfameamento incl. satélite (SP02)
- Conjunto de reparação 1 (SP06) (botão Sensitivity, botão do potenciômetro e tampa das pilhas)
- Viseira exterior (SP03)
- Correia para a cabeça com granações de fixação (SP07)
- Conjunto de reparação 2 (molas laterais) (SP04)
- Fita para a cabeça (SP08 / SP09)

O número de referência exato encontra-se indicado na contracapa das presentes instruções (penúltima página).

Declaração de conformidade

Ver endereço web na última página.

Informações legais

Este documento atende aos requisitos do Regulamento UE 2016/425, ponto 1.4 do anexo II.

Organismo notificado

Para obter informações detalhadas, consulte a última página.

Nederlands

Inleiding

Een lashelm is een hoofddekseel, dat bij bepaalde laswerkzaamheden de ogen, het gezicht en de hals beschermt tegen verbranding, UV-licht, vonken, infrarood licht en hitte. De helm bestaat uit meerdere delen (zie de lijst met vervangende onderdelen). Een automatisch lasfilter combineert een passief UV-filter en een passief IR-filter met een actief filter dat de lichtgeleiding in het zichtbare deel van het spectrum afstemt op de lichtsterkte van de lasboog. De lichtgeleiding van het automatische lasfilter heeft een hoge beginwaarde (lichte toestand). Na het inschakelen van de lasboog en met een bepaalde respons tijd, gaat de lichtgeleiding van het filter naar een lage waarde (donkere toestand). Afhankelijk van het model kan de helm worden gecombineerd met een veiligheidshelm en/of een PAPR-systeem (Powered Air Purifying Respirator).

Veiligheidsinstructies

Lees voor het in gebruik nemen van de helm eerst de handleiding. Controleer of de voorzetruit correct is gemonteerd. Als storingen niet meer kunnen worden opgelost, mag de voorzetruit niet langer worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen en beperking van de bescherming / risico's

Tijdens het lasproces komen warmte en straling vrij; dit kan oog- en huidletsel veroorzaken. Dit product biedt bescherming voor de ogen en het gezicht. Je ogen zijn altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling wanneer je de helm draagt, ongeacht het geselecteerde schaduwniveau. Er moet ook geschikte beschermende kleding worden gedragen om de rest van uw lichaam te beschermen. Deeltjes en stoffen die vrijkomen tijdens het lasproces kunnen allergische huidreacties veroorzaken bij personen met deze aandoening. Bij gevoelige personen kan huidcontact met het hoofdgedeelte leiden tot allergische reacties. De lashelm mag alleen worden gebruikt voor lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen. De fabrikant is niet aansprakelijk als de lashelm niet wordt gebruikt zoals bedoeld in het voorwoord. Het gebruik in overeenstemming met de gebruiksinstructies. Het is niet toegestaan stickers of iets dergelijks op de helm aan te brengen. De helm is geschikt voor alle gangbare lasprocessen, behalve gas- en laslassen. Let op de beveiliging voor het keurmerk volgens EN169 op de wikkel.

De helm vervangt geen veiligheidshelm. Afhankelijk van het model is de helm te combineren met een veiligheidshelm. De ontwerpkennissen van de helm kunnen het gezichtsveld beïnvloeden (geen perifeer zicht zonder het hoofd te draaien) en de lichtdoorlatendheid van het automatische donkere wordende filter kan de kleurperceptie beïnvloeden. Hierdoor zijn signaallampen of waarschuwingindicatoren mogelijk niet zichtbaar. Bovendien bestaat er door de grotere omtrek (hoofd met helm) een risico op stoten. De helm vermindert ook het gehoor en het warmtegevoel.

Slaapmodus

De antiverblindingscassette heeft een automatische uitschakelfunctie voor een langere gebruiksduur van de batterij. Als gedurende circa 10 minuten de lichtval op de antiverblindingscassette minder dan 1 lux bedraagt, schakelt de cassette zichzelf uit. Om de cassette weer in te schakelen moeten de zonnecellen even aan het daglicht worden blootgesteld. Vervang de batterijen als de cassette niet kan worden ingeschakeld of de verduistering blijft niet het activeren van de lasboog.

Garantie en aansprakelijkheid

De garantiebepalingen maken deel uit van de verkoopvoorwaarden van de fabrikant. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij de erkende vakhandel. De garantie geldt uitsluitend voor materiaal- en fabricagefouten. De garantie en aansprakelijkheid vervallen als een schade wordt veroorzaakt door verkeerd gebruik, niet geautoriseerde modificaties of het gebruik voor een ander doel dan door de fabrikant is voorzien. De garantie en aansprakelijkheid vervallen tevens indien geen gebruik wordt gemaakt van originele vervangende onderdelen.

Verwachte levensduur

De lashelm heeft geen vervaldatum. Het product kan worden gebruikt, zolang er geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen of storingen optreden.

Gebruik (Quick Start Guide)

1. Hoofdband Pas de bovenste verstelbare band (pag. 4) aan voor een correcte pasvorm. De stelknop (pag. 4) indrukken en draaien tot de hoofdband strak, maar zonder druk op het hoofd aansluit.
2. Oogafstand en inclinatie van de helm Door het losdraaien van de borgknoppen (pag. 4-5) stelt men de afstand in tussen de cassette en de ogen. Beide zijden hetzelfde instellen en niet kantelen. Draai vervolgens de borgknoppen weer vast. De inclinatie van de helm kan met de draaiknop (pag. 5) worden aangepast.
3. Bedrijfsmodus automatisch / handmatig Met de schuifschakelaar (pag. 6) wordt de modus van het beschermingsniveau ingesteld. In de automatische modus wordt het beschermingsniveau met behulp van een sensor automatisch aangepast aan de intensiteit van de vlamboog (norm EN 379:2003). In de handmatige modus kan men het beschermingsniveau instellen door aan de knop (pag. 6-7) te draaien.
4. Beschermingsniveau In de handmatige modus kan men door het verschuiven van de "Range"-schakelaar kiezen voor een beschermingsniveau met een bereik van SL4 - SL8 of een bereik van SL8 - SL12. De fijne-regeling gaat via het draaien aan de knop van de potentiometer (pag. 6-7) (grijze tekst). In de modus "automatisch" komt het beschermingsniveau (SL4 - SL12) overeen met de norm EN 379, indien de draaiknop (pag. 6-7) op de positie "N" staat. Door aan de knop te draaien kan het automatisch ingestelde beschermingsniveau tot twee niveaus naar boven of naar beneden aan de eigen voorkeur worden aangepast (groene tekst).
5. Slijpmodus Door het indrukken van de "Grind"-knop (pag. 6) wordt de antiverblindingscassette in de slijpmodus gezet. In deze modus is de cassette uitgeschakeld en blijft in de "lichte toestand" met het beschermingsniveau SL20. De geactiveerde slijpmodus is herkenbaar aan de knippenroede led (pag. 6) in de helm. Druk opnieuw op de "Grind"-knop om de slijpmodus uit te schakelen. De slijpmodus wordt na 10 minuten automatisch uitgeschakeld.
6. Gevoeligheid Met de gevoeligheidsknop wordt de lichtgevoeligheid aangepast volgens de lasboog en het omgevingslicht (pag. 7). De standaardinstelling ligt op de grens van "Super High". Door aan de knop te draaien kan men de instelling wijzigen. In het bereik "Super High" is de lichtgevoeligheid zeer hoog.
7. Sensor schuifregelaar De sensor schuifregelaar kan op twee verschillende posities worden gezet. Afhankelijk van de positie wordt de hoek waaronder het omgevingslicht wordt waargenomen kleiner (pag. 7) of groter (pag. 7) gemaakt.
8. Vertraging van de openingstijd Met de regelaar (Delay) (pag. 7) kan de vertraging van donker naar licht worden ingesteld. Met de draaiknop wordt de instelling van donker naar licht traploos ingesteld tussen 0,1 tot 2,0 seconden.
9. Twilight modus Als de vertragsregelaar op een grote vertraging is ingesteld, kan een fading-effect (schermmodus) worden geactiveerd, die de ogen beschermt tegen het zeer intense nagloeien zodra het lassen wordt gestopt. Het is echter af te raden om de schermmodus te gebruiken bij puntlassen met een korte interval. Stel de vertraging bij puntlassen in op de laagste stand.

Reiniging en desinfectie

De antiverblindingscassette en de voorzetruit moeten regelmatig met een zachte doek worden schoongemaakt.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, alcohol of reinigingsmiddelen met een schurende werking. Vervang de ruit als deze bekrast of beschadigd is.

Opslag

Bewaar de lashelm bij kamertemperatuur en een lage luchtvochtigheid. Om de levensduur van de batterijen te verlengen bewaar u de helm in de originele verpakking.

De voorzetruit vervangen (pag. 4-5)

De clip aan een zijde indrukken, waardoor de voorzetruit loskomt en verwijderd kan worden. De nieuwe voorzetruit in een van de zijclips hangen. De voorzetruit in de andere zijclip opspannen en vastklikken. Bij deze handeling is enige druk vereist, zodat een goede afichting van de voorzetruit wordt bereikt.

Batterijen vervangen (pag. 9)

De antiverblindingscassette gebruikt verwisselbare lithium-knoopcellen van type CR2032. Wanneer u een lashelm met versluchtaansluiting gebruikt, moet u voor het verwisselen van de batterijen de gezichtsafichting verwijderen. Vervang de batterijen als de led van de cassette groen knippert.

1. Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen.
2. Batterijen verwijderen en in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften als chemisch afval afvoeren.
3. Batterijen plaatsen van het type CR2032 zoals afgebeeld.
4. Batterijdeksel zorgvuldig terugplaatsen.

Als de antiverblindingscassette bij het activeren van de lasboog niet verduistert, controleer dan of de polariteit van de batterijen correct is. Om te controleren of de batterijen nog voldoende energie leveren, houdt u de antiverblindingscassette tegen een sterke lamp. Als de groen led knippert, dan zijn de batterijen leeg en moeten direct worden vervangen. Indien na een correcte vervanging van de batterijen de antiverblindingscassette niet correct werkt, dan is de cassette onbruikbaar geworden en is vervanging noodzakelijk.

Antiverblindingscassette (de)monteren (pag. 8)

1. Instelknop voor het beschermingsniveau eruit trekken
2. Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen
3. De borgveer van de cassette zoals aangegeven ontgrendelen
4. De cassette voorzichtig naar buiten kantelen
5. De satelliet zoals aangegeven ontgrendelen
6. De satelliet via de opening in de helm naar buiten trekken
7. De satelliet 90° draaien en door de opening in de helm schuiven
8. De antiverblindingscassette verwijderen / vervangen

Het monteren van de antiverblindingscassette gaat in omgekeerde volgorde.

Oplossen van problemen

De antiverblindingscassette verduistert niet

- Gevoeligheid aanpassen (pag. 7) → De positie van de sensor schuifregelaar veranderen (pag. 7)
- Sensoren of voorzetruit reinigen → Slijpmodus uitschakelen (pag. 6)
- Controleer de lichtval op de sensor → Batterijen vervangen (pag. 9)

Beschermingsniveau te licht

→ Hoger beschermingsniveau instellen of gekleurde voorzetritten gebruiken (pag. 6-7)

Beschermingsniveau te donker

→ Lager beschermingsniveau instellen (pag. 6-7) → Voorzetruit reinigen of vervangen (pag. 4-5)

Antiverblindingscassette flinkt

→ Stem de stand van de vertragsregelaar (pag. 7) af op het lasproces

→ Batterijen vervangen (pag. 9)

Slecht zicht

→ Voorzetruit of antiverblindingscassette reinigen

→ Beschermingsniveau afstemmen op het lasproces

→ Zorg voor meer omgevingslicht

De lashelm verschuift

→ De hoofdband opnieuw aanpassen / strakker maken (pag. 4)

Specificaties (Technische wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsniveau	Automatisch: 2.0 (lichte toestand) < 12 (donkere toestand) Handmatig: 2.0 (lichte toestand) < 12 (donkere toestand)
UV/IR bescherming	Maximale bescherming in lichte- en donkere toestand
Schakeltijd van licht naar donker	100 µs (23 °C/73 °F) 70 µs (55 °C/131 °F)
Schakeltijd van donker naar licht	0,1-2,0s met "schermereffect"
Afmetingen van de antiverblindingscassette	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Afmetingen van het zichtveld	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Voeding	Zonnecellen, 2 st.; Li-batterijen 3V verwisselbaar (CR2032)
Gewicht	Non PAPR: 495g / 17,46 oz PAPR: 695g / 24,52 oz
Bedrijfstemperatuur	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Bewaartemperatuur	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Classificering volgens EN379	Optische klasse = 1 Strooilicht = 1 Homogeniteit = 1 Krijgloofhankhankeijheid = 2
Goedkeuringen	CE, ANSI, EAC, voldoet aan CSA
Aanullende markeringen voor PAPR-versie (aangemelde instantie CE1024)	EN12941 (TH3 in combinatie met e3000/e3000X, TH2 voor versies met veiligheidshelm en e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Reserveonderdelen (pag. 8-9)

- Helm zonder cassette (SP01)
- Antiverblindingscassette incl. satelliet (SP02)
- Voorzetruit (SP03)
- Reparatieset 2 (zijclips) (SP04)
- Binnenspatroon (SP05)
- Reparatieset 1 (SP06) (gevoeligheidsknop, potentiometerknop en batterijdeksel)
- Hoofdband met bevestigingsmaterialen (SP07)
- Voorhoofd zweethand (SP08 / SP09)

Het exacte artikelnummer vindt u op de binnenzijde van de omslag van deze handleiding (voorlaatste pagina).

Conformiteitsverklaring

Zie internetadres op de laatste pagina.

Juridische informatie

Dit document voldoet aan de eisen van de EU-verordening 2016/425 punt 1.4 van bijlage II.

Aangemelde instantie

Detailinformatie: zie laatste pagina.

Johdanto

Hitsauskypärä on päähine, jota käytetään tietyissä hitsauslaitoissa suojaamaan silmiä, kasvoja ja kaulaa palovammoilta, UV-valolta, kipinöiltä, infrapunavalolta ja kuumuudelta. Kypärä koostuu useasta osasta (katso varausohjeet). Automaattinen hitsausuudatimen yhdistää passiivisen UV- ja passiivisen infrapunauudatimen aktiivisille suodattimille, jotka valonläpisevyyks vaihtelee hitsauskaaren kirkkauden mukaan spektrin näkyvällä alueella. Automaattisen hitsausuudatimen valonläpisevyydellä on korkea alkuarvo (kirkas tila). Suodattimen valonläpisevyyss laskee matalaan arvoon hitsauskaaren päällekytkennän jälkeen ja määritelyn vastajan sisällä (tumma tila). Mallista riippuen kypärä voidaan yhdistää suojakypärään ja/tai PAPR-järjestelmään (Powered Air Purifying Respirator).

Turvaohjeet

Lue käyttöohje ennen kypärän käyttöönottoa. Tarkista suojalasin oikea asennus. Jos virheitä ei voida korjata, häikäisysojakasettia ei saa enää käyttää.

Varoiteminipiteet / rajoitukset / riskit

Under sveisingen frigjøres det varme som kan føre til skader på øye og hud. Dette produktet gir beskyttelse for øyne og ansikt. Når hjelmen brukes er øynene beskyttet mot ultrafiolett og infrarød stråling uansett hvilke beskyttelseslinse som er valgt. For å beskytte resten av kroppen må det i tillegg brukes egne beskyttelsesklær. Partikler og substanser som frigjøres under sveisingen kan i noen tilfeller utløse allergiske reaksjoner hos personer med anlegg for dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos spesielt følsomme personer. Sveishjelmen må bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Oprett fraskriver seg ethvert ansvar ved bruk av sveishjelmen til andre formål eller hvis den ikke benyttes overensstemmelse med bruksanvisningen. Infesting av inn eller lignende hjelmen er ikke tillatt. Hjelmen er egnet for alle vanlige typer sveising unntatt gass- og lasersveising. Ta hensyn til det anbefalte beskyttelsesnivået iht. EN169 som angitt på omslaget. Kypärä ei korvaa suojakypärää. Mallista riippuen kypärä voidaan yhdistää suojakypärään. Kypärä saattaa vaikuttaa haitallisesti näkökenttään rakenteensa vuoksi (ei näkyvyyttä sivulle ilman pään kääntämistä) ja värin erottamisen automaattisen pimenäytteen valonläpisevyydestä johtuen. Tämän seurauksena merkivaloja tai varotusvaloja ei mahdollisesti nähdä. Lisäksi suuremman ympäristymästä (pää ja kypärä) aiheutu törmäysvaara. Kypärä laskee myös kulo- ja lämpöherkkyyttä.

Lepotila

Häikäisysojakasetilla on automaattinen sammutustoiminto, joka pidentää pariston käyttöikää. Jos häikäisysojakasetti osuu n. 10 minuutin aikana vähemmän kuin 1 luksi valoa, häikäisysojakasetti sammuu automaattisesti. Jos kasettin halutaan käyttää uudelleen päälle, aurinkokennot on asetettava yhteyksi päivänvalolle. Jos häikäisysojakasetin aktiivointi ei enää onnistu tai jos se ei enää tummu hitsauskaarta sytytettäessä, paristot on vaihdettava.

Takuu ja vastuu

Takuehdot löytyvät valmistajan kansallisen myyntiorganisaation tiedoista. Lisätietoa tästä saat valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. Takuu myönnetään vain materiaali- ja valmistusvirheille. Asiatuomasta käytöstä, kielietyistä toimenpiteistä tai takuu kun valmistaja tarkoitamassa käytöstä aiheutuvat vahingot johtavat takuun ja vastuun raukaamisen. Vastuu ja takuu raukaavat myös, jos käytetään muita kuin alkuperäisiä varoasia.

Odotettu käyttöikä

Hitsauskypärällä ei ole viimeistä käyttöpäivää. Tuotetta voidaan käyttää niin kauan kuin näkyviä tai näkymättömiä vaurioita tai toimintahäiriöitä ei ilmene.

Käyttö (pikaopas)

- Päänauha. Sovita valmiin säätönauha (s. 4) pääsi kokoon. Työnä räikkänappi (s. 4) sisään ja kierrä, kunnes päänauha istuu napakasti, mutta ei paina.
- Etäisyys silmiin ja kypärän kallistus. Kasettin ja silmien välistä etäisyyttä säädetään löysäämällä lukitusnuppeja (s. 4-5). Säädä molemmat puolet samoin alkä kallista. Kiristä sitten lukitusnuppeja uudelleen. Kypärän kallistusta voi sovitaa kiertonupilla (s. 5).
- Käyttötila automaattinen/manuaalinen. Suojaustasoasetuksen tilan voi valita lukukytimellä (s. 6). Automaattisessa tilassa suojautasto sovitetaan valokaaren intensiteettiin automaattisesti antureiden avulla (standardi EN 379:2003). Manuaalisessa tilassa suojautasto säädetään nappia kiertämällä (s. 6-7).
- Suojaustaso. Manuaalisessa tilassa voidaan valita suojautasolajuiden SL4-SL6 ja SL6-SL12 väliltä valintakytimellä siirtämällä. Hienosäätö tehdään kiertämällä potentioletrin nappia (s. 6-7) (harmaa teksti). Automaattisessa tilassa suojautasto (SL4-SL12) vastaa standardia EN 379, kun kiertonappi (s. 6-7) on asennossa "N". Nappia kiertämällä automaattisesti säädettävä suojautasto voidaan korjata oman tuntemuksen mukaan erittäinä kaksi suojautasoa ylöspäin tai alasään (vihreä teksti).
- Hiontalla. Häikäisysojakasetti asetetaan hiontallaan painamalla Grind-nappia (s. 6). Tässä tilassa kasetti on passivoitu ja se pysyy kirkkaassa tilassa suojautastolla SL 2.0. Aktiivisen hiontallaan tunnistusta punaisena viikkuvasta LED-valosta (s. 6) kypärän sisäpuolella. Hiontalla sammultaan painamalla uudelleen Grind-nappia. Hiontalla sammuu automaattisesti 10 minuutin kullutta.
- Valoherkkyys. Herkkyyspainikkeella valon herkkyyttä säädetään hitsauskaaren ja ympäristön valon mukaan (s. 7). "Super High" -rappi vastaa vakioasetusta. Sita voidaan sovitaa yksilöllisesti kiertämällä kiertonappia. "Super High" -alueella saavutetaan erittäin korkea valoherkkyys.
- Anturisäädin. Anturisäädin voidaan asettaa kahteen eri asentoon. Asennosta riippuen ympäristön valon vahvuuden mukaan pienenee (s. 7) tai suurenee (s. 7).
- Avausajan säädin. Avausajan säädin (delay) (s. 7) mahdollistaa avausviiveen tummasta kirkkaaseen. Kiertonappi mahdollistaa portaattoman säädön tummasta kirkkaaseen välillä 0,1-0,2 s.
- Twilight-tila. Kun avausajan säädin on asetettu pitkälle viiveelle, voidaan aktivoida Fading-efekti (hämärättilä), joka suojaa silmiä erittäin kirkkaalta jälkeihkulta, kun hitsaus on päättynyt. Hämärättilä ei kuitenkaan suositella käytettäväksi kiinninhihassuissa lyhyellä sykillä. Aseta viive kiinninhihassuksen yhteydessä minimin.

Puhdistus ja desinifointi

Häikäisysojakasetti ja suojalasi on puhdistettava säännöllisesti pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, liuottimia, alkoholia tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita. Naarmuuntuneet tai vaurioituneet lasit on vaihdettava uusin.

Säilytys

Hitsauskypärää on säilytettävä huoneenlämmössä ja alhaisessa ilmastosteudessa. Säilytä kypärää alkuperäispekkauksessa pidentääksesi paristojen käyttöikää.

Suojaalasin vaihto (s. 4-5)

Sivukiinnittin työnnetään sisään, jotta suojalasi voidaan vapauttaa ja irrottaa. Kiinnitä uusi suojalasi sivukiinnittimeen. Kiinnitä suojalasi toiseen sivukiinnittimeen ja loksauta paikalleen. Tähän tarvitaan hieman painetta, jotta suojalasin liitos osittote halutun vaikutuksen.

Paristojen vaihto (s. 9)

Häikäisysojakasetissa on vaihdettava litium-nappiparistot (tyyppi CR2032). Jos käytät hitsauskypärää, jossa on ratissimallintila, sinun on poistettava kasvotilviset ennen paristojen vaihtamista. Paristot on vaihdettava, kun kasettin LED vilkkuu vihreänä.

1. Irrota paristokotolon kansi varoen.

2. Poista paristot ja hävitä ne maakohtaisen vaarallista jätettä koskevien määräysten mukaisesti.

3. Aseta tyyppi CR2032 paristot paikalleen kuvan mukaisesti.

4. Kiinnitä paristokotolon kansi varoen.

Jos häikäisysojakasetti ei enää tummu hitsauskaarta sytytettäessä, tarkista paristojen oikea napaisuus. Jos haluat tarkistaa, onko paristoissa vielä riittävästi energiaa, pidä häikäisysojakasettia kirkasta lampusta vasten. Jos vihreä LED vilkkuu, paristot ovat tyhjiä ja ne on vaihdettava välittömästi. Jos häikäisysojakasetti ei toimi oikein, vaikka paristot on vaihdettu oikein, se on todettava käyttökelvottomaksi ja vaihdettava uuteen.

Häikäisysojakasetin irrotus/asennus (s. 8)

1. Vedä suojautastalon nappi ulos
2. Irrota paristokotolon kansi varoen
3. Irrota kasettin pidiäytsojusi kuvan mukaisesti
4. Kaada kasetti varoen ulos
5. Irrota satelliittit kuvan mukaisesti
6. Vedä satelliittit ulos kypärän aukon kautta
7. Kierrä satelliittit 90° ja työnnä kypärän aukon läpi
8. Irrota /vaihdä häikäisysojakasetti

Häikäisysojakasetti asennetaan painavatsaisessa järjestyksessä.

Öngelmanratkaisu

Häikäisysojakasetti ei tummene

- Säädä valoherkkyttä (s. 7) → Muuta anturisäätimen asentoa (s. 7)
- Puhdistat anturit tai suojalasi → Passivoi hiontalla (s. 6)
- Tarkista valovirita anturiin → Vaihda paristot (s. 9)

Suojaustaso liian kirkas

→ aseta korkeampi suojautasto tai käytä värijärrytä sisäpuolen lasia (s. 6-7)

Suojaustasto liian tumma

→ valitse matalampi suojautasto (s. 6-7) → Puhdistat tai vaihdä suojalasi (s. 4-5)

Häikäisysojakasetti vilkkuu

→ Sovita avausajan säätimen (s. 7) asento hitsausmenetelmään

→ Vaihda paristot (s. 9)

Huono näkyvyys

→ Puhdistat suojalasi tai häikäisysojakasetti → Sovita suojautasto hitsausmenetelmään

→ Lisää ympäristön valoa

Hitsauskypärä liukuu

→ Säädä kiristä päänauhaa uudelleen (s. 4)

Eritelmä

(Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään)

Suojaustaso	Automaattinen: 2.0 (kirkas tila) 4 < 12 (tumma tila) Manuaalinen: 2.0 (kirkas tila) 4 < 12 (tumma tila)
UV-/infrapunasuojaus	Maksimaalinen suojakasetin kirkkaassa ja tummassa tilassa
Kytentilaika kirkkaasta tummaan	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Kytentilaika tummasta kirkkaaseen	0,1-2,0 s "hämäräefektilä"
Häikäisysojakasetin mitat	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Näkökentän mitat	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Virtalähde	Aurinkokennot, 2 kpl Li-paristot 3V vaihdettavat (CR2032)
Paino	Non PAPR: 495g / 1746 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Käyttölämpötila	-10°C – 70°C / 14°F – 158°F
Säilytyslämpötila	-20°C – 70°C / 4°F – 158°F
Lukutus EN379:n mukaan	Optinen lukka = 1 Hajavalo = 1 Homogeenisuus = 1 Katselukulmaeripuuus = 2
Hyväksynnät	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
PAPR-version lisämerkinnät (ilmoitettu laitos CE 1024)	EN12941 (TH3 yhdistettyä e3000le3000X, TH2 versioitui, jossa on hardhat ja e3000le3000X) EN 14594 Class 3B

Varausat (sivut 8-9)

- Kypärä ilman kasettia (SP01)
- Häikäisysojakasetti sis. satelliittin (SP02)
- Suojaalasi (SP03)
- Korjaussarja 2 (sivukiinnittimet) (SP04)
- Sisäpuolen suojalevy (SP05)
- korjaussarja 1 (SP06) (Sensitivity-nappi, potentioletrin nappi ja akun kansi)
- Päänauha ja kiinnittimet (SP07)
- Hikinauha (SP08 / SP09)

Tarkan tuotenumeron löydät tämän käsikirjan kannen sisäpuolelta (viimeistä edellinen sivu).

Vaatimustenmukaisuusvaakuit

Internetosoite löydyt viimeiseltä sivulta.

Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja vastaa EU-asetuksen 2016/425 li II liitteen 1.4 kohdan vaatimuksia.

Ilmoitettu laitos

Yksityiskohtaiset tiedot löydyt viimeiseltä sivulta.

Dansk

Introduktion

En svejshjelm er en hovedbeklædning, som ved bestemte svejsearbejder beskytter, øjne, ansigt og hals mod forbrændinger, UV-lys, gnister, infrarødt lys og varme. Helmen består af flere dele (se reservedelsliste). Et automatisk beskyttelseshjelm kombineret med et passivt UV- og et passivt IR-Filter med det aktive filter, hvis lysgenmængde i spektrets synlige område varierer afhængigt af svejsebens lysstyrke. Mærkningsfilterets lysgenmængde har en høj startværdi (lys tilstand) Efter aktivering af svejsebuen og inden for en defineret reaktionsid ændrer filterets lysgenmængde sig til en lavere værdi (mørk tilstand). Afhængig af modellen kan hjelmen kombineres med en beskyttelseshjelm og/eller et PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).

Sikkerhedshenvisninger

Læs betjeningsvejledningen inden du tager hjelmen brug. Kontrollér om forsatsglasset er monteret korrekt. Kan fejl ikke afhjælpes, må mærkningsfilteret ikke bruges mere.

Forholdsregler og beskyttende begrænsninger / risici

Under svejseprocessen afgives der varme og stråling, hvad der kan føre til øjne- og hudskader. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Dine øjne er ved brug af hjelmen uafhængigt af det valgte beskyttelsesstrin altid beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling. Til beskyttelse af resten af kroppen skal der bruges tilsvarende beskyttelsesbeklædning. Partikler og substanser, som afgives under svejseprocessen, kan eventuelt udløse allergiske hudreaktioner ved tilsvarende allergiske personer. Ved følsomme personer kan hudkontakten med hoveddelene føre til allergiske reaktioner. Denne svejsebeskyttelseshjelm må kun bruges ved svejsning og slibring og ikke til andre anvendelser. Producenten overtager intet ansvar, hvis svejshjelmen ikke anvendes formålsbestemt eller i strid med brugsanvisningen. Helmen er egnet til alle almindelige svejsemetoder, undtaget gas- og lasersvejsning. Bemærk beskyttelsesstrinbefalingen iht. EN169 på omslaget.

Helmen erstatter ikke en beskyttelseshjelm. Afhængig af modellen kan hjelmen kombineres med en beskyttelseshjelm.

Helmen kan på grund af synsfeltets konstruktive egenskaber (intet syn til siden uden drejning af hovedet) og på grund af det automatiske mærkningsfilterets lysgenmængde påvirke farveopfattelsen. Som følge heraf bliver signaller eller advarselsindikatorer eventuelt overset. Desuden er der grundet det større omfang (hoved med hjelm) fare for at støde sig. Helmen reducerer ligeledes høre- og varmefølelsen.

Hvilemodus

Mærkningsfilteret har en automatisk deaktiveringsfunktion, som forlænger batteriets levetid. Falder der i ca. 10 min. mindre end 1 lux lys på mærkningsfilteret, slukker det automatisk. Til genaktivering af mærkningsfilteret skal solcellen kort udsættes for dagslys. Hvis mærkningsfilteret ikke mere kan aktiveres eller ikke mere bliver mørkt når svejsebuen tændes, skal batterierne udskiftes.

Garanti og ansvar

Garantibestemmelserne fremgår af oplysningerne fra producentens nationale salgsorganisation.. Yderligere informationer hertil får du hos din autoriserede forhandler. Der yders kun garanti på materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af skader grundet forkert brug, utilsigtede indgreb eller grundet af producenten ikke påtænkt anvendelse, bortfalder garanti og ansvar. Garanti og ansvar bortfalder ligeledes, hvis der ikke bruges originale reservedele.

Forventet levetid

Denne svejshjelm har ingen forfaldsdato. Produktet kan bruges så længe der ikke opstår nogen synlige eller usynlige skader eller funktionsforstyrrelser.

Anvendelse (Quick Start Guide)

1. Hovedbånd. Tilpas det øverste indstillingsbånd (S.4) til din hovedstørrelse. Tryk skraldekappen (S.4) ind og drej indtil hovedbåndet ligger til uden at trykke.
2. Øjenpart og hjelmens hældning. Afstanden mellem mærkningsfilteret og øjnene indstilles ved at løse låsekapperne (S. 4-5). Indstil begge sider ens og lige. Spænd derefter låsekapperne igen. Hjelms hældning kan tilpasses med drejekappen (S.5).
3. Driftsmodus automatisk / manuel. Beskyttelsesstrinindstillingen kan vælges med skydekontakten (S. 6). I den automatiske modus bliver beskyttelsesstrinnet automatisk tilpasset til lysuens intensitet (standard EN 379:2003) ved hjælp af sensorer. I den manuelle modus kan beskyttelsesstrinnet indstilles ved at dreje på knappen (S.6-7).
4. Beskyttelsesstrin. I modus „Manuel“ kan der vælges mellem beskyttelsesstrin SL4 - SL8 og SL8 - SL12 ved at betjene skydekontakten. Finjusteringen sker ved at dreje på potentiometerknappen (S.6-7) (gør mærkning). I modus „Automatisk“ svarer beskyttelsesstrin (SL4 - SL12) til standard EN 379, når drejekappen (S.6-7) står på position „N“. Ved at dreje på knappen kan det automatisk indstillede beskyttelsesstrin korrigeres op til beskyttelsesstrin opad eller nedad (grøn mærkning) afhængigt af personlige præferencer.
5. Silbemodus. Ved tryk på knappen (S.6) går mærkningsfilteret i silbemodus. I denne modus er mærkningsfilteret deaktiveret og forbliver i lys tilstand med beskyttelsesstrin SL 2.0. Den aktiverede silbemodus ses på den røde blinkende LED (S.6) inde i hjelmen. For at deaktiver silbemodus trykkes der igen på silbeknappen. Silbemodusen slukker automatisk efter 10 minutter.
6. Følsomhed. Med følsomhedsknappen justeres lyssfølsomheden i henhold til svejsebue og omgivende lys (S.7). Grænsen til "Super High" svarer til standardindstillingen. Ved at dreje på knappen kan denne tilpasses individuelt. I området "Super High" opnås der en meget høj lyssfølsomhed.
7. Sensorskydeknap. Sensorskydekappen kan stilles på to forskellige positioner. Afhængig af positionen bliver vinklen til registrering af omgivelseslyset formindsket (S.7) eller størret (S.7).
8. Åbningstidsregulator. Åbningstidsregulator (Delay) (S.7) tillader valg af åbningsforsinkelsen fra mørk til lys. Drejekappen tillader en trinløs indstilling fra mørk til lys mellem 0.1 - 2.0 sek.
9. Twilight modus. Hvis åbningsstidsregulatoren er indstillet på høje følsomheder, kan der aktiveres en fadning-effekt (natmodus), som beskytter øjnene mod den meget stærke efterglød efter svejsningen. Det anbefales dog ikke, at bruge natmodusen ved hæftesvejsningsanvendelser med kort takt. Indstil følsomheden på minimum ved hæftesvejsning.

Rengøring og desinfektion

Mærkningsfilteret og forsatsglasset skal rengøres regelmæssigt med en blød klud. Der må ikke bruges skræppe rengøringsmidler, opløsningsmidler, alkohol eller rengøringsmidler med silbemediel. Ridsede eller beskadigede forsatsglas bør udskiftes.

Opbevaring

Svejshjelmen skal opbevares ved rumtemperatur og lav luftfugtighed. For at forlænge batteriernes levetid skal du opbevare hjelmen i den originale emballage.

Udskiftning af forsatsglas (S. 4-5)

Forsatsglasset løsnes og kan tages af ved at trykke en sideklips ind. Sæt det nye forsatsglas i en sideklips. Spænd forsatsglasset over til den anden sideklips og klik det fast. Dette behøver et vist tryk for at pakningen på forsatsglasset har den ønskede virkning.

Udskiftning af batterier (S. 9)

Mærkningsfilteret har udskeftelige lithium-knappelcellebatterier type CR2032. Hvis du bruger en svejshjelm med lufttilslutning, skal du fjerne ansigtspakningen inden batterierne udskiftes. Batterierne skal udskiftes, når filterets LED blinker grønt.

1. Fjern batteriødskelet forsigtigt.
2. Fjern batterierne og bortskaft disse tilsvarende de nationale bestemmelser om farligt affald.
3. Sæt batterierne af type CR2032 i som vist.
4. Luk batteriødskelet forsigtigt.

Hvis ikke mærkningsfilteret bliver mørkt når svejsebuen tændes, skal batteriernes korrekte polaritet kontrolleres. For at kontrollere om batterierne har tilstrækkelig energi, holder du mærkningsfilteret under en stråk lampe. Hvis den grønne LED blinker, er batterierne opbrugt og skal straks udskiftes. Hvis mærkningsfilteret ikke fungerer på trods af en korrekt udskiftning af batterierne, må det anses for at være ubrugeligt og skal udskiftes.

Demontering -montering af mærkningsfilteret (S. 8)

1. Træk beskyttelsesstrinappen ud
2. Fjern batteriødskelet forsigtigt
3. Lås filterets holdefjedre op som vist
4. Vip forsigtigt filteret ud
5. Lås satellitten op som vist
6. Træk satellitten ud gennem udsparingen i hjelmen
7. Drej satellitten 90° og skub den gennem hullet i hjelmen
8. Fjernelse / udskiftning af mærkningsfilteret

Montering af mærkningsfilteret sker i omvendt rækkefølge.

Problemløsning

Mærkningsfilteret bliver ikke mørkt

- Tilpas følsomheden (S.7)
- Rengør sensorer eller forsatsglas
- Kontrollér lysstrømmen til sensoren
- Ændre sensorskydeknapens position (S.7)
- Deaktiver silbemodus (S.6)
- Udskift batterierne (S.9)

Beskyttelsesstrin for lyst

→ Indstil et højere beskyttelsesstrin eller brug farvede, indvendige forsatsglas (S.6-7)

Beskyttelsesstrin for mørk

- Indstil et lavere beskyttelsesstrin (S.6-7)
- Rengør eller udskift forsatsglasset (S.4-5)

Mærkningsfilteret flimmer

- Tilpas åbningstidsregulatorens (S.7) position til svejsemetoden
- Udskift batterierne (S.9)

Dårligt sight

- Rengør forsatsglas eller mærkningsfilter
- Tilpas beskyttelsesstrinnet til svejsemetoden
- Forøg det omgivende lys
- Svejshjelmen glider
- Tilpas hovedbåndet igen / stram det (S.4)

Specifikationer

(Tekniske ændringer forbeholdt)

Beskyttelsesstrin	Automatisk: 2.0 (lys tilstand) 4 < 12 (mørk tilstand) Manuel: 2.0 (lys tilstand) 4 < 12 (mørk tilstand)
UV/IR beskyttelse	Maksimal beskyttelse i lys- og mørk tilstand
Skiftetid fra lys til mørk	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Skiftetid fra mørk til lys	0.1-2.0s med „nateffekt“
Mål mærkningsfilter	90 x 110 x 7mm / 3.55 x4.33 x 0.28"
Mål synsfelt	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Spændingsforsyning	Solceller, 2 stk. Li-batterier 3V udskeftelige (CR2032)
Vægt	Non PAPR: 495 g / 17.46 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Driftstemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Opbevaringstemperatur	-20°C – 80°C / 14°F – 176°F
Klassificering iht. EN379	Optisk klasse = 1 Diffuslitslys = 1 Homogenitet = 1 Blikvinkelafhængighed = 2
Godekendelser	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Yderligere markeringer for PAPR-version (bemyndiget organ CE1024)	EN12941 (TH3 i kombination med e3000/e3000X, TH2 i versioner med hardhat og e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Reservedele (side 8-9)

- Hjem uden mærkningsfilter (SP01)
- Mærkningsfilter inkl. satellit (SP02)
- Forsatsglas (SP03)
- Reparationsæt 2 (sideklips) (SP04)
- Indvendigt beskyttelsesfilter (SP05)
- Reparationsæt 1 (SP06) (følsomhedsknap, potentiometerknap og batteriødskelet)
- Hovedbånd med monteringsselementer (SP07)
- Pandesvedbånd (SP08 / SP09)

Det nøjagtige artikelnummer finder du på omslagets inderside i denne manual (næstsiste side).

Oversættelsesmærkerklæring

Se internetadressen på den sidste side.

Retslige informationer

Dette dokument opfylder kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4 i bilag II.

Bemyndiget organ

Detaljerede informationer, se sidste side.

Norsk

Innledning

En sveisehjelm brukes for å beskytte hodet ved enkelte sveisearbeider. Den beskytter øyne, ansikt og hals mot forbrenninger, UV-lys, gnister, infrarødt lys og varme. Hjelmen består av flere deler (se liste over reservedeler). Et automatisk sveisefilter kombinerer en passiv UV-beskyttelse og et passiv IR-filter med et aktivt filter, hvis lystransmisjon varierer i det synlige området av spektret avhengig av lystrykken til sveisebuen. Lystransmisjonen til det automatiske sveisefilteret har en høy startverdi (lystrykke). Etter at sveisebuen er slått på og innen en definert responsid, endres filterets lystransmisjon til en lav verdi (mørk tilstand). Avhengig av modell kan hjelmen kombineres med en vernehjelm og/eller kombineres med et PAPR-system (Powered Air Purifying Respirator).

Sikkerhetsinformasjon

Les bruksanvisningen nøye før du tar hjelmen i bruk. Kontroller at frontdekselet er riktig montert. Dersom feil ikke kan rettes opp, kan ikke filtertoningskassetten brukes lenger.

Forholdsregler og beskyttelsesrisiko

I sveiseprosessen frigjøres varme og stråling, noe som kan føre til skader på øyne og hud. Dette produktet beskytter øynene og ansiktet. Øynene dine er permanent beskyttet mot ultrafiolett og infrarødt stråling når du bruker hjelmen, uavhengig av beskyttelsesnivå. Bruk verneklær for å beskytte resten av kroppen. Partikler og stoffer som slippes ut i sveiseprosessen kan forårsake allergiske hudreaksjoner. For ømfintlige personer kan hudkontakt med hodetellen føre til allergiske reaksjoner. Sveisehjelmene skal kun brukes til sveising og sliping og ikke til annet bruk. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar dersom sveisehjelmene ikke brukes som tiltak eller i henhold til bruksanvisningen. Hjelmen er egnet til alle vanlige sveiseprosesser, unntatt gass- og lasersveising. Vær oppmerksom på anbefaling av beskyttelsesnivå i henhold til EN169 på omslaget. Hjelmen erstatter ikke en sikkerhetshjelm. Avhengig av modell kan hjelmen kombineres med en sikkerhetshjelm. På grunn av konstruksjonen, kan hjelmen påvirke synsfeltet (ikke sidesyn uten å snu på hodet). Lystransmisjonen til det automatiske dimmefilteret påvirker fargeoppfatningen. Derfor vil det være en mulighet for at man ikke ser signal- eller varsel lamper. Det er også en viss fare for å skumpe borti ting på grunn av størrelsen (hode med hjelmen). Hjelmen reduserer også hørselen og evnen til å føle varme.

Hvilomodus

Antrefleksskassetten slår seg av automatisk for å gi batteriet lenger levetid. Dersom det faller mindre enn 1 lux på filtertoningskassetten i rundt 10 minutter, vil den automatisk slå seg av. Solcellene på kassetten må eksponeres kort for dagslys for at den skal slå seg på igjen. Dersom filtertoningskassetten ikke lar seg aktivere, eller ikke blir mørkere når sveisebuen tennes, må batteriet byttes ut.

Garanti

Garantibetingelsene vises i informasjonen fra produsentens nasjonale salgsorganisasjon. Ytterligere informasjon om dette får du hos en autorisert forhandler. Det gis kun garanti på material- og funksjonstett. Ved skade som skyldes feil bruk eller ikke-autorisert reparasjon, bortfaller garantien. Det samme gjelder dersom det brukes reservedeler som ikke er originale.

Forventet levetid

Sveisehjelmene har ingen forfallsdato. Produktet kan brukes så lenge det ikke finnes synlige eller usynlige skader eller funksjonsfeil.

Bruk (hurtigguide)

- Hodebånd. Tilpass det øvre båndet (s. 4) til hodestørrelsen din. Trykk på spærreknappen (s. 4), og vri til hodebåndet sitter godt uten å trykke.
- Øyestand og hjelmhelling. Ved å løse låseknappene (s. 4-5) kan du stille inn avstanden mellom kassetten og øynene. Still inn begge sidene likt og ikke skråstilt. Deretter strammer du låseknappene. Hellingen kan justeres ved hjelp av dreieknappen (s. 5).
- Driftsmodus automatisk/manuelt. Med skyveknappen (s. 6) kan du velge modus for beskyttelsesinnstilling. I automatisk modus tilpasses beskyttelsesnivået automatisk til lysbuens intensitet ved hjelp av sensorer (norm EN 379:2003). I manuelt modus kan du stille inn beskyttelsesnivå ved å dreie på knappen (s. 6-7).
- Beskyttelsesnivå. I manuelt modus kan du velge beskyttelsesnivå mellom SL4 til SL8 og SL8 til SL12 ved å bevege på bryteren. Du kan finjustere ved å dreie på potensjonsmeterknappen (s. 6-7) (med grå skrift). I automatisk modus tilsvare beskyttelsesnivået (SL4-SL12) normen EN 379 når dreieknappen (s. 6-7) står i posisjon «N». Ved å dreie på knappen kan det automatiske innstilte beskyttelsesnivået justeres opp eller ned, alt etter hva man ønsker, i innstillings (grønn skrift).
- Slipemodus. Ved å trykke på slipenknappen (s. 6), settes filtertoningskassetten i slipemodus. I dette moduset deaktiveres kassetten og forblir lys med beskyttelse SL 2.0. Aktivert slipemodus vises med et rødt blinkende LED-lys (s. 6) inni hjelmen. Trykk på slipenknappen en gang til for å gå ut av slipemodus. Slipemodus slås automatisk av etter 10 minutter.
- Ømfintlighet. Med følsomhetsknappen justeres lyssensitiviteten i henhold til sveisebue og omgivelseslys (s. 7). Grensen «Super High» tilsvare standardinnstillingen. Ved å dreie på knappen, kan dette stilles inn individuelt. «Super High» gir en svært høy lyssensitivitet.
- Sensorbryter. Sensorbryteren kan stå i to ulike posisjoner. Alt etter posisjon, reduseres (s. 7) eller økes (s. 7) vinkelen for å oppdage omgivelseslys.
- Åpningsbryter. Åpningsbryteren (Delay) (s. 7) gjør det mulig å velge åpningsforsinkelstid fra mørkt til lyst. Dreieknappen har en trinnsinnstilling fra mørkt til lyst mellom 0.1 – 2.0 s.
- Demringsmodus. Dersom åpningsbryteren er stilt inn på høy forsinkelstid, kan man aktivere en demringseffekt som tilpasser øynene til det sterke lyset etter at sveisingen er avsluttet. Det anbefales imidlertid ikke å bruke demringsmodus ved kort heftsveising. Ved heftsveising bør forsinkelsten stilles inn på minimum.

Renngjøring og desinfeksjon

Filtertoningskassetten og frontdekselet må rengjøres regelmessig med en myk klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, alkohol eller slipemidler. Ripet eller skadet glass må skiftes ut. Oppbevaring

Sveisehjelmene skal oppbevares i romtemperatur og ved lav luftfuktighet. Oppbevar hjelmen i originalemballasjen for å forlenge levetiden på batteriene.

Bytte av frontdekselet (s. 4-5)

Trykk inn klipsen på siden for å løse og ta av frontdekselet. Fest et nytt frontdekselet på sideklipsen. Fest frontdekselet på samme måte på sideklipsen på den andre siden, og klikk det på plass. Dette håndgrepet krever noe trykk for at telningen på beskyttelsesglasset skal sitte riktig.

Bytte batterier (s. 9)

Filtertoningskassetten har litium-knappceller batterier av type CR2032 som kan byttes ut. Dersom du bruker en sveisehjelm med friskluftsløsløbing, må du fjerne ansiktstelingene før du bytter batterier. Batteriene må byttes når LED-lyset på kassetten blinker grønt.

- Fjern batteriedekselet.
- Ta ut batteriene og kast dem i henhold til gjeldende retningslinjer for spesialavfall.
- Sett inn nye batterier av typen CR2032, som vist på bilde.
- Fest batteriedekselet godt på igjen.

Dersom filtertoningskassetten ikke blir mørkere når du tennes sveisebuen, må du kontrollere om batteriene ligger riktig i henhold til poleringene. For å kontrollere om batteriene har nok strøm, kan du holde filtertoningskassetten opp mot en lampe som lyser. Dersom det grønne LED-lyset blinker, er batteriene tomme og må byttes ut. Dersom filtertoningskassetten ikke fungerer som den skal selv om batteriene er byttet, er den ikke lenger funksjonsdyktig og må skiftes ut.

Ta ut/sett inn filtertoningskassetten (s. 8)

- Trekk ut beskyttelsesnivåknappen
- Fjern batteriedekselet.
- Løse fjæren på kassetten som vist på bilde
- Vipp kassetten forsiktig ut
- Fest kassetten som vist
- Trekk ut satellitt gjennom utsparringen
- Dreie satellitten 90° og skyv den gjennom hjelmhullet
- Fjern/bytt filtertoningskassetten.

Filtertoningskassetten settes inn i omvendt rekkefølge.

Følsøsk

Filtertoningskassetten blir ikke mørkere

- Juster ømfintlighet (s. 7) → Endre sensorbryterposisjon (s. 7)
- Rengjør sensorer eller frontdekselet → Deaktiver slipemodus (s. 6)
- Kontroller lystrykkesammenheng til sensoren → Bytt batterier (s. 9)

Beskyttelsesnivå for lyst

→ still inn et høyere beskyttelsesnivå eller bruk farget visir på innsiden (s. 6-7)

Beskyttelsesnivå for mørkt

→ velg å lavere beskyttelsesnivå (s. 6-7) → Rengjør frontdekselet eller bytt det ut (s. 4-5)

Filtertoningskassetten flimrer

→ Tilpass åpningsbryterens posisjon (s. 7) til sveisearbeidet

→ Bytt batterier (s. 9)

Dårlig sikt

→ Rengjør frontdekselet eller filtertoningskassetten → Tilpass beskyttelsesnivå etter sveisearbeid

→ Sørg for bedre lys i omgivelsene

Sveisehjelmene glir

→ Juster/stram hodebåndet (s. 4)

Spesifikasjoner

(Med forbehold om tekniske endringer)

Beskyttelsesnivå	Automatisk: 2.0 (lyst) 4 < 12 (mørkt) Manuelt: 2.0 (lyst) 4 < 12 (mørkt)
UV-IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse med tanke på lys og mørke
Overgangstid fra lyst til mørkt	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Overgangstid fra mørkt til lyst	0.1-2.0 s med demringssekk
Mål filtertoningskassetten	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Mål synsfelt	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Strømforsyning	Solarceller, 2 stk. LI-batterier 3V, kan byttes ut (CR2032)
Vekt	Non PAPR: 495 g / 17.46 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Driftstemperatur	-10°C – 70°C / 14°F – 158°F
Lagringstemperatur	-20°C – 70°C / -4°F – 158°F
Klassifisering i henhold til EN379	Optisk klasse = 1 Strøyls = 1 Homogenitet = 1 Blikkvinkelfølgelighet = 2
Godkjenninger	CE, ANSI, EAC, overholder CSA
Ytterligere markeringer for PAPR-versjonen (varsel organ CE1024)	EN12941 (TH3 i kombinasjon med e3000/e3000X, TH2 for versjoner med hardhat og e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Reservedeler (side 8-9)

- Hjelmen uten kassett (SP01)
- Filtertoningskassetten inkl. Satellitt (SP02)
- Frontdekselet (SP03)
- Reparasjonssett 2 (sideklips) (SP04)
- Indre visir (SP05)
- Reparasjonssett 1 (sensitivitetskapp, potensjonsmeterknapp og batteriedeksel)
- Hodebånd med festeanordning (SP07)
- Pannesvettebånd (SP08/SP09)

Nøyaktig artikkelnummer finner du på omslagssiden i denne bruksanvisningen (nest siste side).

Konformitetserklæring

Se internettside på siste side.

Juridisk informasjon

Dette dokumentet oppfyller kravene i EU-forordning 2016/425 punkt 1.4 i vedlegg II.

Bemyndiget organ

For detaljerte opplysninger, se siste side.

Wprowadzenie

Przybica spawalnicza to nakrycie głowy, które służy ochronie oczu, twarzy oraz szyi osób wykonujących prace spawalnicze przed działaniem promieni UV, iskier, światła podczerwonego oraz wysokiej temperatury. Przybica składa się z kilku części (patrz lista części zamiennej). Automatyczny filtr spawalniczy łączy pasywne filtry chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwym z aktywnym filtrem, którego przepuszczalność w obszarze widzenia jest zależna od natężenia promieniowania emitowanego przez łuk spawalniczy. Przepuszczalność światła automatycznego filtra spawalniczego ma wysokie ustawienie początkowe (tryb jasny). Po uruchomieniu łuku spawalniczego poziom przepuszczalności zmienia się w odpowiednim czasie na niższy (tryb ciemny). W zależności od modelu przybica może być połączona z kaskiem ochronnym lubi systemem PAPP (Powered Air Purifying Respirator).

Wskazówki bezpieczeństwa

Przed użyciem przybicy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Należy także sprawdzić prawidłowość montażu przybicy ochronnej. Jeżeli usunięcie usterek nie jest możliwe, nie należy używać kasety z filtrem ochronnym. Środki bezpieczeństwa oraz ograniczenia w zakresie ochrony znajdują się w instrukcji. W trakcie procesu spawania uwalniane jest ciepło i promieniowanie, które mogą powodować uszkodzenia oczu i zranienia skóry. Niewyższy produkt służy do ochrony oczu oraz twarzy. Podczas noszenia przybicy, niezależnie od wybranego stopnia ochrony, oczy zawsze są chronione przed działaniem promieni ultrafioletowych i podczerwonych. W celu zabezpieczenia pozostałych części ciała należy nosić odpowiednią odzież ochronną. Częścielki i substancje wydzielane podczas spawania mogą w określonych warunkach powodować reakcje alergiczne skóry u niektórych skłonnościach. U osób wrażliwych materiały, z których wykonana jest przybica, mogą powodować reakcje alergiczne skóry. Przybica spawalnicza może być stosowana wyłącznie do spawania oraz szlifowania – nie do innych zastosowań. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie przybicy niezgodnie z przeznaczeniem lub też za nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Przyklejanie kleju lub podobnego do kaszki jest niedozwolone. Przybica jest przeznaczona do wszystkich konwencjonalnych metod spawania z wyjątkiem spawania gazowego oraz laserowego. Należy przestrzegać zamieszczonych na okładce założeń dotyczących stopnia ochrony zgodnie z normą EN1693. Przybica nie spełnia roli kasku ochronnego. W zależności od modelu przybicy można połączyć z odpowiednim kaskiem ochronnym.

Ze względu na konstrukcję kask może wpływać na pole widzenia (uniemożliwić widzenie po bokach bez konieczności przekreślenia głowy), a także zmieniać widzenie barw ze względu na stopień przepuszczalności światła. W związku z tym postępowanie sygnałów świetlnych oraz ostrzegawczych może być wówczas utrudnione. Ponadto zachodzi również ryzyko uderzenia się ze względu na większy obwód (głowa z kaskiem). Kask zmniejsza dodatkowo postrzeganie hałasu oraz odczuwanie temperatury.

Tryb czuwania

Kaseta z filtrem ochronnym posiada automatyczną funkcję wyłączania, która wydłuża żywotność baterii. Jeśli w ciągu ok. 10 minut czujnik wykryje mniej niż 1x światła, kasetę wyłączy się automatycznie. W celu ponownego włączenia kasety ognia słoneczne należy na chwilę wystawić na światło dzienne. Jeśli nie można uruchomić kasety lub nie zaciemnia się ona podczas zapalania łuku spawalniczego, należy wymienić baterię.

Gwarancja i odpowiedzialność

Warunki gwarancyjne zawarte są w dokumentach informacyjnych krajowej sieci handlowej producenta. Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanych przedstawicieli handlowych. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe oraz produkcyjne. Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego stosowania, niedozwolonych modyfikacji lub nieprzewidzianego przez producenta sposobu użycia skutkuje wygaśnięciem gwarancji oraz wyklucza odpowiedzialność producenta. Prawo do roszczeń z tytułu gwarancji oraz odpowiedzialności producenta wygasa również w przypadku zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

Oczekiwany okres trwałości

Przybica nie posiada terminu przydatności do użycia. Produkt może być stosowany, dopóki nie pojawią się widoczne uszkodzenia lub wady.

Zastosowanie (Quick Start Guide)

1. Taśma nagłowia. Dopasować górną taśmę regulacyjną (s. 4) do wielkości głowy. Naciśnąć przycisk zapak (s. 4) obracać do momentu, gdy taśma nagłowia będzie przylegać dokładnie, nie powodując jednocześnie ucisku.
2. Odległość od oczu. Poprzez zwolnienie przycisków blokady (s. 4-5) można ustawić odległość kasety od oczu. Obie strony należy ustawiać jednocześnie, bez przekręcania. Po zakończeniu regulacji należy dokręcić przyciski blokady. Naciszenie przybicy można dopasować za pomocą pokręteł (s. 5).
3. Automatyczny i ręczny tryb pracy. Przy pomocy przełącznika przesuwnego (s. 6) można wybrać tryb ustawiania stopnia ochrony. Dzięki czujnikom, w trybie automatycznym stopień ochrony ustawiany jest automatycznie do intensywności łuku elektrycznego (norma EN 379:2003). W trybie ręcznym stopień ochrony można ustawić przy pomocy pokręteł (s. 6-7).
4. Stopień ochrony. W trybie ręcznym możliwe jest przesuwanie przełącznika zakresu w celu dokonania wyboru stopnia ochrony SL4 - SL8 i SL12. Precyzyjny ustawienia można dokonać, obracając pokrętkę potencjometru (s. 6-7) (szary podpis). W trybie automatycznym stopień ochrony (SL4 - SL12) odpowiada normie EN 379 w formie, gdy pokrętkę (s. 6-7) znajduje się w pozycji „N”. Przy pomocy pokręteł możliwe jest dostosowanie automatycznie ustawionego stopnia ochrony do własnych potrzeb o dwa poziomy w górę lub w dół (zielony podpis).
5. Tryb szlifowania. Naciśnięcie przycisku stopnia ochrony (s. 6) powoduje przełączenie kasety z filtrem ochronnym na tryb szlifowania. W tym trybie kaseta zostaje wyłączona i przez 10 minut pozostaje w poziomie rozjaśnienia dla stopnia ochrony SL 2.0. Aktywowany tryb szlifowania sygnalizowany jest migającą na czerwono diodą LED (s. 6) we wnętrzu przybicy. W celu wyłączenia trybu szlifowania należy ponownie nacisnąć przycisk stopnia ochrony. Po 10 minutach tryb szlifowania wyłącza się automatycznie.
6. Człistość. Za pomocą przycisku czułości czułość na światło jest dostosowywana do łuku spawalniczego i światła otoczenia (s. 7). Obszar do poziomu „Super High” odpowiada standardowemu ustawieniu. Przekręcając pokrętkę, wartości te można indywidualnie dostosować. W obszarze „Super High” możliwe jest osiągnięcie maksymalnej czułości na światło.
7. Suwak czujnika. Suwak czujnika można ustawić w dwóch pozycjach. W zależności od ustawienia kąta rozpoznawania światła otoczenia zostaje zmniejszony (s. 7) lub zwiększony (s. 7).
8. Przełącznik opóźnienia. Przełącznik opóźnienia (delay) (s. 7) umożliwia zmianę opóźnienia przechodzenia z poziomu ciemnego na jasny. Pokrętkę umożliwia płynną regulację od poziomu ciemnego do jasnego w zakresie 0,1 - 2,0 s.
9. Efekt zmiernu. Jeżeli przełącznik opóźnienia ustawiony jest na duże opóźnienie, możliwe jest włączenie znu, trybu zmiernu, który chroni oczy przed efektem zarcenia po zakończeniu spawania. Nie zaleca się jednak włączenia trybu zmiernu podczas spawania punktowego. Przy takim trybie spawania należy ustawić najmniejsze możliwe opóźnienie.

Czyszczenie i dezynfekcja

Kaseta z filtrem ochronnym oraz szybkie ochronną należy regularnie czyścić przy pomocy miękkiej ściereczki.

Nie wolno stosować silnych środków czyszczących, rozpuszczalników, alkoholu ani środków czyszczących z dodatkami materiałów ściernych. Zarysowaną lub uszkodzoną szybkie ochronną należy wymienić.

Przechowywanie

Przybicy spawalnicze należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w warunkach niskiej wilgotności powietrza. W celu przedłużenia żywotności baterii przybicy należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Wymiana szybkiej ochronnej (s. 4-5)

W celu zwolnienia oraz wyjęcia szybki należy nacisnąć zacisk boczny. Nową szybkie należy zahaczyć o zacisk boczny, a następnie wsunąć ją w kadłub i zatrzasknąć. Aby uszczelnić szybkie ochronnej można działać prawidłowo, należy ją lekko docisnąć.

Wymiana baterii (s. 9)

Kaseta z filtrem ochronnym wyposażona jest w wymienne baterie litowe typu CR2032. Jeśli dana przybica posiada gniazdo nawiewu, przed wymianą baterii konieczne jest wyjęcie uszczelki części twarzowej. Baterie nadają się do wymiany, gdy wskaźnik LED na kasce miga na zielono.

1. Ostróżnie zdjąć pokrywę baterii.
2. Wyjąć baterię i zutilizować je zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów specjalnych.
3. Włożyć baterie typu CR2032 w sposób przedstawiony na rysunku.
4. Ostróżnie zamontować pokrywę baterii.

Jeżeli kaseta z filtrem ochronnym nie zaciemni się w momencie zapalania łuku elektrycznego, należy sprawdzić ustawienie biegunów baterii. W celu sprawdzenia, czy baterie nadają się jeszcze do użycia, należy przystawić kaseta z filtrem ochronnym do jasnego źródła światła. Jeśli wskaźnik LED miga na zielono, oznaczało, że baterie są wyczerpane i należy je niezwłocznie wymienić. Jeśli pomimo prawidłowego ustawienia baterii kaseta z filtrem ochronnym nie działa prawidłowo, należy ją uznać za nieadającą się do użycia i wymienić.

Montaż/demontaż kasety z filtrem ochronnym (s. 8)

1. Wyciągnąć przycisk stopnia ochrony
2. Ostróżnie zdjąć pokrywę baterii
3. Odłokować sprężynę mocującą kaseta w sposób przedstawiony na rysunku
4. Ostróżnie odchylić kaseta
5. Odłokować filtr Satellite w sposób przedstawiony na rysunku
6. Wyjąć filtr Satellite przez wycięcie w przybicy
7. Obrócić filtr Satellite o 90° i wsunąć przez otwór w przybicy
8. Usunąć/wymienić kaseta z filtrem ochronnym

Montaż kasety z filtrem ochronnym odbywa się w odwrotnej kolejności.

Rozwiązywanie problemów

Kaseta z filtrem ochronnym nie włącza trybu zaciemnienia

→ Dostosować czułość (s. 7) → Zmienić pozycję suwaka czujnika (s. 7)

→ Wyczyścić czujnik oraz szybkie ochronną → Wyczyścić tryb szlifowania (s. 6)

→ Sprawdzić doświadczenia do czujnika → Wymienić baterie (s. 9)

Stopień ochrony zbyt jasny

→ Wybrać wyższy stopień ochrony lub użyć kolorowej szybki wewnętrznej (s. 6-7)

Stopień ochrony zbyt ciemny

→ Wybrać niższy stopień ochrony (s. 6-7) → Wyczyścić lub wymienić szybkie ochronną (s. 4-5)

Kaseta z filtrem ochronnym migocze

→ Dopasować pozycję przełącznika opóźnienia (s. 7) do techniki spawania

→ Wymienić baterie (s. 9)

Zła widoczność

→ Oczyszczyć szybkie ochronną oraz filtr → Dopasować poziom ochrony do techniki spawania

→ Zwiększyć intensywność światła w otoczeniu

Przybica ślizga się

→ Ponownie dopasować/naciąć taśmę nagłowia (s. 4)

Specyfikacje (Możliwość zmian technicznych zastrzeżona)

Typowy ochrony	Tryb automatyczny: 2,0 (poziom jasny) 4 < 12 (poziom ciemny) Tryb ręczny: 2,0 (poziom jasny) 4 < 12 (poziom ciemny)
Ochrona UVIR	Maksymalna ochrona na poziomie jasnym i ciemnym
Czas przełączania z poziomu ciemnego na jasny	100 ms (23 °C/73 °F) / 70 ms (55 °C/131 °F)
Czas przełączania z poziomu ciemnego na jasny	0,1-2,0s z „efektem zmiernu”
Wymiary kasety z filtrem ochronnym	90 x 110 x 7mm / 3,5 x 4,3 x 0,28"
Wymiary pola widzenia	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Napięcie zasilania	Ognia słoneczne, 2 sztuk, wymienne baterie litowe 3V (CR2032)
Ciepota	Non PAPP: 495 g / 17,46 oz PAPP: 695 g / 24,52 oz
Temperatura robocza	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura przechowywania	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Klasyfikacja według normy EN379	Klasa optyczna = 1 Światło rozproszone = 1 Jednorodność = 1 Współczynnik kąta widzenia = 2
Alestry	CE, ANSI, EAC compliance with CSA
Dodatkowe oznaczenia dla wersji PAPP (jednostka notyfikowana CE1024)	EN2941 (TH3 w połączeniu z e3000/e3000X, TH2 dla wersji iharhath e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Części zamienne (strona 8-9)

- Przybica bez kasety (SP01)
- Kaseta z filtrem ochronnym wraz z filtrem Satellite (SP02)
- Szybkie ochronna (SP03)
- Zestaw naprawy (zaciski boczne) (SP04)
- Szybka wewnętrzna (SP05)
- Zestaw naprawy 1 (SP06) (przycisk poziomu czułości, przycisk potencjometru, pokrywa baterii)
- Taśma nagłowia wraz z elementami mocującymi (SP07)
- Opaska przeciwpotna (SP08 / SP09)

Dokładne numery artykułów można znaleźć na wewnętrznej stronie okładki niniejszej instrukcji (przedostatnia strona).

Deklaracja zgodności

Patrz adres strony internetowej na ostatniej stronie.

Informacje prawne

Niniejszy dokument spełnia warunki zarządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/425, zawarte w załączniku II, punkt 1.4.

Jednostka notyfikowana

Szczegółowe informacje znajdują się na ostatniej stronie.

Úvod

Svářecí kukla je pokrývková hlava, která během svařování slouží k ochraně očí, tváře a krku před popáleninami, ultrafialovým zářením, jiskrami, infračerveným zářením a horkem. Kukla sestává z několika částí (viz seznam náhradních dílů). Automatický svářecí filtr kombinuje pasivní ultrafialový a pasivní infračervený filtr s aktivním filtrem, jehož propustnost světla se ve viditelné části spektra mění v závislosti na intenzitě svařovacího oblouku. Propustnost světla automatického svařovacího filtru má vysokou počáteční hodnotu (ve světlém stavu). Po zapnutí svařovacího oblouku a v rámci definované doby odezvy se změnila propustnost světla filtru na nižší hodnotu (tmavý stav). V závislosti na modelu může být kukla zkombinována s ochrannou helmou a / nebo s PARR systémem (Powered Air Purifying Respirator).

Bezpečnostní opatření

Přečtěte si návod k použití před použitím kukly. Zkontrolujte správnou montáž předního krycího skla. Pokud není možné chyby odstranit, samostmivací kazeta nesmí být užívána.

Ochranná opatření & Omezení ochrany / Rizika

Během svařování dochází k uvolňování tepla a záření, které mohou vést k poranění očí či kůže. Tento produkt nabízí ochranu očí a tváře. Vaše oči jsou během nošení této kukly vždy chráněny proti ultrafialovému a infračervenému záření, nezávisle na výběru stupně ochrany. K ochraně zbylého těla je dodatečně nutné nosit ochranné oděvy. Částice a substance, které se během svařování uvolní, mohou za určitých okolností u náchylných osob vyvolat alergické reakce pokožky. U citlivých osob může kontakt pokožky s kuklou přivodit alergické reakce. Svářecí kukla může být používána pouze za svařování a broušení a není určena k jinému účelu. Výrobce nenese odpovědnost, pokud svářecí kukla není užívána v souladu s předpokládaným účelem nebo není dodržen návod k použití. Přilepení lepida nebo podobné přilby není dovoleno. Kukla je určena ke všem běžným svařovacím postupům, mimo svařování plynem a laserem. Dodržujte prosím doporučený stupeň ochrany podle EN169 na přebalu. Kukla nenahrazuje ochranu helmou. V závislosti na modelu může být svářecí kukla kombinována s ochranou helmou.

Kukla může na základě konstruktivních prvků narušit zorné pole (žádná viditelnost na stranu bez otočení hlavy) a také narušit vnímání barev na základě propustnosti světla automatického ztmavovacího filtru. V důsledku toho je možné nevidět signální světla či varovné signály. Děle hrozí nebezpečí nárazu v důsledku vyšších rozměrů (hlava s kuklou). Kukla také redukuje vnímání zvuku a tepla.

Režim spánku

Samostmivací kazeta disponuje automatickým režimem vypnutí, který navyšuje životnost baterie. Pokud v rozmezí zhruba 10 minut dopadne na samostmivací kazetu méně než 1 lux světla, vypne se samostmivací kazeta automaticky. K opětovnému zapnutí kazety musí být solární články krátce vystaveny dennímu světlu. V případě, že se samostmivací kazeta již neaktivuje nebo pokud se při zažehnutí svařovacího oblouku již neztmaví, musí být vyměněny baterie.

Záruka & Odpovědnost

Záruční podmínky najdete v informacích národní produktové organizace výrobce. Pro více informací se obraťte na autorizovaného prodejce. Záruka je poskytována pouze na vadu materiálu a výrobní chyby. V případě škod způsobených nesprávným použitím, nedovolenými zásahy nebo užítím, které výrobce nezamýšlel, propadá záruka a odpovědnost. Záruka a odpovědnost propadá také v případě použití neoriginálních náhradních dílů. Očekávaná životnost výrobku

Svářecí kukla nemá datum ukončení použitelnosti. Produkt může být užíván, dokud nedojde k výskytu viditelných či neviditelných poškození či funkčních poruch.

Použití (Quick Start Guide)

- Náhlavní kříž. Upravte nastavitelný čelní pásek (S. 4) na velikost vaší hlavy. Nastavitelný knoflík (S. 4) stiskněte a otočte, dokud nebude náhlavní kříž přiléhát těsně, ale bez tlaku.
- Vzdálenost očí a náklon kukly. Uvolněním aretačního tlačítka (S. 4-5) se nastaví vzdálenost kazety a očí. Nastavte obě strany stejnoměrně a bez zaseknutí. Poté opět přitáhněte aretační tlačítka. Náklon kukly můžete přizpůsobit otočným tlačítkem (S. 5).
- Pohotovostní režim automaticky / manuální. Posuvným přepínačem (S. 6) můžete vybírat mezi režimy v nastavení stupně ochrany. V automatickém režimu se pomocí snímače stupně ochrany přizpůsobí automaticky intenzitě světelného oblouku (norma EN 379:2003). V manuálním režimu můžete nastavit stupeň ochrany otočným tlačítkem (S. 6-7).
- Stupeň ochrany. V režimu „manuální“ můžete posunutím přepínače vybrat mezi stupni ochrany v rozmezí SL4 – SL8 a SL8 – SL12. Nastavení citlivosti lze provést otočným tlačítkem potenciometru (S. 6-7) (šedý popis). V režimu „automaticky“ vyhovuje stupeň ochrany (SL4-SL12) normě EN 379, pokud je otočné tlačítko (S. 6-7) nastaveno na pozici „N“. Otočným tlačítkem může být automaticky nastavený stupeň ochrany upraven na základě vlastního vnímání až o dva stupně ochrany dolů nebo nahoru (zelený popis).
- Brusný režim. Stisknutím brusného tlačítka (S. 6) se samostmivací kazeta přepne do brusného režimu. V tomto režimu je kazeta deaktivovaná a zůstává ve světlém stavu se stupněm ochrany SL 2. Aktivovaný brusný režim rozpozná na červené blikající světelné diodě (S. 6) univítkou K. K vypnutí brusného režimu opětovně stiskněte brusné tlačítko. Brusný režim se vypne automaticky po uplynutí 10 minut.
- Citlivost. Pomocí tlačítka citlivosti se citlivost světla nastavuje podle svařovacího oblouku a okolního světla (S. 7). Francice „Super High“ odpovídá běžnému nastavení. Otočným tlačítkem (S. 7) můžete individuálně nastavit. V rozmezí „Super High“ dosáhnete velmi vysoké citlivosti na světlo.
- Senzorový přepínač. Senzorový přepínač je možné nastavit na dvě rozdílné polohy. V závislosti na poloze se úhel k rozpoznání citlivosti podsvícení zmenší (S. 7) nebo zvětší (S. 7).
- Spínací časový zpoždění. Otvírací časový spínač (Delay) (S. 7) umožňuje volbu časového prodlení z tmavého na světlé. Otočné tlačítko umožňuje plynulé nastavení od tmavého ke světlému mezi 0,1 - 2,0 s.
- Twilight režim. Pokud je spínací časového prodlení nastaven na vysokou prodlevu, může být aktivován fading-effect (režim ztmáknutí), který chrání oči před silným zbytkovým žloutnutím po dokončení svařování. Při bodovém svařování s krátkým taktem se nedoporučuje používat režim ztmáknutí. Při bodovém svařování nastavte prodlení na minimum.

Čištění a dezinfekce

Samostmivací kazetu a přední krycí sklo je nutné pravidelně čistit měkkým hadříkem. Nesmí být používány žádné silné čisticí prostředky, rozpouštědla, alkohol či čisticí prostředky s obsahem brusných prostředků. Poškozená a poškozená krycí skla by měla být vyměněna.

Skladování

Svářecí kukla musí být skladována při pokojové teplotě a při vysoké vlhkosti vzduchu. Abyste prodloužili životnost baterií, skladujte kuklu v originálním balení.

Výměna předního krycího skla (S. 4-5)

Zamáčkněte jednu z bočních svorek, aby se přední krycí sklo uvolnilo a mohlo být odebráno. Upevněte nové přední krycí sklo do boční svorky. Přední krycí sklo natáhněte k druhé boční svorce a zacakněte je. Tento hmat vyžaduje tlak, aby těsnění předního krycího skla projevilo požadovaný efekt.

Výměna baterií (S. 9)

Samostmivací kazeta disponuje vyměnitelnými lithiovými knoflíkovými bateriemi typu CR2032. Pokud používáte svařovací kuklu s přivoděním čerstvého vzduchu, je nutné před výměnou baterií odstranit pokrývkou tváře. Baterie musí být vyměněny, pokud světelná dioda kazety bliká zeleně.

- Opatrně sejměte víko baterie.
- Odeberte baterie a zlikvidujte je podle předpisů pro nebezpečný odpad platných ve vaší zemi.
- Typ baterií 2032 nasadíte tak, jak je vyobrazeno.
- Opatrně namontujte víko baterie.

V případě, že se samostmivací kazeta při zažehnutí svařovacího oblouku již neztmaví, zkontrolujte prosím správnou polaritu baterií. Pro kontrolu dostatečného množství energie v bateriích podržte samostmivací kazetu nad rozsvícenou lampou. Pokud bliká zelená světlicí dioda, jsou baterie vybité a je nutné je okamžitě vyměnit. Nefungující samostmivací kazeta správně ani po úspěšné výměně baterií, je nutné ji považovat za již nepoužitelnou a nahradit ji.

Zabudování a vyjmutí samostmivací kazety (S. 8)

- Vytáhnete tlačítko stupně ochrany
- Opatrně odšroubujte víko baterie
- Odjste držič svorky kazety podle vyobrazení
- Kazetu opatrně vyklápejte
- Satelity odjste podle vyobrazení
- Satelity protáhněte otvory v kukle
- Otočte satelity o 90° a prostrčte je otvorem v kukle
- Odstraňte / vyměňte samostmivací kazetu

Montáž samostmivací kazety následuje v opačném pořadí.

Řešení problémů

Samostmivací kazeta neztmavuje

- nastavte citlivost (S. 7) → změníte polohu senzorového spínače (S. 7)
- vyčistěte senzory předního krycího skla → deaktivujte brusný režim (S. 6)
- ověřte přívod světla k senzoru → vyměňte baterie (S. 9)

Stupeň ochrany je příliš světlý

→ nastavte vyšší stupeň ochrany nebo použijte vnitřní zbarvená krycí skla (S. 6-7)

Stupeň ochrany je příliš tmavý

→ zvolte hlubší stupeň ochrany (S. 6-7) → vyčistěte či vyměňte přední krycí sklo

Samostmivací kazeta bliká

→ uzpůsobte otvory časový spínač (S. 7) na svařovací postup

→ vyměňte baterie (S. 9)

Špatná viditelnost

→ vyčistěte přední krycí sklo nebo samostmivací kazetu → přizpůsobte stupeň ochrany svařovacímu postupu

→ navýšte citlivost podsvícení

Svářecí kukla klouže

→ znovu nastavte / utáhněte náhlavní kříž (S. 4)

Specifikace

(Technické změny vyhrazeny)

Stupeň ochrany	Automaticky: 2.0 (světly stav) 4 < 12 (tmavý stav) Manuálně: 2.0 (světly stav) 4 < 12 (tmavý stav)
Ochrana před ultrafialovým / infračerveným zářením	Maximální ochrana ve světlém a tmavém stavu
Přepínací doba od světelného k tmavému	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Přepínací doba od tmavého ke světelnému	0,1-2,0 s „efektem tmavnutí“
Rozměry samostmivací kazety	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Rozměry zorného pole	50 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Zásuvková napětí	Solární články, 2 kusy vyměnitelných lithiových baterií (CR2032)
Váha	Non PAPR: 495 g / 1,746 oz PAPR: 695 g / 24,52 oz
Pracovní teplota	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
Skladovací teplota	-20°C - 70°C / 4°F - 158°F
Klasifikace podle EN379	Optická třída = 1 Rozptýlené světlo = 1 Homogenita = 1 Živnost zorného úhlu = 2
Povolení	CE, ANSI, EAC kombinace s CSA
Dodatečné označení pro verzi PAPR (notifikovaná osoba CEI 0244)	EN12941 (TH3 kombinaci se e3000/e3000X, TH2 pro verze s přílohou a e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Náhradní díly (strana 8-9)

- kukla bez kazety (SP01) - opravný set 1 (SP06) (tlačítko citlivosti, tlačítko potenciometru a víko baterie)
- samostmivací kazeta včetně satelitů (SP02) - náhlavní kříž s nastavitelným páskem (SP07)
- přední krycí sklo (SP03) - čelní potní pás (SP08 / SP09)
- opravný set 2 (boční svorky) (SP04)
- vnitřní krycí skliklo (SP05)

Přesné číslo produktu najdete na vnitřní straně přebalu tohoto manuálu (předposlední strana).

Prohlášení o shodě

Viz internetová adresa na poslední straně.

Právní informace

Tento dokument vyhovuje požadavkům nařízení EU 2016/425 bod 1.4 z přílohy II.

Jmenování části

Pro detailnější informace viz poslední strana.

はじめに

溶接作業員保護ヘルメットは、溶接作業の際、眼、顔、首を、閃光火傷、紫外線、火花、赤外線、熱から保護するための、ヘッドギアです。ヘルメットは、複数の部品により構成されています（交換部品リスト参照）。自動溶接フィルターにより、変動UVおよび変動IRフィルターと能動フィルター、溶接アークの放射によりスペクトルム可視範囲で変化する光透過率機能を組み合せてました。自動溶接フィルターは、高い光透過率が初期設定されています（ライトスタート）。溶接アークが発生した後、一定の切替え時間内、フィルターの光透過率が、低減します（ダークスタート）。モデルにより、保護ヘルメット、もしくはPAPR（空気清化機能）システムを装備することが可能です。

安全に関する注意事項

ヘルメットを使用する前に、取扱説明書を、よく読んでください。アタッチメントディスクが適切に装備されていることを、確認してください。故障や不備を修正することができない場合、防光力セツトを使用することはできません。

安全対策&保護規制/リスク

溶接过程中釋放出的热量和辐射可能会导致眼睛和皮肤损伤。本产品为眼睛和面部提供安全防护。只具备基础防护，不选择哪种保护等级，都可以保护您的眼睛免受紫外线和红外线辐射伤害。要保护其他身体部分，应另穿相应部位的防护服。焊接过程释放的微粒和物质可能会给相应体质的人造成皮肤过敏反应。材料接触到皮肤接触可能引起的易患者过敏反应。焊保护面罩能在焊接和研磨时使用，不得用于其他用途。如果未将焊接保护面罩用于规定目的或者使用时不遵守本操作指南，Optrel 概不承担任何责任。该面罩适用于除气焊和激光焊外的所有常见焊接方法。请您注意封面上依据EN169的推荐保护等级。不允许将放水或类似物附着在头盔上。

予防措施と保護制限/危険

如果未将焊接保护面罩用于规定目的，或者使用时不遵守本操作指南，制造商概不承担任何责任。

该面罩不得替代安全眼镜。根据型号，面罩可能可以与安全眼镜组合。

由于结构特征，面罩可能影响视野，自动光变镜片的透光度则可能影响颜色感知。这可能导致看错信号灯或警示。另外还有由于（佩戴面罩的头部）轮廓增大而发生碰撞的危险。除此面罩还会减弱听觉和热感。

スリープモード

防光力セツトは、電池の耐用期間を延長することができる自動スイッチオフ機能を、装備しています。約10分間、1ルクス未満の光が防光力セツトに照射されない場合、防光力セツトは、自動的にオフになります。カセットを再度オンにするには、ソーラーパネルを短時間日光に当てる必要があります。防光力セツトを再起動することができる場合、もしくは溶接アークの点滅時に暗くならない場合は、電池を交換してください。

保証 & 責任

保証に関する規定については、メーカーの販売事業を請け負う各国の事業所、代理組織の規定を、ご確認ください。また、保証、責任に関する詳細情報は、各国のディーラーにお問い合わせください。保証は、原因および製造に起因する不備、故障についてのみ、適用されます。不適切な使用、不適切な製品の扱い、メーカーが認めない原因に起因する損傷には、保証は一切適用されません。また、当社では、このような損傷に対する責任を、一切負わないものとしま。また、当社の純正交換部品以外の部品を使用した場合も、保証適用外なり、当社は一切の責任を負わないものとしま。

耐用年数

溶接ヘルメットは、使用期限はありません。損傷や機能不備が発生しない限り、製品を使用し続けることが可能です。

使用法(クイックスタートガイド)

- ヘッドバンド上部調節バンド(P4)を頭のサイズに合わせます。ラチェットボタン(P4)を押込んで回し、ヘッドバンドをぴったりと装着します。圧迫感のないようにしてください。
- 両眼間の距離およびヘルメットの傾斜 ロックボタン(P4-5)を緩めて、カセットと眼の間の距離を調節します。両側を均等に調節し、傾きがないように設定します。引き続き、ロックボタンで再び締めます。ヘルメットの傾斜は、回転ボタン(P5)で調節します。
- 作動モード 自動/手動 ロータリースイッチ(P6)により、保護等級設定のモードを選択することができます。自動モードでは、センサーにより、溶接アークの強度に合わせて、自動的に保護等級が調整されます（規格 EN 379:2003）。手動モードでは、ボタン(P6-7)を回転することで、保護等級を設定します。
- 保護等級「手動」モードでは、レンジスイッチを動かすことで、保護等級範囲 SL4-SL8 および SL8-SL12 を選択することができます。ポテンシオメータボタン(P6-7)を回転することで、微調整をすることができます（グレーの表記）。「自動」モードでは、回転ボタン(P6-7)が「N」ポジションにある場合、規格 EN 379 の保護等級（SL4-SL12）が適用されます。ボタンを回転することにより、自動設定された保護等級を、ユーザー自身の感覚で、2段階下上に修正することができます（緑の表記）。
- 研磨モードグラインヘット(P6)を押すことで、防光力セツトを研磨モードに切り替えることができます。このモードでは、カセットが無効になり、保護等級SL2.0でライトスタートを確保します。有効化された研磨モードでは、ヘルメット内でLED(P6)が赤く点滅します。研磨モードをオフにするには、再度グラインドヘッドを回してください。研磨モードは、10分後に自動的にオフになります。
- 使用状況に応じて、可能根拠電圧と環境光調節光強度。「スーパーハイ」との境界値が、標準設定です。ロータリースイッチを回転することにより、感度を調整することができます。「スーパーハイ」領域では、非常に高い光強度に入ります。
- センサーライダー センサーライダーは、2つの異なるポジションに設定することができます。周囲照度検知のため、ポジションにより、角度を縮小(P7)もしくは拡大(P7)することができます。
- 開口スイッチ 開口スイッチ(連延)(P7)は、ダークからライトへの開口連延を選択することができます。ロータリースイッチにより、ダークからライトまで0.1 ~ 2.0秒の連延を、自在に設定することができます。
- トワイライト モード 開口スイッチで大きな連延を設定した場合、フールドエフェクト(フワイストモード)を有効化することができます。これにより、溶接作業後の残りの燃え尽きの明る(光)から眼を保護します。しかしながら、短い作業タクトのタクト溶接でのトワイライトモードの使用は、お勧めしません。タクト溶接の連延は、最初に設定してください。

清掃および殺菌

防光力セツトおよびアタッチメントガラスは、定期的に使用からい布で清掃してください。協力な洗剤、溶剤、アルコール、研磨剤を含む洗浄剤は、使用しないでください。傷がいったレンズ、損傷したレンズは、交換してください。

保管

溶接ヘルメットは、室温で湿度の低い場所で、保管してください。ヘルメットを純正パッケージで

保管することにより、バッテリーの耐用年数を最適な状態で保つことができます。

アタッチメント ガラスの交換 (P4-5)

サイドクリップを押込むと、アタッチメントガラスが緩み、取り出すことができます。新しいアタッチメントガラスをサイドクリップにかけます。アタッチメントガラスを2つ目のサイドクリップへかけ、強りを確め、ロックします。アタッチメントガラスのシーリングが、適切な効果を発揮することできるように、少し力を入れて行います。

電池の交換 (P9)

防光力セツトには、交換可能なCR2032タイプのリチウム 電池が使用されています。溶接ヘルメットにフレッツ エア接続を装備して使用する 場合、電池の交換前に、フェイスシールドを取り外す必要があります。カセットのLEDが緑色に点滅したら、電池を交換してください。

- 電池カバーを慎重に取り外します
- 電池を取り外し、各国の規定に従って、特殊ゴミとして処分します
- CR2032タイプの電池を、図のように交換します
- 電池カバーを慎重に取り付けます

溶接アークが発生すると、防光力セツトが暗くならない場合、電池の両極を確かめてください。電池の電力を確認するには、防光力セツトを明るいうらんにがせしてみてください。緑色のLEDが点灯する場合は、電池の容量が不足していることを意味します。直ちに電池を交換してください。電池を交換したのち、防光力セツトが適切に機能しない場合、防光力セツト自体が使用できない状態であるため、防光力セツトを交換してください。

防光力セツトの脱着 (P8)

- 保護等級ボタンを引き出します
- 電池カバーを慎重に取り外します
- カセット支持スプリングを図のようにロック解除します
- カセットを慎重に傾斜させます
- サテライトを図のようによりロック解除します
- サテライトをヘルメットの切り欠き部分に引き出します
- サテライトを90° 回し、ヘルメットの穴に通します
- 防光力セツトを外します / 交換します

防光力セツトの取り付けは、逆の手順で行います。

トラブルシューティング

防光力セツトが暗くならない

→感度を適切に調整します(P7)

→センサーライダーのポジションを変更します(P7)

→センサーまたはアタッチメントガラスを清掃します

→研磨モードを無効化します (P6)

→ センサーの光の照射を点検します

→電池を交換します(P9)

保護等級が明るすぎる

→より高い保護等級に設定するか、カラーの内部ディスクを使用します (P6-7)

保護等級が暗すぎる

→より低い保護等級を選択します (P6-7)

→アタッチメント ガラスを清掃、もしくは交換します (P4-5)

防光力セツトが不安定に揺れる

→開口スイッチ(P7)のポジションを溶接手順に合わせ調整します

→電池を交換します(P9)

視界が狭い

→アタッチメント ガラスもしくは防光力セツトを洗浄します

→保護等級を溶接作業に合わせ調整します

→周囲の証明を明るくします

溶接ヘルメットが滑る

→ヘッドバンドを再度調節し、締め直します (P4)

規格

(技術の変更が加えられる場合があります)

保護等級	自動:2.0(ライトスタート)4<12(ダークスタート)
室外赤/赤外線保護	ライトおよびダークスタートでの最大保護
ライトからダークへの切替え時間	100µs(23°C/73°F)/70µs(55°C/131°F)
ダークからライトへの切替え時間	0.1-2.0秒 / トワイライト モードJ
防光力セツト寸法	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
視野寸法	50 x 100 mm / 1.97 x 3.94"
電圧供給	太陽電池、2 個 交換可能3V リチウム電池(CR2032)
重量	Non PAPR: 485g / 17.46 oz PAPR: 695g / 24.52 oz
作業温度	-10°C ~ 70°C / 14°F ~ 158°F
保管温度	-20°C ~ 70°C / 4°F ~ 158°F
EN379による等級	光学等級=1 散光=1 均質性=1 視角依存性=2
認証	CE, ANSI, EAC, CSA に準拠
PAPR/バ/バージョンの追加のマーキング 通知機関CE1024)	EN12411 (TH3とe3000/e3000Xの組み合わせ、 TH24ヘルメットおよびe3000/e3000X のバージョンの組み合わせ

EN 14594 Class 3B

交換部品 (P8-9)

- カセット非装備ヘルメット(SP01)
 - 防光力セツト(サテライトを含む) (SP02)
 - アタッチメント ガラス(SP03)
 - 修理セツト2(サイドクリップ) (SP04)
 - 内部保護ガラス(SP05)
 - 詳しい部品番号は、当ハンドブックの表紙の内側に記載されています（最後がらページ目）。
- 適合宣言書
- 最終ページに記載されているインターネットアドレスにて、ご確認ください。
- 規格バージョン
- 当文書は、EU 規則 2016/425 1.4 添付書類II の要件に準拠し、作成されています。
- 表紙図面
- 詳細情報は、最終ページを参照してください。

Türkçe

Giriş

Kaynak başlığı, belirli kaynak işlemleri sırasında gözleri, yüzü ve boynu yanıklar, ultraviyole ışık, kıvılcıklar, kızıltesi ışık ve sısdan koruma işlemleri için kullanılır başlıktır. Başlık birkaç parçadan oluşur (bkz. yedek parça listesi). Otomatik kaynak filtresi bir pasif UV filtre ve pasif IR filtresi bir aktif filtre ile bir araya getirir; bu filtrelerin spektrumun görünür bölgesinde ışık geçirgenliği, kaynak arkının parlaklığına bağlı olarak değişir. Otomatik kaynak filtresinin ışık geçirgenliği filtrenin bir başlangıç değeri (aydınlık durum) sahiptir. Kaynak arkı açıldığında sonra belirli bir yanıt süresi içinde filtrenin ışık geçirgenliği düşük bir değere (karanlık durum) iner. Modele bağlı olarak başlık, bir koruyucu kask veya PAPP sistemi (Motorlu Hava Temizleme Respiratörü) ile birleştirilebilir.

Güvenlik talimatları

Başlığı kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyun. Ön koruyucu lensin düzgün monte edildiğinden emin olun. Hatalar giderilemez göz kamaşmasını engelleme kaseti artık kullanılamaz.

Önemli ve koruma kısıtlamaları/riskler

Kaynak işlemi sırasında, göz ve cilt rahatsızlıklarına yol açabilecek ısı ve ışınlar saçılmaktadır. Bu ürün gözler ve yüz için koruma sağlamaktadır. Kaskı taşıma esnasında gözünüzün düzgün derecesi ayarından bağımsız olarak daima ultraviyole ve kızıltesi ışınlardan korunmaktadır. Yücedünüzden geriye kalan bölümlerinin koruması için ayrıca koruma giysilerinin kullanılması gerekmektedir. Kaynak işlemi sırasında saçılan parçacıklar ve maddeler, bazı kişilerde alerjik tepkilere neden olabilir. Cilt ile temas eden malzemeler cilt hassasiyeti olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kaynak koruma kaskı sadece kaynak ve zımpara işlemleri için kullanılabilir, başka işlemler için kullanılamaz. Tutkal ya da kaska benzer şekilde tutturulması yasaktır. Kaynakçı koruma kaskının amaca uygun olmayan bir biçimde ya da kullanılmı kılavuzuna uygun olmayan bir biçimde kullanılması durumlarında, Optrel sorulabilir. Kask, gaz ve lazer kaynağı hariç, bilinen tüm kaynak işlemleri için uygundur. Lütfen zarfı üzerindeki, EN 169'a uygun güvenlik derecesi önerisini dikkate alın. Kaynak başlığı, kullanılmı amacına veya kullanma talimatlarına uygun kullanılmazsa üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez. Başlık, bir güvenlik kaskının yerini tutmaz. Modele bağlı olarak başlık, bir güvenlik kaskı ile birleştirilebilir. Başlığın tasarım özellikleri görüş alanını etkileyebilir (başınızı çevirmeden yanlar görülemez) ve otomatik karartma filtresinin ışık geçirgenliği renk algılamasını etkileyebilir. Bunun bir sonucu olarak sinyali lambalan veya yan işaretleri görülmeyebilir. Ayrıca daha büyük baş çevresi (başlık takılı baş) nedeniyle çarpma riski söz konusudur. Başlık ayrıca işitme olumsuz etkiler ve ısı algılamasını düşürür.

Uyku modu

Göz kamaşmasını engelleme kaseti, pil ömrünü artırmak için otomatik kapama işlevine sahiptir. Göz kamaşmasını engelleme kasetine yaklaşık 10 dakika süreyle 1 kıştan daha az ışık uyarınca göz kamaşmasını engelleme kaseti otomatik olarak kapanır. Kaseti yeniden açmak için güneş hücrelerinin kısa süreliğine gün ışına maruz bırakılması gerekir. Göz kamaşmasını engelleme kaseti artık devreye alınmaz veya kaynak arkı ateşlendiğinde karartma sağlanmazsa pil değiştirilmelidir.

Garanti ve sorumluluk

Garanti koşulları, üreticinin ulusal satış organizasyonunun talimatlarında bulunabilir. Daha fazla bilgi için yetkili uzman satıcıya başvurun. Yalıncaz materyal ve imalat kusurları için garanti verilir. Hatalı kullanımı, yetkisiz müdahale veya üretici tarafından belirtilmeyen kullanımdan kaynaklanan hasar durumunda garanti veya sorumluluk geçerliliğini yitirir. Sorumluluk ve garanti, orijinal yedek parça dışında yedek parça kullanılması durumunda da geçersizdir.

Beklenen hizmet ömrü

Kaynak başlığının kullanımı ömrü sonu tarihi mevcut değildir. Gözle görülür veya görülemez hasar ya da arıza olmadıkça sürece ürün kullanılır.

Uygulama (Hızlı Başlangıç Kılavuzu)

1. Baş bandı. Üst ayaq bandını (sf. 4) baş öcünüzze göre aayrlayın. Cırcırı topuzu (sf. 4) içeri bastırın ve başlık iyice ancak basıkı uygulandanda oturma dek çevirin.
2. Göz mesafesi ve başlık eğimi. Kaset ile gözler arasındakı mesafeyi ayardırmak için kitleme düğmelerini (sf. 4-5) gevşetin. Her iki tarafı eşit aayrlayın ve eğiltmekten kaçının. Ardından kitleme düğmelerini yeniden sıkın. Başlık eğimi, düğmeye çevirerek (sf. 5) aayrlanabilir.
3. Çalışma modu otomatik/manüel. Koruma düzeyei aayrlama modunu seçmek için kaydırmalı düğmeyi (sf. 6) kullanın. Otomatik moda koruma düzeyei, sensörler aracılığıyla ark yoğunluğuna göre otomatik olarak aayrların (standart EN 379-2003). Manüel moda koruma düzeyei, düğmeye çevirerek (sf. 6-7) aayrlanabilir.
4. Koruma düzeyei. "Manüel" moda, aayr düğmesini hareket ettirerek SL4 - SL8 ve SL8 - SL12 koruma düzeyei aralıkları arasında seçim yapabilirsiniz. Potansiyometre düğmesi (sf. 6-7) çevirerek ince ayarlama yapabilir (gr1 harfleme). "Otomatik" moda, döner düğme (sf. 6-7) "N" konumuna aayrlanmışsa koruma düzeyei (SL4-SL12) EN 379'a uygundur. Düğmeyi çevirerek otomatik olarak aayrlanmış olan koruma düzeyei, kişisel tercihlerinize göre iki koruma düzeyeine kadar (yeşil harfleme) yukarı veya aşağı doğru düzeltilebilir.
5. Taşlama modu. Göz kamaşmasını engelleme kasetini taşılama moduna aayrlamak için Taşlama düğmesine (sf. 4) basın. Bu moda kaset devre dışı bırakılır ve koruma düzeyei SL 2.0 ile parlak kalır. Devreye alınan taşılama modu, başlığın içindeki kırmızı yanıp sönen LED ile (sf. 6) gösterilir. Taşlama modunu kapatmak için Taşlama düğmesine yeniden basın. Taşlama modu, 10 dakıka sonra otomatik olarak kapatılır.
6. Hassasiyet. Hassasiyet butonu ile işi hassasiyeti kaynak arkına ve ortam ışığına göre aayrların (sf. 7). Yanında "Super High" bulunan kısım standart ayardır. Döner düğme çevirerek bu ayar biresel olarak aayrlanabilir. "Super High" aralığında oldukça yüksek düzeyde işi hassasiyeti elde edilir.
7. Sensör sürgüsü. Sensör sürgüsü, iki farklı koruma aayrlanabilir. Koruma başlığı olarak ortam ışığını algılama açısı düşürülür (sf. 7) veya artırılır (sf. 7).
8. Açma zamanı kontrolörü. Açma zamanı kontrolörü (Gecikme) (sf. 7) karanlıktan aydınlığa açma zamanı gecikmesini seçmenizi sağlar. Döner düğme, 0,1 ile 2,0 saniye arasında kesintisiz karanlıktan aydınlığa aayrlamaı destekler.
9. Alacakaranlık modu. Açma zamanı kontrolü yüksek bir gecikmeye aayrlandığında kaynak bittikten sonra çok parlak son parlamaya karşı gözleri korumak için bir sönümleme efekti (alacakaranlık modu) devreye alınabilir. Ancak alacakaranlık modunun, kısa döngülü punta kaynağı uygulamaları için kullanılması önerilmez. Punta kaynağı için gecikmeyi minimuma aayrlayın.

Temizlik ve dezenfeksiyon

Göz kamaşmasını engelleme kaseti ve ön koruyucu lens, yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlenmelidir. Güçlü temizlik maddeleri, çözücüler, alkol veya aşındırıcı iperen temizlik maddeleri kullanmayın. Çizilimsi veya hasar görmüş lensler değiştirilmelidir.

Depolama

Kaynak başlığı, oda sıcaklığında ve düşük nemde depolanmalıdır. Pillerin ömrünü uzatmak için başlığı orijinal ambalajında saklayın.

Ön koruyucu lensin değiştirilmesi (sf. 4-5)

Yan kiplerden birine basarak ön koruyucu lensi gevşetir ve çıkarılması sağlanır. Yeni ön koruyucu lensi yan kiplerden birine geçirin. Ön koruyucu lensi çekerek ikinci yan kiple geçirin ve yerine sabitleyin. Elle yapılan bu işlem, ön koruyucu lensi üzerindeki contanın istenen etkiyi gösterebilmesi için bir miktar basınç uygulanmasını gerektirir.

Pillerin değiştirilmesi (sf. 9)

Göz kamaşmasını engelleme kaseti, değiştirilebilir lityum iyon düğme pillere sahiptir. Temiz hava bağıtlı bir kaynak başlığı kullanıyorsanız pilleri değiştirmeden önce yüzey contasını çıkarın. Piller, kaset LED i yeşil yanıp sönerek değiştirilmelidir.

1. Pil kapagını dikkatlice çıkartın.
2. Pilleri çıkarın ve yerel tehlike altı mevzuatına uygun olarak bertaraf edin.
3. CR2032 tip pilleri şekilde gösterildiği gibi takın.
4. Pil kapagını dikkatlice takın.

Kaynak arkı ateşlendiğinde göz kamaşmasını engelleme kaseti karartma yapmazsa pillerin kutbunun doğru olduğunu lütfen kontrol edin. Pillerin daha yeterli gücü olup olmadığını kontrol etmek için göz kamaşmasını engelleme kasetini parlak bir lambaya doğru tutun. Yeşil LED simdi yanıp sönse piller bitmiştir ve hemen değiştirilmelidir. Göz kamaşmasını engelleme kaseti, piller düzgün değiştirilmesine rağmen doğru çalışmazsa artık kullanılabılır olmadığı değerlendirilmeli ve değiştirilmelidir.

Göz kamaşmasını engelleme kasetinin çıkarılması/takılması (sf. 8)

1. Koruma düğmesini çekip çıkarın
2. Pil kapagını dikkatlice çıkartın
3. Kaseti tespit yayını şekilde gösterildiği gibi kilitten kurtarın
4. Kaseti dışarı doğru dikkatlice yatırın
5. Uyduru çekildiği gösterildiği gibi kilitten kurtarın
6. Başlığın içindeki görüntü aracıyla uyduru çekip çıkarın
7. Uyduru 90° döndürün ve titreterek başlık girişinden geçirin
8. Göz kamaşmasını engelleme kasetini çıkarın/değiştirin

Göz kamaşmasını engelleme kaseti tersi sıra ile takılır.

Sorun giderme

Göz kamaşmasını engelleme kaseti karartmıyor

→ Hassasiyeti aayrlayın (sf. 7)

→ Sensör sürgüsünün konumunu değiştirin (sf. 7)

→ Sensörün ayarlayın (sf. 7)

→ Sensör sürgüsünün konumunu değiştirin (sf. 7)

→ Sensöre işi geldiğini kontrol edin

→ Pilleri değiştirin (sf. 9)

Koruma düğmesi çok parlak

→ Daha yüksek koruma düzeyeine aayrlayın veya renkli çizensler kullanın (sf. 6-7)

Koruma düğmesi çok karanlık

→ Daha düşük koruma düzeyeine aayrlayın (sf. 6-7)

→ Ön koruyucu lensi temizleyin veya değiştirin (sf. 5-6)

Göz kamaşmasını engelleme kaseti titreşiyor

→ Açma zamanı kontrolörünü (sf. 7) konumunu kaynak işlemei uyacak şekilde aayrlayın

→ Pilleri değiştirin (sf. 9)

Kötü görüş

→ Ön koruyucu lensi veya göz kamaşmasını engelleme kasetini temizleyin

→ Koruma düzeyeini, kaynak işlemei uygun olacak şekilde aayrlayın

→ Ortam ışığını arttırın

Kaynak başlığı kayıyor

→ Baş bandının yeniden aayrlayın/sıkın (sf. 4)

Teknik özellikler

(Teknik değişiklik yapma hakkımız saklıdır.)

Koruma düzeyei	Otomatik: 2.0 (aydınlık durum) 4 < 12 (karanlık durum) Manüel: 2.0 (aydınlık durum) 4 < 12 (karanlık durum)
UV/IR koruması	Aydınlık ortam karanlığa geçiş süresi 100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F) Karanlıktan aydınlığa geçiş süresi 0,1 - 2,0 sn. "alacakaranlık efekti" ile
Göz kamaşmasını engelleme kaseti boyutları	90 x 110 x 7mm / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Görüş alanı boyutları	90 x 100mm / 1,97 x 3,94"
Güç kaynağı	Güneş hücreleri, 2 adet, 1U piller 3 V değiştirilebilir (CR2032)
Ağırlık	Non PAPP: 495 g / 17,46 oz PAPP: 695 g / 24,52 oz
Çalışma sıcaklığı	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
Depolama sıcaklığı	-20°C - 70°C / -4°F - 158°F
EN 379'a göre sınıflandırma	Optik sınıfı = 1 Homojenlik = 1
Onaylar	CE, ANSI, EAC, CSA ile uyumlu
PAPP modeli için eklemler (onaylanmış kuruluş CE1024)	EN12941 (e3000 ile birlikte TH3, hardhat ve e3000/e3000X 1'sürümler için TH2) EN 14594 Class 3B

Yedek parçalar (Sayfa 8-9)

- Kasetsiz başlık (SP01)
- Uydu dahil göz kamaşmasını engelleme kaseti (SP02)
- Ön koruyucu lens (SP03)
- Ön koruyucu lens (SP04)
- Ön koruyucu lens (SP05)
- Ön koruyucu lens (SP06)
- Ön koruyucu lens (SP07)
- Ön koruyucu lens (SP08)
- Ön koruyucu lens (SP09)
- Ön koruyucu lens (SP10)
- Ön koruyucu lens (SP11)
- Ön koruyucu lens (SP12)
- Ön koruyucu lens (SP13)
- Ön koruyucu lens (SP14)
- Ön koruyucu lens (SP15)
- Ön koruyucu lens (SP16)
- Ön koruyucu lens (SP17)
- Ön koruyucu lens (SP18)
- Ön koruyucu lens (SP19)
- Ön koruyucu lens (SP20)
- Ön koruyucu lens (SP21)
- Ön koruyucu lens (SP22)
- Ön koruyucu lens (SP23)
- Ön koruyucu lens (SP24)
- Ön koruyucu lens (SP25)
- Ön koruyucu lens (SP26)
- Ön koruyucu lens (SP27)
- Ön koruyucu lens (SP28)
- Ön koruyucu lens (SP29)
- Ön koruyucu lens (SP30)
- Ön koruyucu lens (SP31)
- Ön koruyucu lens (SP32)
- Ön koruyucu lens (SP33)
- Ön koruyucu lens (SP34)
- Ön koruyucu lens (SP35)
- Ön koruyucu lens (SP36)
- Ön koruyucu lens (SP37)
- Ön koruyucu lens (SP38)
- Ön koruyucu lens (SP39)
- Ön koruyucu lens (SP40)
- Ön koruyucu lens (SP41)
- Ön koruyucu lens (SP42)
- Ön koruyucu lens (SP43)
- Ön koruyucu lens (SP44)
- Ön koruyucu lens (SP45)
- Ön koruyucu lens (SP46)
- Ön koruyucu lens (SP47)
- Ön koruyucu lens (SP48)
- Ön koruyucu lens (SP49)
- Ön koruyucu lens (SP50)
- Ön koruyucu lens (SP51)
- Ön koruyucu lens (SP52)
- Ön koruyucu lens (SP53)
- Ön koruyucu lens (SP54)
- Ön koruyucu lens (SP55)
- Ön koruyucu lens (SP56)
- Ön koruyucu lens (SP57)
- Ön koruyucu lens (SP58)
- Ön koruyucu lens (SP59)
- Ön koruyucu lens (SP60)
- Ön koruyucu lens (SP61)
- Ön koruyucu lens (SP62)
- Ön koruyucu lens (SP63)
- Ön koruyucu lens (SP64)
- Ön koruyucu lens (SP65)
- Ön koruyucu lens (SP66)
- Ön koruyucu lens (SP67)
- Ön koruyucu lens (SP68)
- Ön koruyucu lens (SP69)
- Ön koruyucu lens (SP70)
- Ön koruyucu lens (SP71)
- Ön koruyucu lens (SP72)
- Ön koruyucu lens (SP73)
- Ön koruyucu lens (SP74)
- Ön koruyucu lens (SP75)
- Ön koruyucu lens (SP76)
- Ön koruyucu lens (SP77)
- Ön koruyucu lens (SP78)
- Ön koruyucu lens (SP79)
- Ön koruyucu lens (SP80)
- Ön koruyucu lens (SP81)
- Ön koruyucu lens (SP82)
- Ön koruyucu lens (SP83)
- Ön koruyucu lens (SP84)
- Ön koruyucu lens (SP85)
- Ön koruyucu lens (SP86)
- Ön koruyucu lens (SP87)
- Ön koruyucu lens (SP88)
- Ön koruyucu lens (SP89)
- Ön koruyucu lens (SP90)
- Ön koruyucu lens (SP91)
- Ön koruyucu lens (SP92)
- Ön koruyucu lens (SP93)
- Ön koruyucu lens (SP94)
- Ön koruyucu lens (SP95)
- Ön koruyucu lens (SP96)
- Ön koruyucu lens (SP97)
- Ön koruyucu lens (SP98)
- Ön koruyucu lens (SP99)
- Ön koruyucu lens (SP100)
- Ön koruyucu lens (SP101)
- Ön koruyucu lens (SP102)
- Ön koruyucu lens (SP103)
- Ön koruyucu lens (SP104)
- Ön koruyucu lens (SP105)
- Ön koruyucu lens (SP106)
- Ön koruyucu lens (SP107)
- Ön koruyucu lens (SP108)
- Ön koruyucu lens (SP109)
- Ön koruyucu lens (SP110)
- Ön koruyucu lens (SP111)
- Ön koruyucu lens (SP112)
- Ön koruyucu lens (SP113)
- Ön koruyucu lens (SP114)
- Ön koruyucu lens (SP115)
- Ön koruyucu lens (SP116)
- Ön koruyucu lens (SP117)
- Ön koruyucu lens (SP118)
- Ön koruyucu lens (SP119)
- Ön koruyucu lens (SP120)
- Ön koruyucu lens (SP121)
- Ön koruyucu lens (SP122)
- Ön koruyucu lens (SP123)
- Ön koruyucu lens (SP124)
- Ön koruyucu lens (SP125)
- Ön koruyucu lens (SP126)
- Ön koruyucu lens (SP127)
- Ön koruyucu lens (SP128)
- Ön koruyucu lens (SP129)
- Ön koruyucu lens (SP130)
- Ön koruyucu lens (SP131)
- Ön koruyucu lens (SP132)
- Ön koruyucu lens (SP133)
- Ön koruyucu lens (SP134)
- Ön koruyucu lens (SP135)
- Ön koruyucu lens (SP136)
- Ön koruyucu lens (SP137)
- Ön koruyucu lens (SP138)
- Ön koruyucu lens (SP139)
- Ön koruyucu lens (SP140)
- Ön koruyucu lens (SP141)
- Ön koruyucu lens (SP142)
- Ön koruyucu lens (SP143)
- Ön koruyucu lens (SP144)
- Ön koruyucu lens (SP145)
- Ön koruyucu lens (SP146)
- Ön koruyucu lens (SP147)
- Ön koruyucu lens (SP148)
- Ön koruyucu lens (SP149)
- Ön koruyucu lens (SP150)
- Ön koruyucu lens (SP151)
- Ön koruyucu lens (SP152)
- Ön koruyucu lens (SP153)
- Ön koruyucu lens (SP154)
- Ön koruyucu lens (SP155)
- Ön koruyucu lens (SP156)
- Ön koruyucu lens (SP157)
- Ön koruyucu lens (SP158)
- Ön koruyucu lens (SP159)
- Ön koruyucu lens (SP160)
- Ön koruyucu lens (SP161)
- Ön koruyucu lens (SP162)
- Ön koruyucu lens (SP163)
- Ön koruyucu lens (SP164)
- Ön koruyucu lens (SP165)
- Ön koruyucu lens (SP166)
- Ön koruyucu lens (SP167)
- Ön koruyucu lens (SP168)
- Ön koruyucu lens (SP169)
- Ön koruyucu lens (SP170)
- Ön koruyucu lens (SP171)
- Ön koruyucu lens (SP172)
- Ön koruyucu lens (SP173)
- Ön koruyucu lens (SP174)
- Ön koruyucu lens (SP175)
- Ön koruyucu lens (SP176)
- Ön koruyucu lens (SP177)
- Ön koruyucu lens (SP178)
- Ön koruyucu lens (SP179)
- Ön koruyucu lens (SP180)
- Ön koruyucu lens (SP181)
- Ön koruyucu lens (SP182)
- Ön koruyucu lens (SP183)
- Ön koruyucu lens (SP184)
- Ön koruyucu lens (SP185)
- Ön koruyucu lens (SP186)
- Ön koruyucu lens (SP187)
- Ön koruyucu lens (SP188)
- Ön koruyucu lens (SP189)
- Ön koruyucu lens (SP190)
- Ön koruyucu lens (SP191)
- Ön koruyucu lens (SP192)
- Ön koruyucu lens (SP193)
- Ön koruyucu lens (SP194)
- Ön koruyucu lens (SP195)
- Ön koruyucu lens (SP196)
- Ön koruyucu lens (SP197)
- Ön koruyucu lens (SP198)
- Ön koruyucu lens (SP199)
- Ön koruyucu lens (SP200)
- Ön koruyucu lens (SP201)
- Ön koruyucu lens (SP202)
- Ön koruyucu lens (SP203)
- Ön koruyucu lens (SP204)
- Ön koruyucu lens (SP205)
- Ön koruyucu lens (SP206)
- Ön koruyucu lens (SP207)
- Ön koruyucu lens (SP208)
- Ön koruyucu lens (SP209)
- Ön koruyucu lens (SP210)
- Ön koruyucu lens (SP211)
- Ön koruyucu lens (SP212)
- Ön koruyucu lens (SP213)
- Ön koruyucu lens (SP214)
- Ön koruyucu lens (SP215)
- Ön koruyucu lens (SP216)
- Ön koruyucu lens (SP217)
- Ön koruyucu lens (SP218)
- Ön koruyucu lens (SP219)
- Ön koruyucu lens (SP220)
- Ön koruyucu lens (SP221)
- Ön koruyucu lens (SP222)
- Ön koruyucu lens (SP223)
- Ön koruyucu lens (SP224)
- Ön koruyucu lens (SP225)
- Ön koruyucu lens (SP226)
- Ön koruyucu lens (SP227)
- Ön koruyucu lens (SP228)
- Ön koruyucu lens (SP229)
- Ön koruyucu lens (SP230)
- Ön koruyucu lens (SP231)
- Ön koruyucu lens (SP232)
- Ön koruyucu lens (SP233)
- Ön koruyucu lens (SP234)
- Ön koruyucu lens (SP235)
- Ön koruyucu lens (SP236)
- Ön koruyucu lens (SP237)
- Ön koruyucu lens (SP238)
- Ön koruyucu lens (SP239)
- Ön koruyucu lens (SP240)
- Ön koruyucu lens (SP241)
- Ön koruyucu lens (SP242)
- Ön koruyucu lens (SP243)
- Ön koruyucu lens (SP244)
- Ön koruyucu lens (SP245)
- Ön koruyucu lens (SP246)
- Ön koruyucu lens (SP247)
- Ön koruyucu lens (SP248)
- Ön koruyucu lens (SP249)
- Ön koruyucu lens (SP250)
- Ön koruyucu lens (SP251)
- Ön koruyucu lens (SP252)
- Ön koruyucu lens (SP253)
- Ön koruyucu lens (SP254)
- Ön koruyucu lens (SP255)
- Ön koruyucu lens (SP256)
- Ön koruyucu lens (SP257)
- Ön koruyucu lens (SP258)
- Ön koruyucu lens (SP259)
- Ön koruyucu lens (SP260)
- Ön koruyucu lens (SP261)
- Ön koruyucu lens (SP262)
- Ön koruyucu lens (SP263)
- Ön koruyucu lens (SP264)
- Ön koruyucu lens (SP265)
- Ön koruyucu lens (SP266)
- Ön koruyucu lens (SP267)
- Ön koruyucu lens (SP268)
- Ön koruyucu lens (SP269)
- Ön koruyucu lens (SP270)
- Ön koruyucu lens (SP271)
- Ön koruyucu lens (SP272)
- Ön koruyucu lens (SP273)
- Ön koruyucu lens (SP274)
- Ön koruyucu lens (SP275)
- Ön koruyucu lens (SP276)
- Ön koruyucu lens (SP277)
- Ön koruyucu lens (SP278)
- Ön koruyucu lens (SP279)
- Ön koruyucu lens (SP280)
- Ön koruyucu lens (SP281)
- Ön koruyucu lens (SP282)
- Ön koruyucu lens (SP283)
- Ön koruyucu lens (SP284)
- Ön koruyucu lens (SP285)
- Ön koruyucu lens (SP286)
- Ön koruyucu lens (SP287)
- Ön koruyucu lens (SP288)
- Ön koruyucu lens (SP289)
- Ön koruyucu lens (SP290)
- Ön koruyucu lens (SP291)
- Ön koruyucu lens (SP292)
- Ön koruyucu lens (SP293)
- Ön koruyucu lens (SP294)
- Ön koruyucu lens (SP295)
- Ön koruyucu lens (SP296)
- Ön koruyucu lens (SP297)
- Ön koruyucu lens (SP298)
- Ön koruyucu lens (SP299)
- Ön koruyucu lens (SP300)
- Ön koruyucu lens (SP301)
- Ön koruyucu lens (SP302)
- Ön koruyucu lens (SP303)
- Ön koruyucu lens (SP304)
- Ön koruyucu lens (SP305)
- Ön koruyucu lens (SP306)
- Ön koruyucu lens (SP307)
- Ön koruyucu lens (SP308)
- Ön koruyucu lens (SP309)
- Ön koruyucu lens (SP310)
- Ön koruyucu lens (SP311)
- Ön koruyucu lens (SP312)
- Ön koruyucu lens (SP313)
- Ön koruyucu lens (SP314)
- Ön koruyucu lens (SP315)
- Ön koruyucu lens (SP316)
- Ön koruyucu lens (SP317)
- Ön koruyucu lens (SP318)
- Ön koruyucu lens (SP319)
- Ön koruyucu lens (SP320)
- Ön koruyucu lens (SP321)
- Ön koruyucu lens (SP322)
- Ön koruyucu lens (SP323)
- Ön koruyucu lens (SP324)
- Ön koruyucu lens (SP325)
- Ön koruyucu lens (SP326)
- Ön koruyucu lens (SP327)
- Ön koruyucu lens (SP328)
- Ön koruyucu lens (SP329)
- Ön koruyucu lens (SP330)
- Ön koruyucu lens (SP331)
- Ön koruyucu lens (SP332)
- Ön koruyucu lens (SP333)
- Ön koruyucu lens (SP334)
- Ön koruyucu lens (SP335)
- Ön koruyucu lens (SP336)
- Ön koruyucu lens (SP337)
- Ön koruyucu lens (SP338)
- Ön koruyucu lens (SP339)
- Ön koruyucu lens (SP340)
- Ön koruyucu lens (SP341)
- Ön koruyucu lens (SP342)
- Ön koruyucu lens (SP343)
- Ön koruyucu lens (SP344)
- Ön koruyucu lens (SP345)
- Ön koruyucu lens (SP346)
- Ön koruyucu lens (SP347)
- Ön koruyucu lens (SP348)
- Ön koruyucu lens (SP349)
- Ön koruyucu lens (SP350)
- Ön koruyucu lens (SP351)
- Ön koruyucu lens (SP352)
- Ön koruyucu lens (SP353)
- Ön koruyucu lens (SP354)
- Ön koruyucu lens (SP355)
- Ön koruyucu lens (SP356)
- Ön koruyucu lens (SP357)
- Ön koruyucu lens (SP358)
- Ön koruyucu lens (SP359)
- Ön koruyucu lens (SP360)
- Ön koruyucu lens (SP361)
- Ön koruyucu lens (SP362)
- Ön koruyucu lens (SP363)
- Ön koruyucu lens (SP364)
- Ön koruyucu lens (SP365)
- Ön koruyucu lens (SP366)
- Ön koruyucu lens (SP367)
- Ön koruyucu lens (SP368)
- Ön koruyucu lens (SP369)
- Ön koruyucu lens (SP370)
- Ön koruyucu lens (SP371)
- Ön koruyucu lens (SP372)
- Ön koruyucu lens (SP373)
- Ön koruyucu lens (SP374)
- Ön koruyucu lens (SP375)
- Ön koruyucu lens (SP376)
- Ön koruyucu lens (SP377)
- Ön koruyucu lens (SP378)
- Ön koruyucu lens (SP379)
- Ön koruyucu lens (SP380)
- Ön koruyucu lens (SP381)
- Ön koruyucu lens (SP382)
- Ön koruyucu lens (SP383)
- Ön koruyucu lens (SP38

本語

简介

焊接防护面罩是一种头部护具,用于在某些焊接过程中保护眼睛、面部和颈部免受灼伤以及紫外线、火花、红外线和高温影响。本面罩由数个部件组成(参见备件清单)。自动式焊接镜片结合了一片被动式紫外线反射保护片和一片被动式红外线反射保护片以及一片光滑可见光范围内透明度可随焊接电弧光度变化的主动式反射保护片。自动焊接镜片的透明度初始值较高(亮状态)。接通焊接电弧后,在一段设定的响应时间内,镜片的透明度将变化为一个较低值(暗状态)。根据型号,面罩可能可以与安全帽和/或PAPR(Powered Air Purifying Respirator,动力式过滤式呼吸器)系统组合。

安全提示

使用面罩前,请详细阅读本使用说明。须确认外保护片已被安装好。如果无法排除故障,不得继续使用防护设备。

预防措施与保护限制/风险

溶接作業では、および皮膚の負傷の原因となる熱と光線が放出されます。本製品は、目と顔を保護するためのものです。どの保護等級のものをお選びいただいても、ヘルメットの着用により目を常に紫外線および赤外線から保護します。身体他の部分を保護するために、適切な保護服も着用する必要があります。溶接作業において放出される微粒子および物質は、条件と体質により皮膚にアレルギー反応を発症させる原因となることがあります。材料は、皮膚との接触に影響を受けやすいにアレルギー反応を引き起こす可能性があります。溶接作業は、保護ヘルメットは、溶接作業および研磨作業のための着用ののみが認められ、その他の用途には使用することはできません。溶接作業員ヘルメットを規定の用途以外に使用したり、あるいは取扱説明書の記載内容を守らずに使用した場合に、Opretl は一切の責任を負いません。接着剤など他のヘルメットへの取り付けは許可されません。このヘルメットは、ガス溶接およびレーザー溶接を除くあらゆる一般的な溶接方法に適用したものです。表紙に記載されている EN1619 による 推奨保護等級をご確認ください。製造メーカーは、規定および取扱説明書に従わない溶接ヘルメットの使用に対する責任は、一切負いません。このヘルメットは、保護ヘルメットとして使用することはできません。モデルによっては、保護ヘルメットと組み合わせ、使用できるものも存在します。

構造の規程により、ヘルメット着用時の視野に影響がでたり(頭を回転しないとサイドが見えない)、自動フィルター的光透過率により、色彩の知覚に影響がでたりすることがあります。その結果、信号や警告灯等を見落とすと危険があります。さらに、頭部のポリウムが大きくするために、衝撃を受けやすくなります(ヘルメットを装備した頭部)。また、ヘルメットにより、音が聞こえにくくなり、熱を感じにくくなる場合もあります。

休眠模式

防眩盒具备自动断路功能,可延长电池的使用寿命。若在约10分钟内照射到防眩盒上的光线不足1勒克斯,防眩盒便会自动断路。此时,必须让太阳能电池受到几分钟的短时光照,以便重新接通防眩盒。若无光自动断路,或引燃焊弧时防眩盒未变暗,则必须更换电池。

保修与责任

保修条款请见制造商本国销售组织的指示。详细信息请咨询授权经销商。保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或用于非制造商规定用途而引起的损坏,概不提供保修,也不承担任何责任。如果使用非制造商原厂销售的其他备件,制造商同样不提供保修且不承担任何责任。

预期使用寿命

该焊接防护面罩没有寿命期限。产品只要无可见或不可见损坏或功能故障,即可继续使用。

使用方法(快速启用指南)

1. 头带:把上部调节带(第4页)调整到符合您的头部尺寸。按下棘轮旋钮(第4页)并旋紧,直到头带绷紧但又无压迫感。
2. 面部距离和面罩倾斜度:松开止动钮(第4-5页)调整防眩盒与眼睛之间的距离。两边同样调整,不要倾斜,然后重新扭紧止动钮。面罩倾斜度可通过旋钮(第5页)调节。
3. 自动/手动操作模式:使用滑动开关(第6页)可以选择防护等级设置模式。在自动模式下,防护等级借助传感器自动配合电弧强度(EN 379:2003标准)。在手动模式下,防护等级可通过旋转旋钮(第6-7页)设置。
4. 保护等级:在“手动”模式下可通过滑动范围开关在防护等级范围SL4-SL8和SL8-SL12之间选择。旋转电位计旋钮(第6-7页)即可微调(灰色文字标记)。在“自动”模式下,当旋钮(第6-7页)位于位置“N”时,防护等级(SL4-SL12)符合EN 379标准。旋转旋钮即可根据个人感官将自动设置的防护等级向上或向下修正最多两级(绿色文字标记)。
5. 打磨模式:按下打磨按钮(第6页)即可将防眩盒设置到打磨模式。在此模式下,防眩盒停用,保持亮状态,防护等级为SL2.0。如果打磨模式激活,将面罩内侧红色闪烁的LED灯(第6页)指示。若要关闭打磨模式,只需重新按下打磨按钮。打磨模式在10分钟后自动断开。
6. 灵敏度:使用灵敏度旋钮(第7页)可调节环境光线灵敏度。“超高”的极限值相当于默认设置。旋转旋钮可对其进行具体调整。在“超高”范围内,将达到极高的灵敏度。
7. 传感器条:传感器条可设置到两种不同位置。根据位置,识别环境光线的角度将减小(第7页)或增大(第7页)。
8. 延迟开关:延迟关(Delay)(第7页)用于选择从暗到亮的延时。旋钮用于无级调整从暗到亮时间,范围为0.1-2.0s之间。
9. 渐变模式:若延迟开关设置为高延时,可以激活淡出功能(渐变模式),防止眼睛在结束焊接后出现高亮度残留光斑。但是,渐变模式不建议用于快节奏点焊。在点焊时,请将延时调整到最小。

清洁和消毒

防眩盒及外保护片必须使用软布定期清洁。不得使用强清洁剂、溶剂、酒精或含研磨剂的清洁剂。保护片发生刮伤或损坏时必须更换。

储存

焊接面罩必须存放于室温 and 低温环境下。将面罩置于原包装或随附的储存袋中保存有助于延长电池使用寿命。

更换外保护片(第4-5页)

将一个侧夹入,外保护片将随之松开并可取下。将一片新外保护片挂入侧夹。将外保护片周围在第二个侧夹中央紧并卡入。此处手柄需要稍稍用力按压,使外保护片上的密封件发挥所需功能。

更换电池(第9页)

防眩盒使用可更换的纽扣型锂电池,型号为CR2032。当使用带有新鲜空气接口的焊接面罩时,更换电池前必须卸下面部密封件。当防眩盒上的LED灯闪烁绿光时,必须更换电池。

1. 小心地卸下电池盖。
2. 取出电池,并根据国家特殊废弃物规定进行处理。
3. 按图示装入CR2032型电池。
4. 小心地装上电池盖。

如果在引燃焊弧时,防眩盒未变暗,请检查电池极性是否正确。要检查电池是否有足够的电量,请将防眩盒贴近亮着的灯泡。如果绿色LED灯闪烁,则表示电池电量用尽,必须立即进行更换。如果正确更换电池后,防眩盒仍无法正常工作,便须判定其不可再用,必须进行更换。

拆卸/安装防眩盒(第8页)

1. 拔出防护等级旋钮
2. 小心地卸下电池盖
3. 如图所示,将防眩盒支架弹簧解锁
4. 小心地将防眩盒取出
5. 如图所示,将翻转适配器解锁
6. 将翻转适配器穿过面罩开孔拔出
7. 将翻转适配器旋转90°并推动其穿过面罩开孔
8. 卸下/更换防眩盒

防眩盒的安装按照相反的顺序进行。

故障排除

防眩盒不变暗

→ 改变传感器条位置(第7页)

→ 清洁传感器或外保护片

→ 停用打磨模式(第6页)

→ 检查至传感器的光通量

→ 更换电池(第9页)

防护等级太亮

→ 设置更高防护等级或使用彩色内镜片(第6-7页)

防护等级太暗

→ 选择更低防护等级(第6-7页)

→ 清洁或更换外保护片(第4-5页)

保护等级	自动:2.0(明亮状态)4<12(黑暗状态)
UV/IR防护	明亮状态和黑暗状态下的最大防护 100µs(23°C/73°F)70µs(55°C/131°F)
从亮到暗转换时间	0.1-2.0s,带“渐变”效果
从暗到亮转换时间	90 x 110 x 7 mm/3.55 x 4.33 x 0.28"
防眩盒尺寸	50 x 100 mm/1.97 x 3.94"
视野范围	太阳能电池,2枚3V可更换锂电池(CR2032)
供电	重量 Non PAPR: 495g / 17.46 oz PAPR: 695g / 24.52 oz
工作温度	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
储存温度	-20°C - 70°C / -4°F - 158°F
根据EN379分级	光学等级 = 1 散射光 = 1 均匀性 = 1 视角依赖性 = 2
许可	CE,ANSI,EAC,符合CSA EN12941 (TH3与e3000/e3000X结合使用, TH2结合使用安全帽和e3000/e3000X)
PAPR版本的附加标记 (指定机构CE1024)	EN 14594 Class B3 EN 14594 Class B3

防眩盒闪烁

→ 根据焊接程序调整延迟开关(第7页)位置

→ 更换电池(第9页)

能见度差

→ 清洁外保护片或防眩盒

→ 根据焊接方法调整保护等级

→ 提高环境光线亮度

焊接防护面罩滑动

→ 重新调整/拧紧头带(第4页)

规格

(保留技术变更权利)

备件(第8-9页)

-面罩,不带防眩盒(SPO1)

-修理套件1(SPO6)

-防眩盒,包括翻转适配器(SPO2)

(灵敏度旋钮、电位计旋钮和电池盖)

-外保护片(SPO3)

-带紧固件的头带(SPO7)

-修理套件2(侧夹)(SPO4)

-前额汗带(SPO8/SPO9)

-内保护片(SPO5)

内保护片参见手册封三(倒数第二页)。

符合性声明

请参阅最后一页上的网页。

法律信息

本文档符合附件II中2016/425欧盟法规第1.4点的要求。

欧盟公告机构

详细信息请参见最后一页。

Въведение

Завърщият шлем е покритие за главата, което при определени заваръчни дейности служи за защита на очите, лицето и врата от изгаряния, UV светлина, искри, инфрачервена светлина и топлина. Шлемът състои от няколко части (виж списък с резервни части). Автоматичният заваръчен филтър комбинира пасивен (UV филтър) и пасивен (IR филтър) с активен филтър, чието пропускане на светлина във видимия диапазон на спектъра варира в зависимост от силата на светлене на електрозаваръчната дъга. Пропускането на светлина на автоматичния заваръчен филтър има висока начална стойност (светло състояние). Следователно на електрозаваръчната дъга и в рамките на дефинирано време за съхранение пропускането на светлина на филтъра се променя на ниска стойност (тъмно състояние). Според модела шлемът може да се комбинира със защитен шлем и/или PAPR система (Powered Air Purifying Respirator). Указания за безопасност.

Проверете това ръководство за експлоатация, преди да въведете в употреба шлема. Проверете правилния монтаж на предпазното стъкло. Ако неизправности не могат да се отстранят, самозатъмняващ се филтър не трябва повече да се използва.

Предпазни мерки & ограничение на защитата / рискове

По време на заваряване се отделят топлина и лъчение, които могат да причинят увреждане на очите и кожата. Това изделие предлага защита за очите и лицето. Когато носите маската, очите ви са винаги защитени от ултравиолетови и инфрачервени излъчвания, независимо от нивото на затъмняване. За да осигурите защита на останалите части от тялото си, трябва да носите също и подходящо защитно облекло. При определени обстоятелства, отделните при заваряването части и вещества могат да предизвикат алергични кожни реакции при хора със съответното предразположение. Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при хора с чувствителна кожа. Защитната маска за заваряване трябва да се използва само за заваряване и шлайфване, но не и за други работи. Фирма Optrel не поема никаква отговорност, ако маската за заваряване се използва за цели, различни от предвидените, или ако не се спазват инструкциите за работа. Заваряването на лепило или подобно на каската не е разрешено. Маската е подходяща за всички широко използвани техники на заваряване, с изключение на лазерното заваряване. Моля, имайте предвид преторичното ниво на защита в съответствие с EN 169 възражката.

Производителите не носят отговорност, ако заваръчния шлем не се използва по предназначение или не се използва съгласно ръководството за употреба.

Шлемът не заменя защитна каска. Според модела шлемът може да се комбинира със защитна каска.

Поради конструктивните си особености и пропускане на светлина на автоматичния затъмняващ се филтър шлемът може да наруши зрелищното поле (без извършване на главата няма видимост встрани) и възмущаването на цветовете. В резултат на това е възможно да не бъдат забелязани сигнали за предупреждение и предупредителни индикации. Освен това съществува опасност от сблъсък поради по-големия обем (глава с шлем). Шлемът също така намалява скоростта на слуха и зърплетното за топла.

Сплайс режим

Самозатъмняващ се филтър разполага с автоматична функция за изключване, която увеличава живота на батерията. Ако в продължение на 10 мин възникне самозатъмняващ се филтър въздейства по-малко от 1 лукс осветеност, самозатъмняващ се филтър се изключва автоматично. За повторното включване на филтъра соларните клетки трябва за кратко да бъдат изложени на дневна светлина. Ако самозатъмняващ се филтър не може да бъде активиран или вече не се затъмнявал при запалване на електрозаваръчната дъга, батерията трябва да се сменят.

Гаранция & отговорност

Моля, вземете гаранционните условия в данните на националната дистрибуторска организация на производителите. Друга информация по този въпрос можете да получите от вашата оторизиран специализиран магазин. Гаранцията покрива само неизправности на материала и грешки в производството. В случай на щети вследствие на неправилна употреба, неволеви интервенции или използване, което не е предвидено от производителите, гаранцията и отговорността отпадат. Гаранцията и отговорността отпадат и ако са използвани резервни части, различни от оригиналните.

Очакван срок на експлоатация

Завърщият шлем няма срок на годност. Продуктът може да бъде използван, докато не се появят видими или невидими неизправности или функционални повреди.

Употреба (ръководство за бърз старт)

- Лента за главата. Адаптирайте горната регулируема лента (стр. 4) към размера на главата си. Натиснете навътре запорното копче (стр. 4) и завъртете, докато лентата за главата прилепне плътно, но без притискане.
- Разстояние между очите и наклон на шлема. Чрез разхлабване на фиксиращите копчета (стр. 4-5) се регулира разстоянието между филтъра и очите. Регулирайте двете страни еднакво и без усилие. Накрая затворете отново фиксиращите копчета. Наклонът на шлема може да се адаптира с въртещото се копче (стр. 5).
- Режим на работа автоматичен/ръчен. Спревключващия пълзач (стр. 6) може да се избере режим на настройка на класовите на защита. В автоматичен режим посредством сензорния класът на защита се адаптира автоматично към интензивността на електрическата дъга (стандарт EN 379:2003). В ръчен режим класът на защита се регулира чрез въртенето на копчето (стр. 6-7).
- Клас на защита. В режим „ръчен“ чрез преместване на превключвателя може да се избира между диапазоните на клас на защита SL4 - SL8 и SL8 - SL12. Преизбраният настройка се извършва чрез въртенето на копчето на потенциометъра (стр. 6-7) (свийат надолу). В режим „автоматичен“ класът на защита (SL4 - SL12) отговаря на стандарт EN 379, ао въртещото се копче (стр. 6-7) е в позиция „N“. Чрез въртенето на копчето автоматично настроенят клас на защита може да се коригира според индивидуалното усещане до два класа на защита нагоре или надолу (зеленият надпис).
- Режим за шлайфване. Чрез натискане на копчето за шлайфване (стр. 6) самозатъмняващият се филтър се превежда в режим за шлайфване. В този режим филтърът се деактивира и остава в светло състояние с клас на защита SL 2.0. Активиращият режим за шлайфване се разпознава по мигачия червен светодиод (стр. 6) във вътрешността на шлема. За изключване на режима на шлайфване натиснете отново копчето за шлайфване. Режимът на шлайфване се изключва автоматично след 10 минути.
- Чувствителност. С бутон за чувствителност светлинната чувствителност се регулира според заваръчната дъга и околната светлина (стр. 7). Граничната към „Super High“ отговаря на стандартната настройка. Чрез въртенето на въртещото се копче тази настройка може да се адаптира индивидуално. В диапазона „Super High“ се постига много висока чувствителност към освещеността.
- Сензорен пълзач. Сензорният пълзач може да се постави на две различни позиции. Според позицията гъзът на разпознаване на осветеността на околната среда може да се намали (стр. 7) или да се увеличи (стр. 7).
- Регулатор на времето за отваряне. Регулаторът на времето за отваряне (Delay (стр. 7) позволява избор на забавяне на отварянето от тъмно към светло. Въртещото се копче позволява плавно регулиране от тъмно към светло между 0,1 - 2,0 сек.
- Режим полумрак. Ако регулаторът на времето за отваряне е настроен на голямо забавяне, може да се активира ефект на потъмняване (режим полумрак), който предпазва очите от твърде яркото

остатъчно светлене, когато заваряването е приключило. Все пак не препоръчва режимът полумрак да се използва при приложения на заваряване с прихващане с кратък такт. При заваряване с прихващане настройте забавянето на минимум.

Почистване и деинфекция

Самозатъмняващ се филтър и предпазното стъкло трябва да се почиства редовно с мека кърпа. Не трябва да се използват силни почистващи средства, разтворители, алкохол или почистващи средства със съдържание на шлайфово средство. Надразкожите или повредите стъкла трябва да се сменят. Съхранение

Завърщият шлем трябва да се съхранява при стайна температура и ниска влажност на въздуха. За да увеличите живота на батериите, съхраняването шлема в оригиналната опаковка.

Смяна на предпазното стъкло (стр. 4-5)

Натиснете навътре страничната скоба, за да освободите предпазното стъкло и да го смените. Окачете новото предпазно стъкло в страничната скоба. Натиснете предпазното стъкло към втората странична скоба и го фиксирайте. При тази манипулация е необходим известен натиск, за да може уплътнението да окаже желаното въздействие върху предпазното стъкло.

Смяна на батерията (стр. 9)

Самозатъмняващ се филтър е оборудван със сменяеми литиеви дисковидни батерии тип CR2032. Ако използвате заваръчен шлем с връзка за чист въздух, трябва да отстраните зрелищното уплътнение, преди да смените батериите. Батерията трябва да се сменят, ако светодиодът на филтъра свети зелено.

- Внимателно отстранете капка на батерията.
- Отстранете батерията и гл предиде като въреден отпадък съгласно разпоредбите на страната ви.
- Поставете батерия тип CR2032, както е показано.
- Внимателно монтирайте капка на батерията.

Ако самозатъмняващ се филтър вече не се затъмнява при запалване на електрозаваръчната дъга, моля, проверете пълнотата на батерията. За да проверите дали батерията имат достатъчно заряд, задържте самозатъмняващ се филтър през светещата лампа. Ако зелените светодиоди, батерияте са празни и трябва веднага да се сменят. Ако върху правилната смяна на батерията самозатъмняващ се филтър не функционира правилно, той трябва да се очисти функционално негоден и да се сменят. Демонтирането/монтирането на самозатъмняващ се филтър (стр. 8)

- Изгледете копчето за клас на защита
- Внимателно отстранете капка на батерията
- Деблокирайте задържащата пружина на филтъра, както е показано
- Внимателно извадете филтъра
- Деблокирайте сателита, както е показано
- Изгледете сателита през прореза в шлема
- Завъртете сателита на 90° го избузете през отвора на шлема
- Отстранете / сменете самозатъмняващ се филтър

Монтажът на самозатъмняващ се филтър се извършва в обратна последователност.

Отстраняване на проблеми

Самозатъмняващ се филтър не затъмнява

- Адаптирайте чувствителността (стр. 7) → Променете позицията на сензорния пълзач (стр. 7)
- Почистете сензорите или предпазното стъкло → Деактивирайте режима за шлайфване (стр. 6)
- Проверете светлинния поток към сензора → Сменете батерията (стр. 9)

Класът на защита е твърде светъл

→ Настройте по-висок клас на защита или затъмняйте осветени вътрешни стъкла (стр. 6-7)

Класът на защита е твърде тъмен

→ Изберете по-нисък клас на защита (стр. 6-7) → Почистете или сменете предпазното стъкло (стр. 4-5)

Самозатъмняващ се филтър трепти

- Адаптирайте регулатора на времето за отваряне (стр. 7) към метода на заваряване
- Сменете батерията (стр. 9)

Лоша видимост

- Почистете предпазното стъкло или самозатъмняващ се филтър
- Адаптирайте класа на защита към метода на заваряване
- Увеличете осветеността на околната среда

Завърщият шлем със хлъзга

→ Отново адаптирайте / затегнете лентата за главата (стр. 4)

Спецификации (Запазено право на технически промени)

Клас на защита	Автоматично: 2.0 (светло състояние) 4 < 12 (тъмно състояние) Ръчно: 2.0 (светло състояние) 4 < 12 (тъмно състояние)
UVIR защита	Максимална защита в светло и тъмно състояние
Време за превключване от светло към тъмно	100 μs (23 °C / 73 °F) / 70 μs (55 °C / 131 °F)
Време за превключване от тъмно към светло	0.1 - 2.0 сек. „Ефект полумрак“
Размери самозатъмняващ се филтър	90 x 110 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Размери зрелищно поле	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Източник на захранване	Соларни клетки, 26p, литиевойдни батерии 3V сменяеми (CR2032)
Тегло	Non PAPR: 495 g / 17.46 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Работна температура	-10°C - 70°C / 14°F - 158°F
Температура на съхранение	-20°C - 70°C / 4°F - 158°F
Класификация според EN379	Оптически клас = 1 Разсеяна светлина = 1 Хомогеност = 1 Зависимост от гъзът на зрение = 2
Одобрения	CE, ANSI, EAC compliance with CSA
Допълнителни маркировки за версийта PAPR (нофициран орган CE1024)	EN12941 (TH3 в комбинация с e3000/e3000X, TH2 за версийта с хардват е e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Резервни части (страница 8-9)

- Шлем без филтър (SP01) → Вътрешно предпазно стъкло (SP05)
- Самозатъмняващ се филтър с вкл. сателит (SP02) → Комплект за ремонт 1 (SP06) (сензорно копче, потенциометрично копче и капка на батерията)
- Преизбрано стъкло (SP03) → Лента за главата с връзки за захранване (SP07)
- Комплект за ремонт 2 (странични скоби) (SP04) → Чепела лента (SP08 / SP09)
- Точният номер на артикула ще намерите от вътрешната страна на обложката на този наръчник (предпоследната страница).
- Декларация за съответствие
- Виж интернет адреса на последната страница.
- Правна информация
- Този документ отговаря на изискванията на ЕС регламент 2016/425 точка 1.4 от приложение II.
- Нотифициран орган
- За детайлна информация виж последната страница.

Úvod

Zváračská kukla je pokrývka hlavy, ktorá pri určitých zväračských prácach slúži na ochranu očí, tváre a krku pred popáleniami, UV žiarením, iskrami, infračerveným svetlom a teplotou. Kukla pozostáva z niekoľkých častí (pozri zoznam náhradných dielov). Automatický zvärací filter kombinuje pasívny UV a pasívny IR filter s aktívnym filtrom, ktorého priepustnosť svetla vo viditeľnej oblasti spektra sa mení v závislosti od svetlosti zväracieho oblúka. Priepustnosť automatického zväracieho filtra má vysokú počiatočnú hodnotu (jasný stav). Po zapnutí zväracieho oblúka a počas definovaného času odozvy sa priepustnosť filtra zmení na nízku hodnotu (tmavý stav). V závislosti od modelu môže byť kukla kombinovaná s ochrannou prilbou a / alebo systémom PAPR (Powered Air Purifying Respirator).

Bezpečnostné pokyny

Pred tým, než začnete kuklu používať, si prečítajte návod na použitie. Skontrolujte správnosť upevnenie vonkajšej ochrannej fólie. Ak sa chyby nedajú odstrániť, zakaždé proti oslneniu sa už nesmie používať.

Bezpečnostné opatrenia & obmedzenie ochrany / Riziká

Počas procesu zvárania sa uvoľňuje teplo a žiarenie, ktoré môže poškodiť zrak a pokožku. Tento výrobok ponúka ochranu zraku a tváre. Ak nosíte túto prilbu, váš zrak je neustále chránený pred ultrafialovým a infračerveným žiarením bez ohľadu na úroveň stupňa ochrany. Na ochranu zvyšnej časti vášho tela musíte tiež nosiť vhodný ochranný odev. Za niektorých okolností môžu častice a substancie uvoľnené v procese zvárania vyvolať u niektorých osôb s touto predispozíciou alergické reakcie pokožky. Materiály, ktoré prichádzajú do styku s pokožkou, môžu u citlivých osôb spôsobiť alergické reakcie. Ochranná zväracia prilba sa smie používať len na zváranie, brúsenie a nie na iné druhy použitia. Spoločnosť Optrel neručí za spôsobené škody, ak sa zväracia prilba používa na iný účel, než je ten, na ktorý bola prilba určená alebo ak sa nedodrží návod na obsluhu. Prilepenie lepidla alebo podobnej prílbky nie je povolené. Prilba je vhodná pre všetky známe postupy zvárania s výnimkou zvárania laserom. Na obálke nájdete odporúčanú úroveň ochrany podľa EN169.

Výrobca neposkytuje záruku, ak sa prilba používa v rozpore s jej určením alebo ak sa nepoužíva podľa návodu na použitie.

Prilba nenahrádza ochrannú prilbu. V závislosti od modelu sa môže prilba kombinovať s ochrannou prilbou. Na základe konštruktívnych znakov môže prilba ovplyvniť zorné pole (pracovník nemôže do strán, ak neočítá hlavu) a na základe priepustnosti svetla automatického zafarbenovacieho filtra môže byť ovplyvnené vmanie farieb. Z toho dôvodu je preto možné, že používateľ nevidí signálne svetlá alebo výstražné signály. Očnom iného hrozi nebezpečenstvo nárazu z dôvodu väčšieho obvodu (hlava s prilbou). Prilba tak tiež eliminuje vmanie zvuku a tepla.

Režim spánku

Kazeta proti oslneniu má funkciu automatického vypnutia, ktorá zvyšuje životnosť batérie. Ak počas približne 10 minút dopadá na kazetu menej ako 1 lux svetla, kazeta sa automaticky vypne. Na opätovné zapnutie kazety je potrebné solárne články krátko vystaviť demnému svetlu. Ak sa kazeta proti oslneniu nedá aktivovať alebo pri zapálení zväracieho oblúka nedôjde k jej staveniu, je potrebné vymeniť batérie. Záruka & zodpovednosť

Záručné ustanovenia nájdete v informáciách poskytnutých národným distribútorom výrobcu. Ďalšie informácie vám poskytne váš autorizovaný predajca. Záruka sa poskytuje len na chyby materiálu a výroby. V prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím, neoprávnеным zásahom alebo používaním, ktoré výroba neurčila, záruka a zodpovednosť prestanú existovať. Zodpovednosť a záruka rovnako prestanú existovať, ak sa používajú nie ako originálne náhradné diely.

Očakávaná životnosť

Zváračská kukla nemá lehotu použiteľnosti. Produkt je možné používať, pokiaľ sa neobjavia viditeľné alebo neviditeľné poškodenia alebo funkčné poruchy.

Použitie (Quick Start Guide)

1. Hlavový oblúk. Prispôbte horný nastavovací pás (S.4) veľkosti vašej hlavy. Tlačidlo so západkou (s. 4) zatlačte dvoma rúkmi a otáčajte až kým hlavový oblúk nepriľahne úplne, ale bez tlaku.
2. Vzdialenosť od očí a sklon kukly. Uvoľnením tlačidla na uzamknutie (S.4 – 5) nastavenie vzdialenosť medzi kazetou a očami. Nastavte obe strany rovnako a nenakláňajte. Následne znovu utiahnite tlačidlo na uzamknutie. Sklon kukly nastavíte otočným tlačidlom (S.5).
3. Prevádzkový režim automatický / manuálny. Posuvným spínačom (S.6) môžete zvoliť nastavenie režimu úroveň ochrany. V automatickom režime sa úroveň ochrany automaticky prispôbi intenzite oblúka pomocou senzorov (Norma EN 379:2003). V manuálnom režime sa úroveň ochrany nastavuje otáčaním gombíka (S.6 – 7).
4. Úroveň ochrany. V manuálnom režime je možné posúvaním prepínača rozsahu voliť medzi rozsahmi úroveň ochrany SL4 – SL8 a SL8 – SL12. Dolaďenie nastáva otáčaním tlačidla potenciometra (S.6 – 7) (sivý nápis). V automatickom režime zodpovedá úroveň ochrany SL4 – SL12 norme EN 379, keď je otáčacie tlačidlo (S.6 – 7) v pozícii „N“. Otáčaním tlačidla je možné korigovať automaticky nastavenú úroveň ochrany až do úroveň ochrany nahor alebo nadol podľa vlastnej voľby (zelený nápis).
5. Režim brúsenia. Stlačením tlačidla „Grind“ (S.6) sa kazeta proti oslneniu uvedie do režimu brúsenia. V tomto režime je kazeta deaktivovaná a ostáva v svetlom stave s úrovňou ochrany SL2.0. Aktivovaný režim brúsenia možno rozpoznať pomocou červeného blikačiek LED diody (S.6) vo vnútri kukly. Ak chcete vypnúť režim brúsenia, opäť stlačte tlačidlo „Grind“. Režim brúsenia sa vypne automaticky po 10 minútach.
6. Citlivosť. Stlačením citlivosti sa citlivosť svetla nastavuje podľa zväracieho oblúka a okolitého svetla (S.7). Rozhranie „Super High“ je predvolené. Otáčaním tlačidla ho možno individuálne nastaviť. V rozsahu „Super High“ je dosiahnutá vysoká citlivosť na svetlo.
7. Posúvač senzora. Posúvač senzora je možné nastaviť do dvoch rôznych polôh. V závislosti od polohy sa uhol pre detekciu okolitého svetla zmení (S.7) alebo zväčší (S.7).
8. Regulator oneskorenia. Regulator oneskorenia (Delay) (S.7) umožňuje voľbu oneskorenia zosvetlenia. Otočné tlačidlo umožňuje plynulé nastavenie zosvetlenia medzi 0,1 – 2,0 s.
9. Režim Twilight. Ak je regulator oneskorenia nastavený na vysoké oneskorenie, môže sa aktivovať efekt vyblednutia (režim súmrak), ktorý ochráni oči pred veľmi svetlým odleskom pri ukončení zvárania. Neodporúča sa však používať režim súmrak pri bodovom zváraní s krátkym zdvihom. Pri bodovom zváraní nastavte oneskorenie na minimum.

Čistenie a dezinfekcia

Kazeta proti oslneniu a vonkajšia ochranná fólia sa musia pravidelne čistiť jemnou handričkou. Nesmú sa používať silné čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, alkohol alebo abrazívne čistiace prostriedky. Poškriabané alebo poškodené prírsky by sa mali vymeniť.

Skladovanie

Zváračskú kuklu skladujte pri izbovej teplote a nízkej vlhkosti vzduchu. Aby ste predĺžili životnosť batérii, skladujte kuklu v originálnom obale.

Výmena vonkajšej ochrannej fólie (S. 4-5)

Bočnú svorku zatlačte dovnútra, aby sa uvoľnila vonkajšia ochranná fólia a mohla byť odobratá. Zavesť novú ochrannú fóliu do bočnej svorky. Upevnite ochrannú fóliu na druhú bočnú svorku a zaistite ju. Tento manéver si vyžaduje istý tlak, aby tesnenie na ochranné fólii vykazovalo požadovaný účinok.

Výmena batérie (S. 9)

Kazeta proti oslneniu obsahuje vymeniteľné lítiové gombíkové batérie typu CR2032. Ak používate zväračskú kuklu s prívodom čerstvého vzduchu, musíte pred výmenou batérii odobrať tvárové tesnenie. Batérie je potrebné vymeniť, keď LED dioda kazety bliká na zeleno.

1. Opatrne odoberte kryt batérie.
2. Vyberte batérie a likvidujte ich podľa miestnych predpisov pre nebezpečný odpad.
3. Vložte batérie typu CR2032 ako je znázornené na obrázku.
4. Opatrne namontujte kryt batérie.

Ak sa kazeta proti oslneniu pri zapálení oblúka nezatemuje, skontrolujte správnu polaritu batérii. Ak chcete skontrolovať, či majú batérie stále dostatok energie, podržte kazetu pred jasne svietiacou lampou. Ak bliká zelená LED dioda, batérie sú prázdné a musia sa ihneď vymeniť. V prípade, že kazeta nefunguje správne aj napriek správnej výmene batérii, musí sa považovať za nepoužitelnú a musí sa vymeniť.

Odobratie / nasadenie kazety proti oslneniu (S. 8)

1. Vytiahnite tlačidlo nastavenia úroveň ochrany
2. Opatrne odoberte kryt batérie
3. Odstráňte príchytý pružinu kazety, ako je znázornené na obrázku
4. Opatrne vytiahnite kazetu
5. Odstráňte satelit, ako je znázornené na obrázku
6. Vytiahnite satelit cez otvor v kukle
7. Otočte satelit o 90° a zatlačte cez otvor v kukle
8. Odoberte / vymeňte kazetu proti oslneniu

Nasadenie kazety proti oslneniu sa vykonáva v opačnom poradí.

Riešenie problémov

Kazeta proti oslneniu sa nezatemuje

- nastavte citlivosť (S. 7) → zmeníte pozíciu posúvača senzora (S. 7)
- očistite senzory alebo vonkajšiu ochrannú fóliu → deaktivujte režim brúsenia (S. 6)
- skontrolujte svetelný tok k senzoru → vymeňte batérie (S. 9)

Úroveň ochrany je príliš svetlá

→ nastavte vyššiu úroveň ochrany alebo použite farebnú vnútornú ochrannú fóliu (S. 6-7)

Úroveň ochrany je príliš tmavá

→ zvolte nižšiu úroveň ochrany (S. 6-7)

→ očistite alebo vymeňte vonkajšiu ochrannú fóliu (S.4-5)

Kazeta proti oslneniu bliká

- prispôbte pozíciu regulátora oneskorenia (S. 7) procesu zvárania
- vymeňte batérie (S. 9)

Zlá viditeľnosť

→ očistite vonkajšiu ochrannú fóliu alebo kazetu proti oslneniu

→ prispôbte úroveň ochrany procesu zvárania

→ zvýšte okolité svetlo

Zváračská kukla sa zosuva

→ znova nastavte / priťiahnite hlavový oblúk (S.4)

Špecifikácie

(Technické zmeny vyhradené)

Úroveň ochrany	Automatický režim: 2.0 (svetlý stav) 4 < 12 (tmavý stav) Manuálny režim: 2.0 (svetlý stav) 4 < 12 (tmavý stav)
UV/IR ochrana	Maximálna ochrana v svetlom a tmavom stave
Rýchlosť zatmenia	100 us (23 °C/73 °F) / 70 us (55 °C/131 °F)
Rýchlosť rozjasnenia	0.1-2.0s s „efektom súmraku“
Rozmery kazety proti oslneniu	90x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Rozmery zorného poľa	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Zdroj napätia	Solárne články, 2 ks vymeniteľných Li batérii 3V (CR2032)
Hmotnosť	Non PAPR: 495 g / 17.46 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Prevádzková teplota	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Teplota skladovania	-20°C - 80°C / -4°F - 176°F
Klasifikácia podľa EN379	Optická trieda = 1 Rozptýlené svetlo = 1 Homogenita = 1 Závislosť od uhla pohľadu = 2
Povolenia	CE, ANSI, EAC compliance with CSA
Ďalšie označenia pre verziu PAPR (notifikovaný orgán CE1024)	EN12941 (TH3 v kombinácii s e3000/e3000X, TH2 pre verzie s prilbou a e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Náhradné diely (Strana 8-9)

- kukla bez kazety (SP01)
- opravná sada 1 (SP06) (tlačidlo citlivosti, tlačidlo potenciometra a kryt batérie)
- kazeta proti oslneniu vrátane satelitu (SP02)
- vonkajšia ochranná fólia (SP03)
- hlavový oblúk s upevňovacími armatúrami (SP07)
- opravná sada 2 (bočné klipy) (SP04)
- čelová páska proti poteniu (SP08 / SP09)
- vnútorná ochranná fólia (SP05)

Presné číslo produktu nájdete na vnútornom obale tejto príručky (predposledná strana).

Vyhlásenie o zhode

Pozrite si internetovú adresu na poslednej strane.

Právne informácie

Tento dokument spĺňa požiadavky nariadenia EÚ 2016/425 bod 1.4 prílohy II.

Notifikovaný orgán

Podrobné informácie nájdete na poslednej strane.

Uvod

Čelada za varjenje je pokrivalo za glavo, ki služi pri določenem varjenju za zaščito oči, obraza in vratu pred opeklinami, UV svetlobo, iskrami, infrardečo svetlobo in vročino. Čelada je sestavljena iz več delov (glej seznam nadomestnih delov). Samodejni filter za varjenje kombinira pasivni UV in pasivni IR filter z aktivnim filtrom, čigar prepustnost svetlobe je v vidnem območju spektra odvisna od svetilnosti varilnega obloka. Prepustnost svetlobe samodejnega filtra za varjenje ima visoko začetno vrednost (svetlo). Po vklopu varilnega obloka in v definiranem reaktivskem času se spremeni prepustnost svetlobe filtra na nižjo vrednost (temno). Odvisno od modela, se lahko čelada kombinira z zaščitno čeladjo in/ali PAPR-sistemom (Powered Air Purifying Respirator).

Varnostna navodila

Preberite navodila za uporabo, preden pričnete uporabljati čelado. Preverite pravilno montažo predsteka. Če napake ne morete odpraviti, kasete ne smete več uporabljati.

Previdnostni ukrepi & omejitve varščite / tveganja

Med varjenjem se sproščata toplota in sevanje, ki lahko povzročita poškodbo oči in kože. Ta izdelek ščiti oči in obraz. Meni nošenjem čelade so vaše oči že zaščitene pred ultravijoličnim in infrardečim sevanjem, ne glede na faktor zaščite. Za zaščito ostalih delov telesa nosite ustrezno zaščitno obleko. V nekaterih primerih lahko pri določenih osebah delci in med varjenjem sproščene substance povzročijo alergične kožne reakcije. Materiali, ki pridejo v stik s kožo, lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergične reakcije.

Varnostna varilna čelada se se sme uporabljati le za varjenje in brušenje, ne pa za druga dela. Optrel ne jamči za uporabo varilne čelade v drugačne namene od predpisanih ter za neupoštevanje navodil za uporabo. Prilagoditev lepila ali podobne čelade ni dovoljena. Čelada je primerna za vse varilne postopke, razen zalasersko varjenje. Prosimo, upoštevajte priporočeni nivo zaščite na pokrovi v skladu z EN169.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti, če ne uporabljate čelade za varjenje kot je predvideno ali ne skladno z navodilom za uporabo.

Čelada ne zamenja zaščitne čelade. Odvisno od modela, lahko čelado kombinirate z zaščitno čelado. Zaradi konstrukcijskih lastnosti lahko čelada omeji vidno polje (ni možen pogled na stran brez obračanja glave) in zaradi prepustnosti svetlobe samodejnega zaščitnega filtra omeji zaznavanje barv. Zaradi tega morda ne vidite signalnih luči ali opozorilnih znakov. Poleg tega obstaja nevarnost udarcev zaradi večjega obsega (glava s čelado). Čelada tudi zmanjša občutek za sluh in toplotu.

Modus spanja

Kaseta ima tudi samodejno funkcijo izklopa, ki poveča življenjsko dobo baterij. Če v roku 10 min na kaseto pade manj kot 1 luks svetlobe, se le-ta samodejno izklopi. Da kaseto ponovno vključite, morate solame celice za kratek čas izpostaviti dnevni svetlobi. Če kasete ne morete več aktivirati ali če pri prižigu varilnega obloka ne potegni več, morate zamenjati baterije.

Garancija & jamstvo

Garancijska določila preberite v podatkih nacionalne prodajne organizacije. Dodatne informacije o tem dobite pri svojem avtoriziranem strokovnem prodajalcu. Garancija se nudi samo na napake v materialu in napake pri izdelavi. V primeru poškodbe zaradi neustrezne uporabe, nedovoljenih posegov ali uporabe, ki jo proizvajalec ni predvidel, odpade garancija in jamstvo. Prav tako odpade garancija in jamstvo, če uporabljate ne originalne nadomestne dele. Pričakovana življenjska doba

Čelada za varjenje nima datuma zapadlosti. Izdelek lahko uporabljate tako dolgo, dokler ne nastanejo vidne ali nevidne poškodbe ali motnje delovanja.

Uporaba (Quick Start Guide)

1. Naglavni trak. Zgorajni trak za nastavljanje (S.4) prilagodite velikosti svoje glave. Gumb (S.4) pritisnite in vrtnite tako dolgo, da se naglavni trak dobro prilaga in ne tiči.

2. Razdalja od oči in nagib čelade. Razdaljo med kaseto in očmi nastavite s popuščanjem gumbov za aritriranje (S.4-5). Nastavite oba strani enako in ne postrani. Za tem spet zategnite gumbce za aritriranje. Nagib čelade lahko prilagodite z vrtilnim gumbom (S.5).

3. Modus delovanja samodejno / ročno. Z drsnim stikalom (S.6) izberete modus nastavitve zaščitnih stopenj. V samodejnem modusu se stopnja zaščite samodejno prilagodi intenziteti svetlobnega obloka s pomočjo senzorjev (norma EN 379:2003). V ročnem modusu nastavite stopnjo zaščite z vrtenjem gumba (S.6-7).

4. Stopnja zaščite. V modusu "ročno" lahko s premikanjem stikala izbirate med stopnjami zaščite SL4 - SL8 in SL8 - SL12. Natančno nastavite z vrtenjem gumba potenciometra (S.6-7) (siv napis). V modusu "samodejno" ustreza stopnja zaščite (SL4-SL12) normi EN 379, ki je vrtilni gumb (S.6-7) v položaju "N". Z vrtenjem gumba lahko samodejno nastavljeno stopnjo zaščite popravite za dve zaščitni stopnji navzgor ali navzdol, odvisno od osebnega občutka (zelen napis).

5. Modus brušenja. S priskomom na gumb za brušenje (S.6) se kasete spremeni v modus brušenja. V tem modusu je kasete neaktivirana in ostane svetla z zaščitno stopnjo SL 2.0. Da je aktiviran modus brušenja, vidite kerv notranjosti čelade utripa rdeča LED (S.6). Za izklop modusa brušenja, ponovno pritisnite gumb za brušenje. Modus brušenja se samodejno izključi po 10 minutah.

6. Občutljivost. Stipko za občutljivost se občutljivost na svetlobo prilagodi glede na varilni oblok in svetlobo obloka (S.7). Meja do "Super High" ustreza standardni nastavitvi. Z vrtenjem vrtilnega gumba jo lahko individualno prilagodite. V območju "Super High" se doseže zelo visoka občutljivost na svetlobo.

7. Drsnik za senzor. Drsnik za senzor lahko nastavite na dva različna položaja. Odvisno od pozicije se kot za razpoznavo svetlobe okoliče zmanjša (S.7) ali poveča (S.7).

8. Regulator časa odpiranja. Regulator časa odpiranja (Delay) (S.7) omogoča izbiro zakasnitve odpiranja od temno na svetlo. Vrtilni gumb omogoča brezstopensko nastavitvev od temno o svetle med 0.1 - 2.0 s

9. Somrak modus. Če je regulator časa odpiranja nastavljen na visoko zakasnitev, se lahko aktivira Fading-Effekt (modus somraka), ki ščiti oči pred zelo svetlimi maknadnim žarjenjem po končanem varjenju. Priporočamo, da ne uporabljate modusa somrak pri sprenjalnem varjenju s kratkim taktom. Nastavite zakasnitev pri sprenjalnem varjenju na minimum.

Čiščenje in dezinfekcija

Čelada in predsteko morate redno čistiti s mehko krpo. Ne smete uporabljati močnih čistil, topil, alkohola ali čistil za deležem brusilnega sredstva. Spraskana ali poškodovana stekla zamenjajte.

Skladščjenje

Čelado za varjenje shranjujete pri sobni temperaturi in nizki vlažnosti zraka. Da podaljšate življenjsko dobo baterij, shranjujete čelado v originalni embalaži.

Menjava predsteka (S.4-5)

Pritisnite stranski klip, da se predsteko odgne in ga lahko snamete. Novo predsteko vstavite v stranski klip. Predsteko napnite do drugega stranskega klipa da se zaskoči. To delo potrebuje nekaj pritiska, da tesnilo na predsteko pokaže zelen učinek.

Zamenjava baterij (S.9)

Kaseta vsebuje izmenjive litijevе gumbne baterije tipa CR2032. Če uporabljate čelado za varjenje s priključkom na svež zrak, morate pred menjavo baterij odstraniti tesnilo za obraz. Baterije je potrebno zamenjati, če LED kasete utripa zeleno.

1. Pokrov baterije skrbno odstranite.
2. Odstranite baterije in jih oddajte v posebne odpadke, skladno z lokalnimi predpisi.
3. Baterije tipa CR2032 vstavite kot je narisan.
4. Skrbno montirajte pokrov baterij.

Če kasete pri vžigu varilnega obloka ne potegni, prosim preverite pravilno polarnost baterij. Da preverite, če imajo baterije še dovolj energije, držite kaseto proti svetli svetilki. Če zelena LED utripa, so baterije prazne in jih morate takoj zamenjati. Če kasete kljub pravilni zamenjavi baterij ne deluje pravilno, jo je treba oceniti kot ne več uporabno in jo zamenjati.

Vgradnja / izgradnja kasete (S.8)

1. Izvlecite zaščitni stopenski gumb
2. Pokrov baterije skrbno odstranite
3. Sprostite držalno pero kot je narisan
4. Predvidno prekucnite kaseto ven
5. Kot je narisan, satelit previdno odapnite
6. Satelit izvlecite skozi odprino v čeladi
7. Satelit zavrtite za 90° in potisnite skozi luknjo čelade
8. Odstranite / zamenjajte kaseto

Vgradnja kasete poteka v nasprotnem vrstnem redu.

Rešitev problemov

Kaseta ne potegni

→ prilagodite občutljivost (S.7) → spremenite položaj drsnika za senzor (S.7)

→ očistite senzorje ali predsteko → dezaktivirajte modus brušenja (S.6)

→ preverite tok svetlobe do senzorja → zamenjajte baterije (S.9)

Stopnja zaščite presvetla

→ nastavite višjo stopnjo zaščite ali uporabite barvna notranja zaščitna stekla (S.6-7)

Stopnja zaščite pretema

→ izberite nižjo stopnjo zaščite (S.6-7) → očistite ali zamenjajte predsteko (S.4-5)

Kaseta utripa

→ prilagodite položaj regulatorja časa odpiranja (S.7) postopku varjenja

→ zamenjajte baterije (S.9)

Slaba vidljivost

→ očistite predsteko ali kaseto → stopnjo zaščite prilagodite postopku varjenja

→ povečate svetlobo okoliče

Čelada za varjenje drsi

→ ponovno prilagodite / zategnite naglavni trak (S.4)

Specifikacije

(Pridržujemo si tehnične spremembe)

Stopnja zaščite	Samodejno: 2.0 (svetlo) 4 < 12 (temno) Ročno: 2.0 (svetlo) 4 < 12 (temno)
UVIR zaščita	Maksimalna zaščita v svetlem in temnem stanju
Reaktivski čas svetlo / temno	100 μs (23 °C/73 °F) / 70 μs (55 °C/131 °F)
Reaktivski čas temno / svetlo	0.1-2.0s z „učinkom somraka“
Mere kasete	90 x 110 x 7mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Mere vidnega polja	50 x 100mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje	Solame celice, 2 kosov / Li baterije 3V zamenjive (CR2032)
Teža	Non PAPR: 495 g / 17.46 oz. PAPR: 695 g / 24.52 oz.
Delovna temperatura	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Temperatura skladiščanja	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Klasifikacija po EN379	Optični razred = 1 sipanje svetlobe = 1 Homogenost = 1 odvisnost od zornega kota = 2
Registracije	CE, ANSI, EAC kombinacije with CSA
Dodatne oznake za različico PAPR (priključni organ CE 1024)	EN12941 (TH3 v kombinaciji z e3000/e3000X, TH2 za različice s hardhat in e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Nadomestni deli (Stran 8-9)

- čelada brez kasete (SP01) - set za popravila 1 (SP06) (gumb Sensitivity, gumb za potenciometer in pokrov baterije)
- kasete s satelitom (SP02)
- predsteko (SP03)
- set za popravila 2 (stranski klipi) (SP04)
- notranje zaščitno steklo (SP05)
- naglavni trak z armaturami za pritirjevanje (SP07)
- čelni potni trak (SP08 / SP09)

Točne številke artiklov najдете na notranji strani ovitka tega priročnika (predzadnja stran).

Izjava o skladnosti

Glej spletni naslov na zadnji strani.

Pravne informacije

Ta dokument ustreza zahtevam EU uredbe 2016/425 točka 1.4 priloge II.

Imenovan organ

Za natančne informacije glej zadnjo stran.

Introducere

Casca pentru sudură reprezintă un tip de echipament folosit la efectuarea lucrărilor de sudură și servește la protecția ochilor, feței și gâtului împotriva arsurilor, luminii ultraviolete, scântelilor, luminii infraroșii și căldurii. Casca are mai multe părți componente (vezi lista cu piesele de schimb). Filtrul de sudură automat este format dintr-un filtru pasiv UV și un filtru pasiv IR în combinație cu un filtru activ a cărui luminizitate variază în spectrul vizibil în funcție de radiația arcului de sudură. Nivelul de luminizitate a filtrului de sudură automat are o valoare inițială ridicată (lumină). La apariția arcului de sudură și într-un interval de comutare predefinit, luminizitatea filtrului trece la o valoare inferioară (întuneric). În funcție de model, casca de sudură poate fi utilizată împreună cu o casă de protecție și/sau cu un sistem de respirație PAPR (sistem de respirație electric cu funcție de purificare a aerului).

Instrucțiuni de siguranță

Înainte de utilizarea căștii, citiți manualul de utilizare. Asigurați-vă că elementul de capăt este montat corect. Dacă defectățiunea nu pot fi remediate, caseta anti-ori-bire nu mai trebuie utilizată.

Restricții și riscuri privind siguranța și protecția

În timpul procesului de sudare se degajă căldură și radiații care pot cauza leziuni ale ochilor și pielii. Acest produs oferă protecție ochilor și feței. Când purtați casca, ochii sunt deja protejați la radiațiile ultraviolete și infraroșii indiferent de nivelul de umbră. Pentru a vă proteja restul corpului, trebuie să purtați îmbrăcăminte de protecție adecvată. În anumite situații particulele și substanțele eliberate în timpul procesului de sudare pot genera la persoanele cu anumite predispoziții reacții alergice ale pielii. Materiale care vin în contact cu pielea pot cauza reacții alergice la persoanele sensibile la astfel de reacții. Casca de protecție pentru sudură trebuie folosită numai la sudură sau polizare și nu pentru alte aplicații. Opțiunea nu își asumă nici o responsabilitate în situația în care casca de sudură este folosită în alte scopuri decât cele precizate sau dacă instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate. Nu este permisă fixarea lipiciului sau similară cu casca. Casca este adecvată pentru toate procedurile de sudură omologate, cu excepția sudurii cu laser. Vă rugăm să luați la cunoștință nivelul de protecție recomandat în concordanță cu EN169 de pe copertă.

Casca de sudură nu înlocuiește casca de protecție. În funcție de model, casca poate fi utilizată împreună cu o casă de protecție.

Caracteristicile constructive ale căștii poate afecta câmpul vizual (vederea periferică nu este posibilă fără rotirea capului), iar luminizitatea filtrului cu auto-întunecare poate afecta percepția culorilor. Astfel, este posibil ca semnalele luminose sau indicatoarele de avertizare să nu poată fi văzute. În plus, apare riscul de lovire din cauza circulației mari mari (cap + casă). De asemenea, casca diminuează percepția auditivă și termică.

Modul inactiv

Caseta anti-ori-bire are o funcție de oprire automată care ajută la prelungirea duratei de viață a bateriei. În cazul în care caseta anti-ori-bire este supusă incidenței luminii cu valoarea de 1 lux timp de aproximativ 10 minute, aceasta se oprește automat. Pentru a reporni caseta, celulele solare trebuie expuse luminii naturale pentru o perioadă scurtă de timp. În cazul în care caseta anti-ori-bire nu mai poate fi activată sau nu se întunecă la producerea arcului de sudură, bateriile trebuie înlocuite.

Garante și răspuneri

Termenii de garanție se află în instrucțiunile de vânzare date de autoritatea competentă din țara producătorului. Pentru mai multe detalii, luați legătura cu distribuitorul autorizat. Garanția se acordă doar pentru defecte de material și fabricație. În cazul deteriorărilor provocate de utilizări necorespunzătoare, intervenții neautorizate sau utilizări neindicte de către producător, garanția și răspunderea se anulează. Răspunderea și garanția se anulează și în cazul utilizării pieselor de schimb neoriginale.

Durata de viață preconizată

Casca de sudură nu are termen de valabilitate. Produsul poate fi utilizat atâta timp cât nu apar deteriorări sau defecțiuni vizibile sau ascunse.

Utilizarea (ghid rapid)

- Chinga de fixare pe cap. Reglați chinga de fixare (pag. 4) în funcție de mărimea capului. Apăsăți butonul cu clișet (pag. 4) și rotiți până ce casca se așază corespunzător fără a exercita presiune.
- Distanța ochilor și înclinarea căștii. Slăbiți butoanele de blocare (pag. 4-5) pentru a regla distanța dintre casetă și ochi. Reglați în mod egal ambele părți și evitați poziția nepareală. Strângeți la loc butoanele de blocare. Înclinarea căștii poate fi reglată prin rotirea butonului (pag. 5).
- Modul de funcționare automat/manual. Cu ajutorul comutatorului cuilsant (pag. 6), selectați modul de reglare a nivelului de protecție. În modul automat, nivelul de protecție se reglează automat de către senzori în funcție de intensitatea arcului de sudură (standardul EN 379:2003). În modul manual, nivelul de protecție se reglează prin rotirea butonului (pag. 6-7).
- Nivelul de protecție. În modul de funcționare manual, puteți alege între intervalele de protecție SL4-SL8 și SL8-SL12 cu ajutorul comutatorului selector. Reglațiile se fac prin rotirea potențiometruului (pag. 6-7) (iterele gri). În modul automat, intervalul de protecție SL4-SL12 respectă standardul EN 379 în cazul în care butonul rotativ (pag. 6-7) este pe poziția „N”. Prin rotirea butonului, nivelul de protecție setat automat poate fi corectat în sus sau în jos până la două nivele (iterele verzi), în funcție de preferințele personale.
- Modul de funcționare în operațiuni de polizare. Apăsăți butonul „Polizare” (pag. 4) pentru a trece caseta anti-ori-bire în modul „Polizare”. În acest mod, caseta se dezactivează și rămâne la nivelul de protecție SL 2.0. Modul activat pentru operațiuni de polizare este indicat prin aprinderea ledului intermitent de culoare roșie, aflat în interiorul căștii (pag. 6). Pentru a dezactiva acest mod, apăsați din nou butonul „Polizare”. Modul „Polizare” se oprește automat după 10 minute.
- Sensibilitatea. Cu ajutorul butonului de sensibilitate, sensibilitatea la lumină este reglată în funcție de arcul de sudură și de lumina ambientală (pag. 6). Setarea standard este „Super-high” („Supra-mărit”). Reglarea se poate face prin acționarea butonului rotativ (pag. 5). În intervalul „Supra-mărit” se obține un nivel ridicat de sensibilitate la lumină.
- Cuilsa senzorului. Cuilsa senzorului poate fi deplasată în două poziții diferite. În funcție de acestea, unghiul de detecție a luminii ambientale este mai mic (pag. 7) sau mai mare (pag. 7).
- Controlul pentru durata de deschidere. Controlul pentru durata de deschidere (temporizare, pag. 7) permite selectarea duratei de temporizare a trecerii de la întuneric la lumină. Butonul rotativ poate efectua o reglare continuă a trecerii de la întuneric la lumină pe o durată de 0,1 - 2 s.
- Modul crepuscul. Dacă durata de deschidere este temporizată pe o durată mai mare de timp, protejarea ochilor împotriva efectului de strălucire la terminarea sudurii se face prin activarea unui efect de atenuare (modul crepuscul). Nu se recomandă utilizarea modului crepuscul pentru sudurile punctiforme. În acest caz, temporizarea trebuie setată pe valoarea minimă.

Curățarea și dezinfectarea

Caseta anti-ori-bire și elementul de capăt trebuie curățate periodic cu o cârpă moale. Nu folosiți agenți de curățare agresivi, solvenți, alcool sau agenți de curățare abrazivi. Gearurile exterioare zgăriate sau deteriorate trebuie înlocuite.

Depozitarea

Casca de sudură trebuie depozitată la temperatura camerei, într-un loc cu umiditate scăzută. Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, casca trebuie depozitată în ambalajul original.

Înlocuirea elementului de capăt (pag. 4-5)

Elementul de capăt se poate scoate prin apăsarea clemei laterale. Agățați noul element de capăt într-una din clemele laterale. Treceți elementul de capăt în ceaaltă parte până la cea de-a doua clemă și blocați. Această operațiune manuală necesită aplicarea unei mici presiuni, astfel încât etanșarea să se facă cu efectul dorit. Înlocuirea bateriilor (pag. 9)

Caseta anti-ori-bire este prevăzută cu baterii tip pastilă cu litiu. În cazul în care casca de sudură dispune de racord pentru aer proaspăt, demontarea elementului de etanșare frontal înainte de a înlocui bateriile. Bateriile trebuie înlocuite atunci când ledul casetei cliștește pe etanșare.

- Scoateți cu atenție capacul bateriilor.
- Scoateți bateriile și aruncați-le conform reglementărilor locale privind deșeurile periculoase.
- Introduceți bateriile tip CR2032, așa cum se arată.
- Puneți la loc capacul bateriilor.

În cazul în care caseta anti-ori-bire nu se întunecă la producerea arcului de sudură, verificați dacă bateriile sunt poziționate corect din punctul de vedere al polarității. Pentru a vedea dacă bateriile dispun de energie suficientă, țineți caseta anti-ori-bire în dreptul unei lămpi puternice. Dacă ledul verde cliștește, bateriile sunt descărcate și trebuie înlocuite imediat. În cazul în care caseta anti-ori-bire nu funcționează corect, chiar dacă bateriile au fost înlocuite corespunzător, aceasta se consideră a fi inutilizabilă și trebuie înlocuită.

Demontarea și montarea casetei anti-ori-bire (pag. 8)

- Scoateți butonul de selectare a nivelului de protecție
- Scoateți cu atenție capacul bateriilor
- Scoateți arcul de fixare a casetei, așa cum se arată.
- Scoateți afară caseta prin înclinarea acesteia.
- Deblocați satelitul, așa cum se arată.
- Scoateți satelitul prin deschiderea lui din descăzător
- Rotiți satelitul cu 90° și împingeți-l prin descăzător
- Demontarea și înlocuirea casetei anti-ori-bire

Caseta se montează în ordinea inversă demontării.

Depanarea

Caseta anti-ori-bire nu se întunecă

- Reglați sensibilitatea (pag. 7) → Schimbați poziția cuilsii senzorului (pag. 7)
- Reglați sensibilitatea (pag. 7) → Schimbați poziția cuilsii senzorului (pag. 7)
- Verificați fluxul luminos către senzor → Înlocuiți bateriile (pag. 9)

Nivel de protecție prea luminos

- Măriți nivelul de protecție sau folosiți gearuri exterioare colorate (pag. 6-7)

Nivel de protecție prea întunecat

- Selectați un nivel de protecție mai mic (pag. 6-7)
- Curățați sau înlocuiți elementul de capăt (pag. 4-5)

Caseta anti-ori-bire scânteiează

- Reglați poziția de deschidere a controlerului (pag. 7) pentru a corespunde cu tipul procesului de sudură
- Înlocuiți bateriile (pag. 9)

Vizibilitate redusă

- Curățați ecranul elementului de capăt sau caseta anti-ori-bire
- Reglați nivelul de protecție pentru a corespunde cu tipul procesului de sudură
- Măriți lumina ambientală

Casca de sudură alunecă

- Reglați sau strângeți chinga de fixare pe cap (pag. 4)

Specificații tehnice (ne rezervăm dreptul de a face modificări)

Nivelul de acces	Modul automat: 2.0 (lumină) 4 < 12 (întuneric) Modul manual: 2.0 (lumină) 4 < 12 (întuneric)
Protecție UV/IR	Protecție maximă în condiții de lumină și întuneric
Durata de trecere de la lumină la întuneric	100 μs (23 °C/73 °F) / 70 μs (55 °C/131 °F)
Durata de trecere de la întuneric la lumină	0.1 - 2 s cu „efectul crepuscul”
Dimensiunile casetei anti-ori-bire	90 x 110 x 7 mm (3,55 x 4,33 x 0,28 inci)
Dimensiunile câmpului vizual	50 x 100 mm (1,97 x 3,94 inci)
Alimentare electrică	Celule solare, baterii Li-ionabile Li de 3V, tip CR2032 (2 buc.)
Greutate	Non PAPR: 495g / 17,46 uncii PAPR: 689g / 24,52 uncii
Temperatura de utilizare	-10°C la 70°C (14°F la 157°F)
Temperatura de depozitare	-20°C la 80°C (4°F la 176°F)
Clasificare conform standardului EN379	Clasa optică = 1 Lumină difuză = 1 Dependența de unghi vizual = 2
Omologări	CE, ANSI, EAC, conformitate cu CSA
Marcaj suplimentar pentru versiunea PAPR (organism notificat CE1024)	EN12941 (TH3 în combinație cu e3000e3000X, TH2 pentru versiunile cu hardhat și e3000e3000X) EN 14594 Class 3B

Piese de schimb (pag. 8-9)

- Casă fără casetă (SP01)
- Casetă anti-ori-bire cu satelit (SP02)
- Element de capăt (SP03)
- Set de reparări 2 (clemă laterală) (SP04)
- Geam de protecție interior (SP05)
- Kit de reparări 1: buton de sensibilitate, potențiometru și capac pentru baterii (SP06)
- Chingă de cap cu elemente de fixare (SP07)
- Benzi anti-transpirație (SP08/SP09)

Numărul de articol poate fi consultat pe coperta interioară a acestui manual (penultima pagină).

Declarația de conformitate

Vezi adresa de Internet de pe ultima pagină.

Precizări legale

Documentul respectă cerințele reglementării UE nr. 425/2016, secțiunea 1.4 din Anexa II.

Organismul notificat

Pentru informații detaliate, vezi ultima pagină.

Eesti

Sissejuhatus

Keevituskiiver on peakate, mida kasutatakse teatud tüüpi keevitustöödel, et kaitsta silmi, nägu ja kaela põletuste, UV-valguse, sädemete, infrapunavalguse ja kuumuse eest. Kiiver koosneb mitmest osast (vt varuosaoleid). Automaatne keevitusfiltrid koosneb passiivsest UV-filtrist ja aktiivlühtriga varustatud passiivsest IR-filtrist, mille valgusvälisus varieerub spektri nähtavas osas, sõltuvalt keevituskaare heledusest. Automaatse keevitusfiltriga valgusvälisus on algselt suur (hele olek). Pärast keevituskaare saavutamist muutub filtri valgusvälisus määratletud liitlusaja jooksul väikseks (tume olek). Mudelil sõltuvalt saab kiivrit kombineerida kaitsekiivri ja/või mootoriga käivitatava õhu puhustava respiratori (Powered Air Purifying Respirator, PAPR) süsteimiga.

Tööohutusjuhend

Enne kiivri kasutamist lugege läbi selle kasutusjuhend. Veenduge, et visiir on õigesti paigaldatud. Kui vihi pole võimalik kõrvaldada, ei tohi helgikaitsekassetti enam kasutada.

Ettevaatusabinõud ja kaitsepiirangud/riskid

Keevitusviimingu ajal eraldub kuumust ja kiirgust, mis võivad kahjustada silmi ja nahka. Antud toode pakub kaitseb silmadele ja näole. Kiivrit kandes on teie silmad, hoolimata varjetasemest, alati ultraviolet- ja infrapunakiirguse eest kaitstud. Ülejäänud kehapiirkondade kaitset tuleb kanda vastavalt kaitserõivastust. Teatud asjaoludel võivad keevitusviimingu käigus eralduvad osakesed ja ained põhjustada vastava elusohutusega isikute nahal allergilisi reaktsioone. Nahaga kokkupuutuvad materjalid võivad põhjustada vastuvõtlikel isikutel allergilisi reaktsioone. Kevitamiseks mõeldud kaitsekiivrit võib kasutada ainult keevitamisel ja lihvimisel, kuid mitte muude toimingute teostamiseks. Optrel ei kanna mingisugust vastutust, kui keevituskiivrit kasutatakse mittesihotstarbeks. Kasutusjuhiseid eirates, Liimi või muu sarnase kiivri kinnitamine pole lubatud. Kiiver sobib kaitsemiseks kõigi väljakujunenud keevitusviimingu puhul, välja arvatud laserkeevitus. Palun pöörake tähelepanu ümbrisel märgitud soovitatavale kaitsetasemele, mis on vastavuses standardiga EN169.

Kiiver ei asenda kaitsekiivrit. Mudelil sõltuvalt saab kiivrit kombineerida kaitsekiivriga.

Kiivrit konstrueeritud võib mõjutada vaatevälja (külgelade vaatamiseks tuleb pead keerata) ning automaatselt tumenevat filtri valgusvälisus võib mõjutada värvitaju. Seetõttu ei pruugi kiivri kasutaja märgata signaal- või hoiatuslampe. Lisaks kaanele pole suurenenud ümbermõõdu tingitud kokkupuude (kasutaja ei pruugi arvestada kiivri mõõtmetega). Kiiver vähendab ka kasutaja heli- ja kriimustusi.

Unerežiim

Helgikaitsekassetti on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis pikendab patareide tööiga. Kui helgikaitsekassetti juuab umbes 10 minuti jooksul vähem kui 1 luks valgust, lülitub helgikaitsekassett automaatselt välja. Kasseti uuesti sisse lülitamiseks tuleb päikeseleemendil koraks päevalavale katta viia. Kui helgikaitsekassetti ei saa enam aktiveerida või kui see keevituskaare süttimisel ei tumene, tuleb selle patareid välja vahetada.

Garanti ja vastutus

Garantitingimused leiate tootja riikliku müügisutuse juhistest. Lisateavet saate spetsiaalselt volitatud edasimüüjalt. Garanti kehtib vaid materjali ja tootmisdefektide korral. Kui kahjustuste põhjus on toote väärkasutamine, volitamata modifitseerimine või kasutaja heakskiitud kasutusvaldkond, kaotavad garanti ja vastutus kehtivuse. Vastutus ja garanti kaotavad kehtivuse ka siis, kui kasutate mitte-originaalvarust.

Eeldatav tööiga

Keevituskiivri puudul eeldatav tööaeg lõpp. Toode on kasutusvõimeline, kuni see ei saa nähtavaid/nähtamatuid kahjustusi või sellel ei teki tõrkeid.

Kasutamine (kirjurihendi)

1. Pehrini. Seadistage peamine reguleerim (ik 4) teie pea suursele sobivaks. Vajutage sisse pöörnupp (ik 4) ja keerake seda, kuni peakate sobitub hästi, kuni see pigista.

2. Silmade kaugus ja kiivri kaldenurk. Kasseti ja silmade vahelise kauguse reguleerimiseks lõdvendage lukustusnuppu. Kiivri kaldenurga reguleerimiseks keerake nuppu (ik 5).

3. Automaat/manuelne töörežiim. Valige liuglüliti (ik 6) abil kaitsetaseme reguleerimise režiim. Automaatrežiimis reguleeritakse kaitsetaset automaatselt andurite abil vastavalt kaare intensiivsusele (standard EN 379:2003). Manuaalrežiimis keerake kaitsetaseme reguleerimiseks nuppu (ik 6–7).

4. Kaitsetase. Manuaalrežiimis saate vahemiklüliti abil valida kaitsetaseme vahemikke SL4–SL8 ja SL8–SL12. Peenseadistamiseks keerake potentsiomeetri nuppu (ik 6–7) (hallis kirjas). Automaatrežiimis vastab kaitsetase (SL4–SL12) standardile EN 379, kui pöörnupp (ik 6–7) on asendis „N“. Nuppu keerates saab automaatselt määratud kaitsetaset teie isiklike elustiilist sõltuvalt ülal/alla korrigeerida kuni kahe kaitsetaseme võrra (roheline kirjas).

5. Lihvirežiim. Vajutage lihvirežiim nuppu (ik 4), et aktiveerida helgikaitsekassetti lihvirežiimi. Selles režiimis kassetti aktiveeritakse ja selle ereduse kaitsetasemeks jääb SL 2.0. Aktiveeritud lihvirežiimi tähistab kiivri sees asuv punane vilk LED (ik 6). Lihvirežiimi väljalülitamiseks vajutage taas lihvirežiim nuppu. Lihvirežiimil lülitub 10 minut möödudes automaatselt välja.

6. Tundlikus. Tundlikkuse nupuga reguleeritakse valgustundlikkust vastavalt keevituskaarele ja ümbristavale valgusele (ik 7). Valikimis on aktiveeritud liitlindkassete säte. Soovi korral saate seda säte pöörnupu abil muuta. Liitlindkassete vahemikus on seade vähe valgustundlik.

7. Liugandur. Liuganduri saab seadistada kahte eri asendisse. Asendist sõltub, kas ümbrusvalguse tuvastamist vähendatakse (ik 7) või suurendatakse (ik 7).

8. Avamenisaja regulaator. Avamenisaja regulaator (viivitus) (ik 7) võimaldab teil valida avamenisaja viivitus (tumedast heledaks muutumine). Pöörnupu abil saate tumedast heledaks muutumist reguleerida vahemikus 0,1–2,0 s.

9. Videvikurežiim. Kui avamenisaja regulaatori viivitus on suur, saate aktiveerida tumenemise efekti (videvikurežiim), et kaitsta silmi pärast keevitamise lõpetamist väga ereda järelehenduse eest. Siski ei soovitame kasutada videvikurežiimi lühiajalistel nakkakeevitustöödel. Nakkakeevituse korral seadistage viivitus minimaalseks.

Puhastamine ja desinfitseerimine

Helgikaitsekassetti ja visiiri tuleb pehme lapiga regulaarselt puhastada. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid, lahusteid, alkoholi või abrasiivseid puhastusaineid. Kriimustatud või kahjustatud läätset tuleb välja vahetada.

Hoiustamine

Keevituskiivrit tuleb hoiustada toatemperatuuril ja väheses õhuniiskusega keskkonnas. Patareide tööea pikendamiseks hoiustage kiivrit originaalpakendis.

Visiiri vahetamine (ik 4–5)

Suruge külgklamber sisse, et saaksite visiiri kiivri küljest eemaldada. Haakige uus visiir ühe külgklambri taha. Tõmmake visiir teise külgklambri ja lukustage see paika. See käsitooming eeldab mõninga surve avaldamist, et visiir ihend toimiks ette nähtud viisil.

Patareide vahetamine (ik 9)

Helgikaitsekassetti sisaldab vahetatavaid liitium-nõopatareid. Kui kasutate värske õhu ühendusega keevituskiivrit, eemaldage enne patareide vahetamist näotihend. Patareid vajavad vahetamist, kui kassetti LED hakkab roheliselt vilkuma.

1. Eemaldage ettevaatlikult patareipesa kate.

2. Eemaldage patareid ja kõrvaldage need vastavalt kohalikele ohtlike jäätmete ringlussevõtu õigus- ja haldusnormidele.

3. Sisestage CR2032-tüüpi patareid, nagu näidatud.

4. Paigaldage ettevaatlikult patareipesa kate.

Kui helgikaitsekassetti kasutatakse süttimisel ei tumene, kontrollige patareide õiget polaarsust. Patareide laetustaseme kontrollimiseks hoidke helgikaitsekassetti ereda valguse all. Kui roheline LED hakkab vilkuma, on patareid lühikase saanud ja tuleb viivitamatult välja vahetada. Kui helgikaitsekassetti ei tööta korralikult ka pärast patareide nõuetekohast vahetamist ja paigutamist, pole see enam kasutusvõimeline ja tuleb välja vahetada.

Helgikaitsekassetti eemaldamine/paigaldamine (ik 8)

1. Tõmmake kaitsetaseme nupp välja.

2. Eemaldage ettevaatlikult patareipesa kate.

3. Avage kasseti lukustusvedru, nagu joonisel näidatud.

4. Kallutage kassetti ettevaatlikult välja.

5. Avage satelliit, nagu joonisel näidatud.

6. Tõmmake satelliit kiivri pesast välja.

7. Keerake satelliit 90° ja suruge see läbi kiivri pesa.

8. Helgikaitsekassetti eemaldamine/vahetamine

Helgikaitsekassetti paigaldamiseks toimige vastupidises järjekorras.

Veatsiting

Helgikaitsekassetti ei tumene

→ Reguleerige tundlikkust (ik 7)

→ Muutke liuganduri asendit (ik 7)

→ Reguleerige tundlikkust (ik 7)

→ Muutke liuganduri asendit (ik 7)

→ Kontrollige valguse vooamist andurini

→ Vahetage patareid (ik 9)

Kaitsetase liiga hele

→ Määrake kõrgem kaitsetase või kasutage toonitud siselahti (ik 6–7)

Kaitsetase liiga tumene

→ Valige madalam kaitsetase (ik 6–7)

→ Puhastage visiiri või vahetage see välja (ik 5–6)

Helgikaitsekassetti vilgub

→ Reguleerige avamenisaja regulaatori asendit (ik 7) nii, et see sobiks keevitusprotsessiga

→ Vahetage patareid (ik 9)

Kehv nähtavus

→ Puhastage visiiri või helgikaitsekassetti

→ Reguleerige kaitsetaset nii, et see vastaks keevitusprotsessile

→ Suurendage ümbrusvalgust

Keevituskiivri libiseb

→ Reguleerige/pingutage peanahka uuesti (ik 4)

Tehnilised andmed

(Jätame endale õiguse lehta tehnilisi muudatusi.)

Pääsustase	Automaatne: 2,0 (hele olek) 4 < 12 (tume olek) Manuaalne: 2,0 (hele olek) 4 < 12 (tume olek)
UV-infrapunakaitse	Max kaitse valgelses ja pimedates oludes
Heledalt tumedale lülitamise aeg	100 us (23 °C / 73 °F) kuni 70 us (55 °C / 131 °F)
Tumedalt heledale lülitamise aeg	0,1–2,0 s (videvikufektiga)
Helgikaitsekassetti mõõtmised	90 × 110 × 7 mm (3,55" × 4,33" × 0,28")
Vaatevälja mõõtmised	50 × 100 mm (1,97" × 3,94")
Toiteallikas	Päikeseleemendil, 2 ik 3 V vahetatavad liitumpatareid (CR2032)
Mass	Non PAPR: 495g / 17,46 untsi PAPR: 689g / 24,52 untsi
Töötemperatuur	–10 kuni 70 °C (14 kuni 157 °F)
Hoiustustemperatuur	–20 kuni 80 °C (–4 kuni 176 °F)
Klassifikatsioon vastavalt standardile EN 379	Optiline klass = 1 Hajuvalgus = 1 Homogeensus = 1 Vaheturnagast sõltuvus = 2
Heakskiitud	CE, ANSI, EAC ja vastab CSA nõuetele
Lisatähist PAPR versiooni jaoks (leavitatud asutus CE1024)	EN12941 (TH3 kombinatsioon e3000/e3000X-ga, TH2-ga versioonide puhul, millel on hardhat ja e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Varuosad (ik 8–9)

-Kiiver ilma kassettita (SP01)

-Helgikaitsekassetti koos satelliidiga (SP02)

-Visiir (SP03)

-Remondikomplekt 2 (külgklambri) (SP04)

-Sisemine kaitselaas (SP05)

Täpse toote numbri leiate selle kasutusjuhendi kaane siseküljelt (eeilismisel lehel).

Vastavusdeklaratsioon

Vt viimase lehe toodud veebiaadressi.

Oigusteave

See dokument vastab EL-i määruse 2016/425 lii lisapunktile 1.4.

Teavitatud asutus

Täpsema teabe leiate viimaselt lehel.

-Remondikomplekt 1 (SP06) (tundlikkuse nupp, potentsiomeetri nupp ja patareipesa kate)

-Pehrini koos kinnitiga (SP07)

-Higipaelad (SP08/SP09)

Ivadas

valymo priemonių, tirpiklių, alkoholio arba valymo priemonių, kurių sudėtyje yra braižančių medžiagų. Subraižytus arba sugadintus lėšius būtina pakeisti.

Atsarginės dalys (p. 8–9)

- Šalmas be kasėtės (SP01)	- Remonto komplektas Nr. 1 (SP06) (jautrumo
- Apsaugos nuo spindesio kasėtė su	rankenėlė, potencimetro rankenėlė ir maitinimo
periferiniu įtaisu (SP02)	elementų dangtelis)
- Užbaigiklis (SP03)	- Galvos dirželis su fiksatoriais (SP07)
- Remonto rinkinys Nr. 2 (šoniniai snauštukai) (SP04)	- Ansaugos nuo prakiuto įjuostos (SP08/SP09)

Tikslų artikulo Nr. rasite vidiniame šio vadovo viršelyje (priešpaskutiniame puslapyje).

Atitiktis deklaracija
Žr. svetainės adresa, pateikta paskutiniame puslapyje.

Teisinė informacija

Šis dokumentas at
Paskelbtoji įstaiga

Išsamios informacijos rasite paskutiniame puslapyje.

Latviešu

Ievads

Metināšanas ķivere ir galvassega, kas noteikti metināšanas darbu veikšanas gaitā kalpo, lai aizsargātu acis, seju un kaklu no apdegumiem, UV gaismas, dzirksteļiem, infrasarkanās gaismas un karstuma. Šo ķiveri veido vairākas daļas (skatiet rezerves daļu sarakstu). Automātiskais metināšanas filtrs kombinē pasīvo UV un pasīvo IS filtru ar aktīvo filtru, kura gaismas caurlaidība redzamajā spektrā diapazonā tiek variēta metināšanas loka gaismas spēka. Automātiskā metināšanas filtra gaismas caurlaidība ir augsta caurlaidības vērtība (gaissai stāvoklis). Pēc metināšanas procesa sākšanās pēc noteikta nostāšanās perioda filtra gaismas caurlaidība mainās uz zemu vērtību (tumsas stāvoklis). Atkarībā no modeļa šo metināšanas ķiveri var kombinēt ar PAPR sistēmas (Powered Air Purifying Respirator) aizsargķiveri.

Drošības norādes

Pirms uzskārt ķiveri lietošanai izlasiet ekspluatācijas pamācību. Pārbaudiet, vai aizsargķiveri ir iemontēta pareizi. Ja problēmas nevar novērst, pretzibināšanas aizsargkaseti vairs nedrīkst izmantot.

Piesardzības pasākumi un drošības ierobežojumi / riski

Metināšanas laikā izdalās sitiens un starojums, kas var bojāt acis un ādu. Šis izstrādājums nodrošina acu un sejas aizsardzību. Ķiveres lietošanas laikā jūsu acis visu laiku ir aizsargātas pret ultravioleto un infrasarkanā starojumu, neatkarīgi no tumsāma pakāpes. Citu ķermeņa daļu aizsardzībai jums ir jāvalkā piemērots aizsargapģērbs. Dažos gadījumos metināšanas laikā radušās daļiņas un vielas var izraisīt ādas alerģisku reakciju cilvēkiem, kuri pret tām ir jutīgi. Materiāli, kas nonāk saskarē ar ādu, var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuri pret tām ir jutīgi. Metināšanas aizsargķiveri ir jāizmanto tikai metināšanas un stiplēšanas laikā un/ vai nedrīkst izmantot, veicot citus darbus. Optrel neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad metināšanas ķiverē tiek lietota citiem neparedzētiem mērķiem vai, ja lietošanas laikā netiek ievēroti ekspluatācijas instrukcijas norādījumi. Līmes vai līdztgas ķiveres pievienošana nav atļauta. Ķiverē ir piemērotā visiem standartā metināšanas procedūrām, izņemot lāzermetināšanu. Informāciju par ieteicamo aizsardzības līmeni saskaņā ar standartu EN169 skatiet uz vāka.

Šī metināšanas ķiverē neaizsargā aizsargķiveri. Atkarībā no modeļa šo ķiveri var kombinēt ar aizsargķiveri. Ķivere konstruktīvi īpašību dēļ var ierobežot pārskatāmību (nav redzamības uz sāniem, nepieciešot galvu), bet automātiskā aptumšošanas filtra gaismas caurlaidības dēļ – krāsu uztveri. Tā rezultātā var nepamatīti singlāmpijas vai brīdinājuma indikatorus. Papildus pastāv sadursības riski lielāku izmēru dēļ (galva ar ķiveri). Turklāt ķiverē ierobežots skatnes un siltuma uztveri.

Gulēšanas režīms

Pretzibināšanas aizsargkaseti ir automātiskā izslēgšanas funkcija, kas palielina baterijas kalpošanas laiku. Ja apm. 10 min. laikā uz pretzibināšanas aizsargkaseti ir krī mazāk par 1 luks gaismas, tad tā automātiski izslēdzas. Lai kaseti atslēgtu, uz solārām sūnām īslaicīgi jālauz uzspiedti divas gaismas. Ja pretzibināšanas aizsargkaseti vairs neizdos atkārtivt vai, iedegoties metināšanas lokam, tā neaptumšoņas, baterijas ir jānomaina.

Garantiju un atbildība

Garantijas noteikumi ir pieejami pie ražotāja vietējā izplatītāja. Plašāku informāciju par to var uzņemt pie jūsu autorizētajā specializētā tirdzniecības. Garantija attiecas tikai uz materiālu un ražošanas defektiem. Ja rodas bojājumi neatbilstošas lietošanas, neatļautas ievajaušanas vai ražotāja neparedzēta pielietojuma rezultātā, garantija un atbildība tiek atcelta. Garantija un atbildība tiek atcelta arī tad, ja tiek izmantotas citas daļas, kas nav oriģinālās. Paredzētais kalpošanas ilgums

Metināšanas ķiveri nav derīguma termiņa. Šo izstrādājumu var izmantot, kamēr nerodas redzami vai neredzami bojājumi vai funkciju traucējumi.

Pielietojums (īsa pamācība)

- Galvas apsejs. Pielāgojiet augšējo regulējamo lenti (4. lpp.) galvas lielumam. Iespiediet sprūžu (4. lpp.) un grieziēt, līdz galvas apsejs piegul, bet bez spiediena.
- Atļaušanos acīm un ķiveres tīrīšana. Atbrīvojot fiksācijas pogas (4-5. lpp.), tiek regulēts atļaušanos starp kaseti un acīm. Noregulējiet abas puses vienādi un ne šķībi. Pēc tam atkārti pievelciet fiksācijas gais. Ķiveres sliņmu var pielāgot grozāmo pogu (5. lpp.).
- Automātiskais manuālais režīms Ar pārīdāmo slēdzi (6. lpp.) var izvēlēties aizsardzības līmeņa iestatījumu. Automātiskajā režīmā aizsardzības līmenis ar sensoru palīdzību tiek automātiski pielāgots gaismas loka intensitātei (standarts EN 379:2003). Manuālajā režīmā aizsardzības līmeni var noregulēt, griežot pogu (6-7. lpp.).
- Aizsardzības līmenis. „Manuālajā” režīmā, pārīdāot diapazona slēdzi, var izvēlēties aizsardzības līmeņu diapazonus SL4 - SL8 un SL8 - SL12. Precīzā regulēšana notiek, griežot potenciometru pogu (6-7. lpp.) (pelēkā adrukā). Režīmā „automātiskā” aizsardzības līmenis (SL4-SL12) atbilst standartam EN 379, kad grozāmajā pogā (6-7. lpp.) atrodas pozīcijā „N”. Pagarīžot pogu, automātiski iestatīto aizsardzības līmeni var koriģēt pēc personīgās vēlēšanās par līdz diviem līmeņiem uz augšu vai uz leju (zaļā adrukā).
- Stiplēšanas režīms. Nospiežot stiplēšanas pogu (6. lpp.), pretzibināšanas aizsargkasete tiek pārslēgta stiplēšanas režīmā. Šajā režīmā kasete tiek deaktivizēta un paliek gaissai stāvoklī ar aizsardzības līmeni SL 2.0. Aktivizētais stiplēšanas režīms ir atpazīstams pēc sarkani migrojošās LED (6. lpp.) ķiveres iekšpusē. Lai izslēgtu stiplēšanas režīmu, atkārtoti nospiediet stiplēšanas pogu. Stiplēšanas režīms automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.
- Jutība. Ar jutības pogu gaismas jutība tiek noregulēta atbilstoši metināšanas loka un apkārtējās vides apgaismojumam (7. lpp.). Robeža ar „Super High” atbilst standartā iestatījumam. Griežot grozāmo pogu, to var iestatīt individuāli. Zonā „Super High” tiek sasniegti ļoti augsta gaismas jutība.
- Sensora pārslēgšana. Sensora pārslēgu var iestatīt divās dažādās pozīcijās. Atkarībā no pozīcijas lenķis apkārtējās gaismas apzīšanās tiek samazināts (7. lpp.) vai palielināts (7. lpp.).
- Atvēršanas laika regulēšana. Atvēršanas laika regulators (Delay) (7. lpp.) ļauj izvēlēties atvēršanas aizkavi no tumsas uz gaismu. Grozāmo pogu ļauj veikt bezpakāpi regulēšanu no tumsas līdz gaišai 0.1 - 2.0 s
- Aptumšošanās (Twilight) režīms. Ja atvēršanās laika regulators ir iestatīts uz lielām aizkavēm, var aktivizēt aptumšošanās režīmu, kas pasargā acis no ļoti gaišs pēkšņošanas, kad metināšana tiek pabeigta. Tomēr netiek ieteikts izmantot aptumšošanās režīmu, veicot pieriššanas metināšanu ar īsām taktīm. Ja veicat pieriššanas metināšanu, iestatiet aizkaves uz minūtēm.

Tīrīšana un dezinfekcija

Pretzibināšanas aizsargkaseti un aizsargķiveri regulāri jātīra ar maigu drānu. Nedrīkst izmantot spēcīgas tīrīšanas līdzekļus, šķīdinātājus, alkoholu vai tīrīšanas līdzekļus ar abrazīvajām daļiņām. Saskaņā ar to jābūt aizsargķiveri jānomaina.

Glabāšana

Metināšanas ķiverē ir jāglabā istabas temperatūrā un ar zemu mitruma līmeni. Lai pagarinātu bateriju kalpošanas laiku, glabājiet ķiveri oriģinālajā iepakojumā.

Aizsargzulkas maiņa (4-5. lpp.)

Lai tiktu atbrīvota un varētu tikt nomainīta aizsargzulkā, ir jānospiest šānu klipss. Iekarinet jauno aizsargzulkā šānu klipss. Piestipriniet aizsargzulkā pie otras klipsa un noliksējiet. Šim rokturim nepieciešams mazliet spiediena, lai aizsargzulkas blīvējums sniegtu vēlamo iedarbību.

Bateriju maiņa (9. lpp.)

Pretzibināšanas aizsargkasetē tiek izmantotas maināmas litija CR2032 tipa baterijas. Ja izmantojat metināšanas ķiveri ar svaigā gaisa pieslēgumu, pirms bateriju maiņas ir jānomain sejas hermētizējošie elementi. Baterijas ir jānomaina, kad kasetes LED sāk migrot zaļā krāsā.

- Uzmanīgi nomainiet bateriju vāciņu.
- Izņemiet baterijas un atbrīvojiet no tām atbilstoši valsts noteikumiem par speciālajiem atkritumiem.
- Ievietojiet CR2032 tipa baterijas, kā parādīts attēlā.
- Uzmanīgi uzstādiet bateriju vāciņu.

Ja pretzibināšanas aizsargkasete, iedegoties metināšanas lokam, vairs neaptumšoņas, lūdz, pārbaudiet pareizo bateriju polaritāti. Lai pārbaudītu, vai baterijām vēl pietiek enerģijas, turiet pretzibināšanas aizsargkaseti pie spilgtas lampas. Ja tagad LED mirgo zaļā krāsā, tad baterijas ir tukšas un ir jānomaina. Ja pretzibināšanas aizsargkasete, neskatoties uz bateriju pareizi nomaiņu, nedarbojas pareizi, tā ir jāklasificē kā neļetojama un jānomaina. Pretzibināšanas aizsargkasetes demontāža/montāža (8. lpp.)

- Izvelciet aizsarglīmeņu pogu
- Uzmanīgi nomainiet bateriju vāciņu
- Atbrīvējiet kasetes noturaspēri, kā parādīts attēlā
- Uzmanīgi sagāziet kaseti
- Atbrīvējiet satelītu, kā parādīts attēlā
- Izvelciet satelītu, atdalot ķiveri
- Pagarīžiet satelītu par 90° un sagāziet caur ķiveres atveri
- Izņemiet līmeņa nomainiet pretzibināšanas aizsargkaseti

Pretzibināšanas aizsargkasetes demontāža notiek apvērstā secībā.

Problēmas risināšana

Pretzibināšanas aizsargkasete neaptumšoņas

- Pielāgojiet jutību (7. lpp.) → Mainiet sensora pārslēga pozīciju (7. lpp.)
- Notīriet sensorus un aizsargzulkā → Deaktivizējiet stiplēšanas režīmu (6. lpp.)
- Pārbaudiet sensora gaismas plūsmu → Nomainiet baterijas (9. lpp.)

Pārāk gaiss aizsardzības līmenis

- iestatiet augstāku aizsardzības līmeni vai izmantojiet iekrāsotās iekšējās aizsargzulkas (6-7. lpp.)
- Pārāk tums aizsardzības līmenis
- Izvēlieties zemāku aizsardzības līmeni (6-7. lpp.) → Notīriet vai nomainiet aizsargzulkā (4-5. lpp.)

Pretzibināšanas aizsargkasete mirgo

- Pielāgojiet atvēršanas laika regulatoru (7. lpp.) metināšanas metodei
- Nomainiet baterijas (9. lpp.)

Sliktā redzamība

- Notīriet aizsargzulkā vai pretzibināšanas aizsargkaseti
- Pielāgojiet aizsardzības līmeni metināšanas metodei
- Palieliniet vides apgaismojumu
- Metināšanas ķiverē sīd
- Atkārtoti pielāgojiet/pievelciet galvas apsejā (4. lpp.)

Specifikācijas

(Saglabātas līesības veikt tehniskās izmaiņas)

Aizsardzības līmenis	Automātiskā: 2.0 (gaissai stāvoklī) 4 < 12 (tumsas stāvoklī) Manuālā: 2.0 (gaissai stāvoklī) 4 < 12 (tumsas stāvoklī)
UVIS aizsardzība	Maksimālā aizsardzība gaissai un tumsai stāvoklī
Pārslēgšanas laiks no gaiss uz tumsu	100 μs (23 °C/73 °F) / 70 μs (55 °C/131 °F)
Pārslēgšanas laiks no tumsa uz gaissu	0.1-2.0s ar „Aptumšošanās gaismu”
Pretzibināšanas aizsargkasetes izmēri	90 × 110 × 7 mm (3.55" × 4.33" × 0.28")
Skata lauka izmēri	50 × 100 mm (1.97" × 3.94")
Barošana	Solārās sūnas, 2gab. Li baterijas 3V maināmas (CR2032)
Svars	Non PAPR: 495g / 17.46 oz PAPR: 689g / 24.52 oz
Darba temperatūra	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Glabāšanas temperatūra	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Klasifikācija atbilstoši EN379	Optiskā klase = 1 Izbaidītā gaismas = 1 Homogenitāte = 1 Skata lenķa atkarība = 2
Sertifikācijas	CE, ANSI, EAC, atbilstība CSA
Papildu marķējumi PAPR versijā (pazīnotā institūcija CE1024)	EN12941 (TH3 kombinācijā ar e3000/e3000X, TH2 versijām ar hardhat un e3000/e3000X) EN 14594 Class B3

Rezerves daļas (8-9. lpp.)

- Ķivere bez kasetes (SP01)
- Pretzibināšanas aizsargkasete ar satelītu (SP02)
- Aizsargzulkā (SP03)
- Remonta komplekts 2 (šānu klipsi) (SP04)
- Iekšējās aizsargvairogs (SP05)
- Remonta komplekts 1 (SP06) (jutības pogas, potenciometra pogas un bateriju vāciņš)
- Galvas apsejs ar stiprināšanas elementiem (SP07)
- Pieres sviestu apsejs (SP08 / SP09)

Precīzas artikula numurs ir atrodams šīs rokasgrāmatas pēdējās lapas iekšpusē (priekšpēdējā lappuse).

Atbilstības deklarācija

Skatiet interneta adresi pēdējā lappusē.

Juridiskā informācija

Šis dokuments atbilst ES Regulas 2016/425 1.4. punktam.

Pilnvarotā iestāde

Skatiet detalizētu informāciju pēdējā lappusē.

Введение

Маска для сварки - головной убор, служащий для проведения сварочных работ и защиты глаз, лица и шеи от ожогов, УФ-излучения, искр, инфракрасного излучения и температуры. Маска состоит из нескольких частей (см. перечень запчастей). Автоматический сварочный фильтр оснащен пассивным фильтром (УФ-лучей и пассивным фильтром инфракрасного излучения, а также активным фильтром, светопропускная способность которого варьируется в видимом диапазоне в зависимости от светотдачи сварочной дуги. Светопропускная способность автоматического сварочного фильтра имеет высокий начальный коэффициент (светлое состояние). После включения сварочной дуги светопропускная способность фильтра меняется в течение заданного времени отклика на низкий коэффициент (темное состояние). В зависимости от модели маску можно комбинировать с защитной каской и/или системой PAPR (электродвижимой воздуходоочистительный респиратор). Указания по технике безопасности

Перед тем как начать пользоваться маской, прочтите руководство по пользованию. Проверьте правильную установку внешней защитной линзы. Если дефекты не устраняются, светоотражательной каской пользоваться нельзя.

Меры предосторожности и защитные ограничения / риски

Вследствие тепло-исового излучения в процессе сварки возможно поражение органов зрения и кожи опухов. Данное изделие обеспечивает защиту глаз и лица. При использовании щитка обеспечивается постоянная защита глаз от ультрафиолетового инфракрасного излучения в процессе работы независимо от установленной на нем степени затемнения. Для защиты других частей тела следует носить специальную защитную одежду. В некоторых случаях частицы и вещества, образующиеся в процессе сварки, и/или сам щиток сварщика могут вызывать аллергические реакции кожи у предрасположенных людей. Материал, который контактирует с кожей, может вызвать аллергическую реакцию у восприимчивых людей. Щиток сварщика подходит только для сварки шпильками, идя к другим другим применениям. В случае применения щитка сварщика по не назначению или несоблюдения данных инструкций по эксплуатации компания Ortel ответственности не несет. Клей или аналогичный материал на шлем не допускается. Щиток подходит для выполнения всех стандартных сварочных работ за исключением лазерной сварки. Соблюдайте рекомендации по выбору уровня затемнения светофильтра в соответствии с EN169, приведенные на обложке. Маска не заменяет защитную каску. В зависимости от модели шлем можно комбинировать с защитной каской. По причине конструктивных особенностей (отсутствие видимости в сторону без поворота головы) и светопропускности автоматического затемняющего фильтра маска может влиять на восприятие цветовой гаммы. Вследствие этого рабочий может не увидеть сигнальные лампочки или аварийные индикаторы. Помимо этого существует опасность ударов по причине увеличенного объема (голова в маске). Маска также сокращает слышимость и тепловую восприимчивость.

Режим ожидания

Светоотражательная каска оснащена функцией автоматического выключения, которая продлевает срок службы аккумулятора. Если в течение 10 минут на светоотражательную каску падает менее люкса света, то светоотражательная каска автоматически выключается. Для повторного включения каски следует на короткое время подвергнуть солнечные лучи воздействию дневного света. Если Светоотражательная каска не включается или при загорании сварочной дуги не затемняется, замените батарейки.

Гарантия и материальная ответственность

Гарантийные обязательства указываются дилерским центром производителя в России. Более подробную информацию Вы можете получить у Вашего авторизованного дилера. Гарантии предоставляются только на брак материала и изготовления. В случае поломки, возникшей в результате ненадлежащего пользования, запрещенных операций или пользования вопреки указаниям производителя гарантии и материальная ответственность аннулируются. Гарантии и материальная ответственность также аннулируются в случае использования неоригинальных запчастей.

Стандартный ресурс

Сварочная маска срока годности не имеет. Продукт можно использовать до тех пор, пока не появятся видимые или невидимые повреждения или нарушения рабочих функций. Пользование (Краткое руководство пользователя)

- Опловое. Отрегулируйте верхний ремешок (стр.4) по размеру Вашей головы. Вдавите трехточечную кнопку (стр.4) и вдавите ее до тех пор, пока ремешок не будет сидеть на голове прочно и без надавливания.
- Расстояние между каской и лицом. Ослабьте арретирющие кнопки (стр.4-5) и отрегулируйте расстояние между каской и лицом. Обе стороны должны быть установлены одинаково и не перекосены. Затем снова затяните арретирующие кнопки. Уклон маски регулируется поворотной кнопкой (стр.5).
- Режим работы автоматический/ручной. Режим настройки степени защиты выбирается ползунковым переключателем (стр.6). В автоматическом режиме степень защиты автоматически адаптируется к интенсивности световой дуги при помощи сенсора (норма EN 379:2003). В ручном режиме степень защиты регулируется вращением кнопки (стр.6-7).
- Степень защиты. Сдвигая переключатель диапазона в ручном режиме, можно установить степень защиты между диапазонами SL4 - SL8 и SL8 - SL12. Точная настройка достигается вращением кнопки потенциометра (стр.6-7) (серая надпись). В автоматическом режиме степень защиты (SL4 - SL12) соответствует норме EN 379, если поворотная кнопка (стр.6-7) стоит в положении „N“. Вращением кнопки автоматическая степень защиты плавно регулируется с учетом уровня предпочтений на две степени защиты вверх или вниз (зеленая надпись).
- Режим шифрования. Нажатием на кнопку шифрования (стр.6) Вы переключаете светоотражательную каску в режим шифрования. В этом режиме каска деактивирована и находится в состоянии с защитной степенью SL 2.0. Флаж активации режима шифрования виден по мигающему красному СИД (стр.6) внутри маски. Для того, чтобы выключить режим шифрования снова нажмите на кнопку шифрования. Режим шифрования автоматический выключается через 10 минут.
- Чувствительность. С помощью кнопки чувствительности светочувствительность регулируется в зависимости от сварочной дуги и окружающего освещения (стр.7). Гранично с «Супер высокая/Super High» соответствует стандартной настройке. Она регулируется с помощью вращением поворотной кнопки. В диапазоне «Супер высокая/Super High» достигается очень высокая световая чувствительность.
- Сенсорная задержка. Сенсорную задержку можно установить в одном из двух возможных положений. В зависимости от положения угол распознавания окружающего света сокращается (стр.7) или увеличивается (стр.7).
- Регулятор времени действия. Регулятор времени действия (задержки) (стр.7) позволяет выбрать задержку открытия з темного на светлый. Поворотной кнопкой можно отрегулировать плавный переход с темного на светлый с 0,1 до 2,0 сек.
- Режим полумаски. Если регулятор времени действия установлен на высокую задержку, можно активировать эффект затухания (режим сумерки), который защищает глаза от очень светлого дымления на этапе окончания сварки. Не рекомендуется использовать режим «Сумерки» при проведении сварки прихваточным швом с короткими тактами. При проведении сварки прихваточным швом промедление должно быть минимальным.

Чистка и дезинфекция

Светоотражательную каску и внешнюю защитную линзу необходимо регулярно чистить мягкой тканью. Запрещается пользоваться сильнодействующими очистителями, растворителями, алкогolem или очистителями на абразивной основе. Поцарапанные или поврежденные защитные линзы необходимо заменять.

Хранение

Хранить маску для сварки при комнатной температуре и низкой влажности воздуха. Для продления срока службы батареек храните маску в оригинальной упаковке.

Замена внешней защитной линзы (стр.4-5)

Вдавите боковой жак, чтобы ослабить защитную линзу и снять ее. Навесьте новую внешнюю защитную линзу. Закрепите внешнюю защитную линзу на втором боковом захвате и защелкните ее. Эта операция требует легкого нажатия, чтобы уплотнение на внешней защитной линзе выполняло свои задачи.

Замена батареек (стр.9)

Светоотражательная каска оснащена сменными миниатюрными элементами питания типа CR2032. Если Вы используете сварочную маску с подачей чистого воздуха, то для смены батареек снимите лицевую уплотнитель. Батарейки необходимо заменить, если СИД каскеты мигает зеленым цветом.

- Осторожно снимите крышку отсека.
- Вывьте батарейки и утилизируйте их как спецотходы согласно национальным нормам.
- Вставьте батарейки типа CR2032 как показано.
- Осторожно установите крышку отсека.

Если при загорании сварочной дуги светоотражательная каска не затемняется, то проверьте правильную полярность батареек. Чтобы проверить заряд батареек поднесите светоотражательную каску к светлой лампе. Если зеленый СИД мигает, батарейки сели и их следует немедленно заменить. Если, несмотря на правильную замену батареек, светоотражательная каска не работает, то она вышла из строя и ее следует заменить.

Демонтаж и монтаж светоотражательной каскеты (стр.8)

- Вывьте кнопку степени защиты
- Осторожно снимите крышку отсека
- Распелите пружинную защелку каскеты как показано
- Осторожно наклоняя, выбросьте каскету
- Распелите сателлит как показано
- Вывьте сателлит через углубление в маске
- Поворните сателлит на 90° и пропелните его через отверстие в маске
- Вывьте светоотражательную каскету и замените ее

Монтаж светоотражательной каскеты в обратном порядке.

поиск неисправностей

Устранение проблем

- светоотражательная каска не затемняется
→ адаптировать чувствительность (стр. 7) → изменить положение задвижки сенсора (стр. 7)
- почистить сенсоры или внешнюю защитную линзу
- выключить режим шифрования (стр. 6)
- проверить попадание света на сенсор → заменить батарейки (стр. 9)
- степень защиты слишком светлая
→ установить более высокую степень защиты или использовать новые внутренние защитные линзы (стр. 6-7)
- степень защиты слишком темная
→ установить более низкую степень защиты (стр. 6-7)
- почистить или заменить внешнюю защитную линзу (стр. 4-5)
- светоотражательная каска пробкивается
→ адаптировать положение регулятора времени действия (стр. 7) к методу сварки
- заменить батарейки (стр. 9)
- плохая видимость
→ почистить внешнюю защитную линзу или светоотражательную каскету
- адаптировать степень защиты к методу сварки
- повысить окружающее освещение

маска для сварки сползет

→ еще раз отрегулируйте / подтянуть ленту опловья (стр.4)

Спецификации (Возможны технические изменения)

Степень защиты	Автоматика: 2.0 (светлое состояние) 4 < 12 (темное состояние) Ручная: 2.0 (светлое состояние) 4 < 12 (темное состояние)
Защита ИК УФ	Максимальная защита в светлом и темном состоянии
Время переключения со светлого на темный	100 мс (23 °C/73 °F) / 70 мс (55 °C/131 °F)
Время переключения с темного на светлый	0,1-2,0 с с эффектом сумерок
Габариты светоотражательной каски	90 x 110 x 7 мм / 3,55 x 4,33 x 0,28"
Габариты смотрового поля	50 x 100 mm / 1,97 x 3,94"
Питание	Солнечные батареи, 2 шт. литиевые батареи 3В, сменные (CR2032)
Вес	Non PAPR: 495г / 17,46 унц. PAPR: 689г / 24,52 унц.
Рабочая температура	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Температура хранения	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Классификация по EN379	Оптический класс = 1 Безопасность = 1 Зависимый угол зрения = 2
Разрешения	CE, ANSI, EAC, соответствие CSA
Дополнительная маркировка для версии PAPR (уполномоченный орган CE 0204)	EN 12941 (TH3 в сочетании с e3000/e3000X, TH2 для версий с защитным шлемом и e3000/e3000X) EN 14594 Class B3

Запасные части (Стр. 8-9)

- маска без каскеты (SP01)
- светоотражательная каска вместе с сателлитом (SP02)
- внешняя защитная линза (SP03)
- ремкомплект 2 (боковые захваты) (SP04)
- внутренняя защитная линза (SP05)
- ремкомплект 1 (SP06) (кнопка чувствительности, кнопка потенциометра и крышка от батареек)
- опловое принадлежности для крепления (SP07)
- лента внутренняя от пота (SP08 / SP09)

Точные номера артикулов указаны на внутренней стороне обложки руководства (предпоследняя страница).

Сертификат Соответствия

См. адрес интернет-сайта на последней странице

Правовая ссылка

Настоящий документ удовлетворяет требованиям директивы ЕС 2016/425 Пункт 1.4, Приложение II.

Уполномоченный орган

Подробная информация на последней странице.

Uvod

Šijem za zavarivanje je pokrov za glavu, koju kod određenih radova na zavarivanju služi kao zaštita za oči, lice i vrat od opekline, UV-svijetla, iskre, infracrvenog svjetla i vrućine. Šijem se sastoji od više dijelova (vidi popis rezervnih dijelova). Automatski filter za zavarivanje kombinira pasivni UV-filter i pasivni IR-filter s aktivnim filtrom, koji varira propuštanje svjetla u vidljivom području spektra ovisno o intenzitetu svjetla zavarivačkog luka. Propuštanje svjetla automatskog filtra za zavarivanje posjeduje visoku početnu vrijednost (svijetlo stanje). Nakon uključivanja zavarivačkog luka i unutar definiranog vremena reakcije, propuštanje svjetla prelazi na nižu vrijednost (tamno stanje). Ovisno o modelu, šijem se može kombinirati s nekim zaštitnim šijemom i/ili PAPR-sustavom (Powered Air Purifying Respirator).

Sigurnosne napomene

Prije uporabe šijema pročitajte uputu za rukovanje. Provjerite pravilnu montažu staklenog nastavka. Ako se greške ne mogu odstraniti, onda se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja više ne smije koristiti.

Mjere predostrožnosti i ograničenje zaštite / rizici

Kod postupka zavarivanja oslobađa se toplina i zračenje, što može dovesti do povreda očiju i kože. Ovaj proizvod pruža zaštitu za oči i lice. Vaše oči su kod nošenja šijema, neovisno o odabiru stupnja zaštite, uvijek zaštićene od ultra-violetnog i infracrvenog zračenja. Radi zaštite ostalih dijelova tijela dodatno je potrebno nošenje odgovarajuće zaštitne odjele. Čestice i tvari, koje se oslobađaju postupkom zavarivanja, u nekim okolnostima kod odgovarajuće predisponiranih osoba mogu izazvati alergijske reakcije na koži. Kod osjetljivih osoba kontakt kože s dijelom za glavu može dovesti do alergijske reakcije. Zaštitni šijem za zavarivanje smije se koristiti samo za zavarivanje i brušenje i za nikakve druge primjene. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost, ako se šijem za zavarivanje ne koristi namjenski ili u suprotnosti s uputom za uporabu. Pričvršćivanje ljepljiva ili slično na kacigu nije dopušteno. Šijem je pogodan za sve uobičajene postupke zavarivanja, s izuzetkom plinskog i laserskog zavarivanja. Molimo da obratite pažnju na preporučeni stupanj zaštite u skladu s EN169 na omotu.

Šijem nije zamjena za zaštitni šijem. Ovisno o modelu, šijem se može kombinirati sa zaštitnim šijemom.

Šijem zbog konstrukcijskih svojstava može ograničiti vidno polje (bez vidljivog područja sa strane bez okretanja glave), a zbog propuštanja svjetla automatskog filtra za zatamnjivanje i percepciju boja. Zbog toga je moguće da se signala svjetla ili indikator upozorenja ne mogu opaziti. Osim toga postoji opasnost od udaraca zbog većeg opsega (glava sa šijemom). Šijem osim toga smanjuje osjet slusa i topline.

Režim spavanja

Kaseta za zaštitu od zaslijepljivanja posjeduje automatsku funkciju isključivanja, koja produžuje vijek trajanja baterije. Ako kroz otprilike 10 min. na kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja padne manje od 1 Luxa svjetla, onda se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja automatski isključuje. Za ponovno uključivanje kasete solarne ćelije treba na kratko izložiti dnevnom svjetlu. Ako se kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja više ne može aktivirati ili ako kod paljenja zavarivačkog luka više ne može zatamniti, onda treba zamijeniti baterije.

Jamstvo i odgovornost

Jamstvene odredbe možete pronaći u podacima nacionalne organizacije za prodaju od strane proizvođača. Ostale informacije o tim u vezi dobijete kod svog ovlaštenog specijaliziranog trgovca. Jamstvo se odnosi samo na greške u materijalu i izradi. U slučaju šteta, nastalih zbog nepravilne primjene, nedovoljnih zahvata ili zbog upotrebe, koje proizvođač nije odobrio, prestaje jamstvo i odgovornost. Odgovornost i jamstvo prestaju i ako se ne koriste originalni rezervni dijelovi.

Očekivani vijek trajanja

Šijem za zavarivanje nema rok upotrebe. Proizvod se može koristiti sve dok ne dođe do vidljivih ili nevidljivih oštećenja ili smjelnji u funkcioniranju.

Primjena (Quick Start Guide)

1. **Praktika za glavu.** Prilagodite gornju prilagodbu traku (S.4) veličini Vaše glave. Pritisnite gumb za zahvaćanje (S.4) i okretajte ga, sve dok traka za glavu dobro ne nalegne, ali bez pritiska.
2. **Razmak od očiju i nagib šijema.** Otpuštanjem gumba za blokiranje (S. 4-5) podešava se razmak između kasete i očiju. Jednako podesite obje strane i nemojte nakriviti. Zatim ponovno pritisnite gumb za blokiranje. Nagib šijema se može prilagoditi okretanim gumbom (S. 5).
3. **Automatski / ručni režim rada.** Kliznim prekidačem (S. 6) se može odabrati podešeni režim stupnja zaštite. U automatskom režimu se stupanj zaštite pomoću senzorike automatski prilagođava intenzitetu svjetlosnog luka (norma EN 379:2003). U ručnom režimu se stupanj zaštite može podešavati okretanjem gumba (S. 6-7).
4. **Stupanj zaštite.** U režimu „ručno“ se pomicanjem područnog prekidača može birati između područja zaštitnih stupnjeva SL4 - SL8 i SL8 - SL12. Fino podešavanje se izvodi gumbom potencijometra (S. 6-7) (svi natpis). U režimu „automatski“, zaštitni stupanj (SL4-SL12) odgovara normi EN 379, kad se okrene gumb (S. 6-7) nalazi u položaju „N“. Okretanjem gumba se automatski podešeni stupanj zaštite može korigirati prema gore ili prema dolje za do dva stupnja zaštite, prema vlastitom osjetu (zeleni natpis).
5. **Režim brušenja.** Pritiskom na gumb za brušenje (S. 6) kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja se prebacuje u režim brušenja. U ovom režimu je kasetu deaktivirana i ostala u svjetlom stanju sa stupnjem zaštite SL 2.0. Aktivirani režim brušenja se može uočiti pomoću treperućih LED-ova (S.6) u unutrašnjosti šijema. Za isključivanje režima brušenja ponovno pritisnite gumb za brušenje. Režim brušenja se nakon 10 minuta automatski isključuje.
6. **Osetljivost.** Stipkom osetljivosti osjetljivost na svjetlo se prilagođava prema laku zavarivanja i ambijentalnom svjetlu (S.7). Granica prema "Super High" odgovara standardnoj postavci. Okretanjem okrenog gumba to se može individualno podesiti. U području "Super High" postiže se vrlo velika osjetljivost na svjetlo.
7. **Klizač senzora.** Klizač senzora se može postaviti u dva različita položaja. Ovisno o položaju, kut za detekciju oknog svjetla se smanjuje (S.7) ili povećava (S.7).
8. **Regulator vremena otvaranja.** Regulator vremena otvaranja (Delay) (S.7) dopušta biranje zadrske otvaranja s tamnog na svjetlo. Okretim gumb omogućuje klizno podešavanje s tamnog na svjetlo u rasponu od 0.1 - 2.0 s.
9. **Twilight model (režim zamućivanja).** Kad se regulator otvaranja podesi na vrlo veliku zadrsku, onda se može aktivirati efekt prigušivanja (režim poluramka), koji štiti oči od vrlo svetlog naknadnog zarenja, nakon završetka zavarivanja. Međutim, ne preporučuje se korištenje režima poluramka kod primjene zavarivanja za spajanje s kratkim impulsom. Kod zavarivanja za spajanje podesite zadrsku na minimum.

Čišćenje i dezinfekcija

Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja i stakleni nastavak redovito trebate čistiti mekom krpom. Ne smiju se koristiti jaka sredstva za čišćenje, otapala, alkoholi ili sredstva za čišćenje s udjelom abrazivnih sredstava. Izgubena ili oštećena stakla vizira treba zamijeniti.

Skladištenje

Šijem za zavarivanje treba skladištiti na sobnoj temperaturi uz malo vlage u zraku. Radi produžavanja vijeka

trajanja baterija, šijem trebate skladištiti u originalnom pakovanju.

Zamjena staklenog nastavka (S. 4-5)

Kopču sa strane treba ukloniti, na taj način se oslobađa stakleni nastavak i može se skinuti. Zakvačite novi stakleni nastavak u kopču sa strane. Stakleni nastavak sprovedite do druge kopče sa strane i pustite da uskoči. Ovaj zahvat zahtjeva mali pritisak, kako bi brtva na staklenom nastavku mogla djelovati.

Zamjena baterija (S. 9)

Kaseta za zaštitu od zaslijepljivanja posjeduje zamjenjive litijske gumb-baterije tipa CR2032. Ako koristite šijem za zavarivanje s priključkom za svježi zrak, onda prije zamjene baterija trebate skinuti brtvilo sa lica. Baterije trebate zamijeniti, ako LED kasete treperi zelenom bojom.

1. Pazi! Izbjegavajte skinite poklopac za baterije.
2. Izvadite baterije i zbrinite ih u skladu s uobičajenim propisima zemlje u pogledu specijalnog otpada.
3. Umetnite baterije tipa CR2032 kao što je prikazano.
4. Pazi! Izbjegavajte poklopac za baterije.

Ako kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja kod paljenja zavarivačkog luka više ne zatamniti, onda molimo da provjerite polaritet baterija. Za kontrolu, da li baterije imaju još dovoljno energije, postavite kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja prema nekoj svjetloj lampi. Ako sad treperi zeleni LED, onda su baterije prazne i treba ih odmah zamijeniti. Ako kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja unatoč pravilnoj zamjeni baterija ne funkcionira ispravno, onda se mora smatrati da više nije upotrebljiva i treba ju zamijeniti.

Vađenje/ugradnja kasete za zaštitu od zaslijepljivanja (S. 8)

1. Izvucite gumb za stupanj zaštite
2. Pazi! Izbjegavajte skinite poklopac za baterije
3. Debljina okrugla oprugu držača kasete, kao što je prikazano
4. Oprezno istresite kasetu van
5. Debljina satelita kao što je prikazano
6. Izvucite satelit kroz prorez u šijemu
7. Okrenite satelit za 90° i provucite kroz ovaj otvor u šijemu
8. Odstranjivanje / zamjena kasete za zaštitu od zaslijepljivanja

Ugradnja kasete za zaštitu od zaslijepljivanja vrši se obrnutim redoslijedom.

Rješavanje problema

Kaseta za zaštitu od zaslijepljivanja ne zatamniti

- Podešavanje senzora (S. 7)
- Promjena položaja klizača senzora (S.7)
- Čišćenje senzora ili staklenog nastavka
- Deaktiviranje režima brušenja (S. 6)
- Provjera svjetlosnog strujanja prema senzoru
- Zamjena baterija (S. 9)

Stupanj zaštite previše svjetlo

→ podesite viši stupanj zaštite ili koristite obojena unutrašnja stakla vizira (S. 6-7)

Stupanj zaštite previše tamno

→ odaberite niži stupanj zaštite (S. 6-7) → Očistite ili zamijenite stakleni nastavak (S.4-5)

Kaseta za zaštitu od zaslijepljivanja titra

→ Prilagodite položaj regulatora vremena otvaranja (S. 7) postupku zavarivanja

Zamjena baterija (S. 9)

Loša vidljivost

→ Očistite stakleni nastavak ili kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja

→ Prilagodite stupanj zaštite postupku zavarivanja

→ Pojačajte okolo svjetlo

Šijem za zavarivanje klizi

→ Ponovno prilagodite / prilegnite traku za glavu (S.4)

Specifikacije (Tehničke izmjene pridržane)

Stupanj zaštite	Automatika: 2.0 (svijetlo stanje) 4 < 12 (tamno stanje) Ručno: 2.0 (svijetlo stanje) 4 < 12 (tamno stanje)
UV/IR zaštita	Maksimalna zaštita u svjetlosti i tamnom stanju
Vrijeme prebacivanja sa svjetlog na tamno	100 us (23 °C/73 °F) / 70 us (55 °C/131 °F)
Vrijeme prebacivanja s tamnog na svjetlo	0.1-2.0s „efektno poluramka“
Dimenzije kasete za zaštitu od zaslijepljivanja	90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 x 0.28"
Dimenzije vidnog polja	50 x 110 mm / 1.97 x 3.94"
Napajanje naponom	Solarne ćelije, 2 kom. L-baterije 3V zamjenjive (CR2032)
Težina	Non PAPR: 495 g / 174.66 oz PAPR: 695 g / 24.52 oz
Radna temperatura	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura skladištenja	-20°C – 80°C / 4°F – 176°F
Klasifikacija prema EN379	Optička klasa = 1 raspršeno svjetlo = 1 Homogenost = 1 Ovisnost od glada gledanja = 2
Dozvole	CE, ANSI, EAC, compliance with CSA
Dodatne oznake za PAPR verziju (tijelo CEI024)	EN12941 (TH3 u kombinaciji s e3000/e3000X, TH2 za verzije s hardhatom i e3000/e3000X) EN 14594 Class 3B

Rezervni dijelovi (stranica 6-9)

- Šijem bez kasete (SP01)
- Unutrašnje zaštitno staklo (SP05)
- Kasetu za zaštitu od zaslijepljivanja zajedno sa satelitom (SP02)
- Set za popravke 1 (SP06) (Gumb za osetljivost, gumb potencijometra i poklopac za baterije)
- Stakleni nastavak (SP03)
- Traka za glavu s armaturama za učvršćivanje (SP07)
- Set za popravke 2 (bočne kopče) (SP04)
- Traka za znoj (SP08 / SP09)

Točan broj artikla možete pronaći na unutrašnjim stranicama korica ovog priručnika (predzadnja stranica).

Izjava o sukladnosti

Vidi internet adresu na posljednjoj stranici.

Pravne informacije

Ovaj dokument zadovoljava zahtjeve EU uredbi 2016/425 točka 14 Priloga II.

Imenovana služba

Detaljne informacije, vidi posljednju stranicu.

Reámhra

Ceannteart is é clogad tátúcháin a úsáidtear chun na súile, an aghaidh agus an muneál a chosaint in aghaidh dómna, solais ultraivialait, spreach, solais infiridhearg agus teasa i rith oibríochtaí áirithe tátúcháin. Tá an clogad comhdhéanta de roinnt páirteanna (féach losta na bPáirteanna Spártha). Cuimsíonn scaigear uathbhoiríocht tátúcháin scaigeara éighníomhach solais ultraivialait agus scaigeara éighníomhach solais infiridhearg, a mbraitheann a dtarchurais solais sa raon infheicthe ar iontachas an stua tátúcháin. Tá tsúilach ard (geal) ag tarchurais solais an scaigeara uathbhoiríocht tátúcháin. Tar éis an stua tátúcháin a chur ar súil, agus laistigh d'ann íaragharas sainithe, athraíonn tarchurais solais an scaigeara go luach ísle (dógha). Ar bhrath ar an múnla, is féidir an clogad a úsáid le clogad cosanta agus nó córas PAPP (Anailítoirí Ionaithe Airí Fál Chumhachta).

Treoracha Sábháilteachta

Leigh an lámhleabhar sula n-úsáidfeir an clogad. Déan cinnte de go bhfuil an críochnaitheoir feistithe i gceart. Mura féidir fabhtanna a réiteach, ní mór éirí as an gcaiseáid frithdhallta a úsáid.

Réamhchuirimí agus srianta/rioscaí cosanta

Le linn an phróisis tátúcháin scaoiltear teas agus radaíocht, rud aí d'fhéadfadh a bheith ina gcóis le gortúille súile agus craicinn. Tugann an tairge seo cosaint do na súile agus don aghaidh. Cosnaithear do shúile i gcoinn an aghaidh radaíocht ultraivialait agus infiridhearg nuair atá an clogad á chaitheamh agad, beag beann ar an leibhéal cosanta atá roghnaithe. Caithefar éadaí cosanta cuir a chaitheamh freisin leis an gcuid eile de do chorp a chosaint. Cálthíní agus substaintí a scaoiltear le linn an phróisis tátúcháin, is féidir iad bheith ina gcóis le frithghníomhúille ailléirgeacha craicinn i ndoime a bhíonn tugtha dá leibhéal. I gcás daoine a bhíonn fáraiceann bog agus, d'fhéadfadh teagmháil idir an craiceann agus an ceannteart a bheith ina cúis le frithghníomhúille ailléirgeacha. Ní ceadmhadh an clogad tátúcháin a úsáid ach amháin le haghaidh feidhmeanna tátúcháin agus meilte agus ní le haghaidh an fheidhmeanna eile. Ní ghlacann an monaróir an dliteanas ná úsáidtear an clogad ar bhealach nach bhfuil in oiriúint leis na treoracha úsáide. Ní cheadaítear greannú glú nó cosúil leis an clogad. Tá an clogad oiriúnach do gach gníomhphróiseas tátúcháin, seachas tatháil gáis agus léasair. Tabhair faoi deara an leibhéal cosanta a mholtar de réir EN169 ar an gcumhdach. Ní thagann an clogad in ionad clogad sábháilteachta. Ag brath ar an múnla, is féidir an clogad a úsáid le clogad sábháilteachta. D'fhéadfadh gnéithe deartha an chlogaid cur isteach ar an rímse radhairc (ní bheidh radhairc formailteach ag an té ach amháin má chasann sé a cheann) agus d'fhéadfadh tarchurais solais an scaigeara uathbhoiríochtaí cur isteach ar aireachtáil dhathanna. Mar sin, d'fhéadfadh sé nach bfeidhíocht an té lampaí comhartha ná táscairí rabhaid. Iana theannta sin, tá baol tuairte ann de bhrath go bhfuil an chuar-imlíne níos mó (an cearn agus an clogad air). Laghdáil an clogad agus córais éisteachta agus braite teasa an duine freisin.

Mód codlata

Tá feidhm uathmhúchta ag an gcaiseáid frithdhallta, a shíneann saol an chadhnra. Mura mbaineann níos mó ná 1 lúsa de sholas an caiseáid frithdhallta amach ar feadh thar 10 nóiméad, múnchann an caiseáid frithdhallta as féin. Leis an gcaiseáid a chur ar súil arís, ní mór na grianchella a nochtadh do sholas an lae ar feadh tamallain. Mura féidir an caiseáid frithdhallta a chur i ngníomh a thuilleadh nó mura n-éiríonn sé níos dorcha nuair a lastar an stua tátúcháin, caithefar cadhnra nua a chur in ionad na seanchéann.

Barántas agus dliteanas

Is féidir teacht ar choimhiolacha an bharántais i dtreoracha eagraíocht náisiúnta díolacháin an mhonaróra. Déan teagmháil le do shain-mhinicíochtí údaraithe le tuilleadh sonraí a fháil. Ní bheidh feidhm ag an bharántas ach amháin i gcás lochtanna ábhair agus déantúsachta. I gcás damáiste de bhrath úsáid mhíchui, idirghabháil neamhdúdaraithe, nó úsáid nach bhfuil soláthar déanta ag an monaróir di, beidh idir an barántas agus an dliteanas ar neamhní. Ar an gcaoi chéanna, beidh an dliteanas agus an barántas ar neamhní má úsáidtear páirteanna spártha nach páirteanna spártha bunaidh.

Saolré ionchais sheirbhíse

Ní data deiridh saolré a bheidh in a glogadh tátúcháin. Féadfaidh an tairge a úsáid a fhad agus nach mbeidh ann damáiste, cibé iníochtíocht nó dofhéithe, déanta dó agus nach dtáiríodh ann mhífheidhmeanna.

Feidhmíú (Treoir Mheathasaithe)

1. Strapa cinn. Socraigh an strapa uachtarach coigeartaithe (lch. 4) le go mbeidh sé in oiriúint do mhéid do chinn. Brúigh isteach an cnaipe raicinn (lch. 4) agus cas é go dtí go n-oiriúnaíonn an ceannteart i gceart, ach ná bíodh sé ag cur brú ar do cheann.
2. Fad súil agus claochnaí an clogad. Scaoil na cnaipeí glásála (lch. 4-5) leis an bhfad idir an caiseáid agus na súile a choigeartú. Coigeartaigh an dá thógas go cothrom agus na bíodh claochnaí ann. Ansin teann na cnaipeí glásála in athúir. Is féidir claochnaí an chlogaid a choigeartú ach an cnaipe a chasadh (lch. 5).
3. Mód oibríochtaí uathbhoiríochtaí/láimhe. Úsáid an lacc shleamhnáin (lch. 6) leis an leibhéal cosanta a roghnú. Sa mhód uathbhoiríoch, déantar an leibhéal cosanta a choigeartú go huathbhoiríoch do dhéine an stua trí thagairt do bhrathadóirí (caighdeán EN 379:2003). Sa mhód láimhe, is féidir an leibhéal cosanta a choigeartú ach an cnaipe a chasadh (lch. 6-7).
4. Leibhéal cosanta. Sa mhód "láimhe", is féidir leat leibhéal cosanta SL4 - SL8 nó leibhéal cosanta SL8 - SL12 a roghnú ach an lacc a bhogadh. Déantar mionchoigeartuithe ach an cnaipe póilínseiméadair (lgh. 6-7) (líreacha 11) a chasadh. Sa mhód "uathbhoiríoch", bíonn an leibhéal cosanta (SL4 - SL12) i gcomhréir le EN 379 má bhíonn an cnaipe rothlach (lch. 6-7) socráithe chuig "N". Is féidir an cnaipe a chasadh leis an leibhéal cosanta ama shocrú go huathbhoiríoch a cheartú síos nó síos suas le dhá leibhéal cosanta (líreacha glasa) de réir do shainroghanna pearsanta féin.
5. Mód meilte. Brúigh an cnaipe "Meit" (lch. 4) leis an gcaiseáid frithdhallta a shocrú chuig an mód meilte. Sa mhód sin, d'ghníomhachtáiltear an caiseáid agus fanann geall le leibhéal cosanta SL2.0. Tosáilinn LED ag caochadh i ndath dearg (lch. 6) taobh istigh den chlogad lena chur in iúl go bhfuil an leibhéal i ngníomh. Leis an mód meilte a mhíchadh, brúigh an cnaipe "Meit" arís. Múnchann an mód meilte as féin tar éis 10 nóiméad.
6. Iogaireacht. Leis an gcnaipe iogaireachta déantar an tairgeantáil solais a choigeartú de réir an stua tatháilte agus an tsolais chomhionannspealligh (lch. 7). Is an tairgeantáil "Ri-ard" an gnáthshocrú. Is féidir é seo a choigeartú as féin ach an cnaipe rothlach a chasadh. Sa raon "Ri-ard", bíonn sé an-íogair go deo i leith solais.
7. Sleamhnán braiteora. Is féidir an sleamhnán braiteora a shocrú i dhá shuíomh ar leith. Ag brath ar an suíomh, laghdaítear (lch. 7) an méadaithe (lch. 7) an uillinn braite solais timpeallach.
8. Rialaitheora solais oascailte. Ligeann an rialaitheora solais oascailte (Moili) (lch. 7) dúit an mhóil ama oascailte a roghnú, ó dhóracha go geal. Tacaíonn an cnaipe rothlach le coigeartú leantúnach ó dhóracha go geal idir 0.1 agus 2.0 s.
9. Mód breacsholais. Nuair atá an rialaitheora solais oascailte socráithe chuig moili ard, is féidir éifeacht creimhíthe (féach breacsholais) a chur i ngníomh d'fhonn na súile a chosaint in aghaidh an iarlaoima an-ghéal tar éis tatháil. Mar sin féin, móltair dúit an mód breacsholais a úsáid i gcomhair gearrfeidhmeanna tátúcháin creimeála. I gcás an tatháilte creimeála, socraigh an mhóil chuig an tsolúach.

Glanadh agus díghráil

Ní mór an caiseáid frithdhallta agus an críochnaitheoir a ghlanadh go rialta le héadach bog. Ná húsáid dianbobláirín ghlanántach, tussáirín, alcól ná oibreáin ghlanántach a bhíonn scrábháil iontu. Ba chóir lionsaí scríobtha nó damáistithe a athsoláthar.

Stóráil

Caithefar an clogad tátúcháin a stóráil ag teacht an tseomra i ndáil boghaise isle. Le saolré na gadhnraí a shíneadh, stóráil an clogad ina phacáistíocht bhunaidh.

An críochnaitheora a athsoláthar (lgh. 4-5)

Brúigh an tathbhoiríocht isteach leis an críochnaitheora a scaoiltead. Ba chóir go mbeifé in ann é a bhaint amach. Cuir an críochnaitheoir nua i bhfostú le ceann de na tathbhoiríochtaí. Tarrainn an críochnaitheoir trasna chuig an dara tathbhoiríocht agus cuir i bhfostú é. Caithefar brú a chur ar an gcríochnaitheoir leis an méid sin a dhéanamh ionas go mbeidh an séal ar an críochnaitheoir teann.

Na cadhnraí a athsoláthar (lch. 9)

Tá cadhnraí nacphille lílaim in-athsoláthraithe sa chaiseáid frithdhallta. Má tá tú ag úsáid an chlogaid tátúcháin le nasc ceir úir, bain an séala sua guíofear na cadhnraí nua isteach. Ní mór cadhnraí nua a chur in ionad na seanchadhnraí nuair a thosaíonn an LED ar an gcaiseáid ag caochadh i ndath glais.

1. Bain an clúdach cadhnra go cúramach.
2. Bain na cadhnraí agus faigh réidh leo de réir na rialúcháin áitúil is infheicthe i ndáil le dramhlach ghluaiseach.
3. Cuir isteach cadhnraí CR2032 mar a léiríne.
4. Cuir an clúdach cadhnra ar ais go cúramach.

Mura n-éiríonn an caiseáid frithdhallta dorcha nuair a lastar an stua tátúcháin, déan cinnte de go bhfuil polaíocht na gadhnraí i gceart. Lena fháil amach an bhfuil a ndóthain fuinnimh fágtha sna cadhnraí, tabhair an caiseáid frithdhallta gar do lampa geal. Má thosaíonn an LED ag caochadh i ndath glais, tá na cadhnraí caithe agus caithefar iad a athsoláthar láithreach bonn. Mura bfeidhmíonn an caiseáid frithdhallta i gceart i ainneoin gurb cuireadh cadhnraí nua isteach ann i gceart, caithefar gladaigh leis nach féidir é a úsáid a thuilleadh agus ceann nua a fháil.

An caiseáid frithdhallta a bhaint/á fheistiú (lch. 8)

1. Tarrainn amach an cnaipe "Leibhéal Cosanta"
2. Bain an clúdach cadhnra go cúramach
3. Dighlásaíl spriogna coimeála an cnaipeach mar atá léirithe
4. Claoil an caiseáid amach go cúramach
5. Dighlásaíl an tsatallait mar atá léirithe
6. Tarrainn an tsatallait amach tríd an gcuas sa chlogad
7. Rothlaigh an tsatallait 90° agus brúigh amach tríd an gcuas sa chlogad i
8. An caiseáid frithdhallta a bhaint/á athsoláthar

Feistítear an caiseáid frithdhallta ina mhalairt d'ord.

Fabhtcheartú

Ní éiríonn an caiseáid frithdhallta dorcha

- Coigeartaigh an iogaireacht (lch. 7) → Athraigh suíomh an tseamhnáin braiteora. (lch. 7)
- Coigeartaigh an iogaireacht (lch. 7) → Athraigh suíomh an tseamhnáin braiteora. (lch. 7)
- Seiceáil gur féidir leis an mbraiteoir solas a fheiceáil → Athsoláthair na cadhnraí (lch. 9)

Tá an leibhéal cosanta ríoghal

→ Socraigh leibhéal cosanta níos airde nó úsáid lionsaí deata imhénachta (lgh. 6-7)

Tá an leibhéal cosanta ródhórcha

→ Roghnaigh leibhéal cosanta níos ísle (lgh. 6-7) → Glan an críochnaitheoir nó athsoláthair é (lgh. 6-5)

Preabann an caiseáid frithdhallta

- Coigeartaigh suíomh an rialaitheora ama oascailte (lch. 7) le go mbeidh sé in oiriúint don phróiseas tátúcháin
- Athsoláthair na cadhnraí (lch. 9)

Drochleáguas

→ Glan scaileáil an chriochnaitheora nó an caiseáid frithdhallta

→ Coigeartaigh an leibhéal cosanta le go mbeidh sé in oiriúint don phróiseas tátúcháin

→ Méadhaigh an solas timpeallach

Sleamhnáil an clogad tátúcháin

→ Coigeartaigh físc an strapa cinn ar thair (lch. 4)

Sonraíochtaí (Coimeáidáil an ceartaigh féin athruithe teicniúla a dhéanamh.)

Leibhéal rochtana	Uathbhoiríoch: 2.0 (staid gheal) 4 < 12 (staid dhórcha) De láimh: 2.0 (staid gheal) 4 < 12 (staid dhórcha)
Cosaint in aghaidh solais ultraivialait/infiridhearg	Uaschosaint i ndáil gheala agus dorcha
Am athraithe ó gheal go dorcha	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Am athraithe ó dhórcha go geal	0.1 - 2.0 s le "féitheacht breacsholais"
Tóisi an caiseáid frithdhallta	90 × 110 × 7 mm (3.55" × 4.33" × 0.28")
Tóisi an rímse radhairc	50 × 100 mm (1.97" × 3.94")
Soláthar cumhachta	Grianchella, 2 aonad Cadhnraí Imlíilam, 3V, in-athsoláthraithe (CR2032)
Meáchan	Non PAPP: 495g / 17.46 oz PAPP: 669g / 24.52 oz
Teocht oibríochtaí	-10°C - 70°C / 14°F - 157°F
Teocht stórála	-20°C - 80°C / 4°F - 176°F
Rangú de réir EN379	Rang optúil = 1 Solas scaipthe = 1 Homageanté = 1 Spléachas an uillinn radhairc = 2
Ceaduithe	CE, ANSI, EAC, in oiriúint le CSA
Marclácha breise le haghaidh leagan PAPP (comhlacht dá dtugtar fogra CE1024)	EN12941 (TH3) deantenna le e3000/e3000X, TH2 le haghaidh leaghaigh le hardhat agus e3000/e3000X EN 14594 Class 3B

Páirteanna spártha (Lgh. 8-9)

- Clogad gan chaiseáid (SP01)
- Caiseáid frithdhallta lena n-áirítear satallait (SP02)
- Críochnaitheoir (SP03)
- Fearsa deisiúcháin 2 (tathbhoiríochtaí) (SP04)
- Lionsa cosanta imhénachta (SP05)
- Fearsa deisiúcháin 1 (SP06) (Cnaipe iogaireachta, cnaipe póilínseiméadair agus clúdach cadhnra)
- Strapa cinn agus ceanglóirí (SP07)
- Bandalaithe (SP08/SP09)

Is féidir teacht ar uimhir bheacht an earra ar chlúdach laistigh an lámhleabhair seo (an dara leathnach nó deireadh). Dearbhú Comhréireachta

Féach an seolaigh díreach ar an leathnach deireanach.

Faisnéis dí

Tá an cháipéis seo ag teacht leis na riachtanais a leagtar síos le hait 1.4 d'Íarscríbhinn II Rialachán 2016/425 ón Aontas Eorpach.

An comhlíocht ar tugadh fógra dó

Le heolas mionsonraithe a fháil, teach an leathnach deireanach.

Introduzzjoni

Elmu għall-iwveljar huwa xedd ir-ras li waqt ċerti xogħlijiet ta' iwveljar iservi biex jiproteġi l-għajnejn, il-wiċċ u l-għonq kontra l-irru, ir-raġġi ultravjoila, ix-xrar, id-dawl infraħmar u s-shana. L-elm u huwa magħmul minn artik partijiet (arja-lista tal-partijiet ta' rikambju). Filtru awtomatiku għall-iwveljar għaqqad fil-filtru passiv kontra-raġġi ultravjoila u dawk infrahom kif ukoll fil-filtru attiw li jvarja fil-trażmissjoni tad-dawl fil-firxa viżibbli tal-ispettru skont il-qawwa tal-ark għall-iwveljar. Fil-bidu l-valur ta' trażmissjoni tad-dawl mill-filtru awtomatiku għall-iwveljar jkun wiehegħ għall-istat tad-dawl. Wara li jingteghħ l-ark għall-iwveljar u fil-filn ta' reazzjoni dminuti, it-trażmissjoni tad-dawl mill-filtru (tad-dawl għal valur baxx (stat ta' diam). Skont il-modell, l-elmu jista' jiġi kkombinat mal-elmu protettiv u/jew sistema PAPR (Powered Air Purifying Respirator: respirator li jipproteġi l-arja li jahdem bil-elettriku). Struzzjonijiet ta' sikurezza

Aqra bir-reqqa l-istruzzjonijiet dwar it-tħaddim għal ma tida tzuza l-elm u. Ikklekkja jekk il-hġieġa esterna hix immuntata korettament. Jekk kun hemm bzalji li jistgħu jiġu eliminati, l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix m'għandux jibqa' jintuza.

Miżuri ta' prekawzjoni u limitazzjonijiet rigward il-protezzjoni / Riskji

Matul il-proċess tal-iwveljar jidru rilaxxati shana u radjazzjoni, li jistgħu jwasslu għal korrimenti fil-għajnejn u fil-għida. Dan il-prodott joffri protezzjoni għall-għajnejn u għall-wiċċ. Meta tilbes l-elm u, għajnejk se jkunu protetti dejjem kontra d-dawl ultravjoila u infra-aħmar irrispettivament mill-għażla tal-klassi tal-partijiet. Sabiex jiproteġi l-partijiet l-oħra ta' għisem, jeħtieġ li tilbes iebes protettiv addizzjonali. F'ċerti ċirkożtanzji, il-partikoli u s-sustanzi li jidru rilaxxati matul il-proċess tal-iwveljar jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allergiċi tal-għida f'persuni suxxettibbli b'mod korrispondenti. Il-materjali li jiġu f'kontatt mal-għida jistgħu jikkawżaw reazzjonijiet allergiċi f'persuni suxxettibbli. L-elm u tal-iwveljar protettiv jista' jntuza b'saħal xogħlijiet ta' iwveljar u ta' fin u muħx għal xogħlijiet oħra. Il-manifattur ma jassumi l-ebda responsabbiltà f'każ li l-elm u tal-iwveljar jintuza għal applikazzjonijiet oħra muħx previsti jew ma jintuza skont l-istruzzjonijiet tal-tħaddim. L-elm u huwa għall-aktar proċeduri tal-iwveljar kolha li diġà huwa stabbli, minbarra l-iwveljar bil-gass u bil-lazer. It-twaħħil ta' kollu jien simili għall-elm u muħx permess. Jekk joġġohb ikkonforma mal-livell ta' protezzjoni irakkomandat skont EN169 jinsab fuq il-kaver. L-elm u jista' jintuza f'okk muħx protettiv. Skont il-modell, hemm il-possibbiltà li jintuza krombanta mal-elm u protettiv. L-elm u jista' jaffettwa l-kamp viżiv (m'hemmx vista laterali mingħajr ma ddawwar rasek), minhabba l-karatteristiċi tal-konstruzzjoni tiegħu, u l-vista tal-kuluri, minhabba d-densità ottika tal-filtru awtomatiku li jnaqqs id-dawl. Għal dawk ir-raġunijiet, huwa possibbli minn jidru jien ma jara x tanal ta' sinjalizzazzjoni jew indikazzjonijiet ta' twissja. Barra minn hekk, l-elm u naqqs li wiehegħ jabhat ma ostakulu minhabba l-permettu i kbar (tar-ras flimkien mal-elm u). Barra minn hekk, l-elm u jipprova is-smiġh u s-sens ta-temperatura.

Il-modalità riedeg

L-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix għandu funzjoni li tiftiħ awtomatikament u b'hekk testendi t-tul tal-użu tal-batteriji. Jekk għal madwar 10 minuti inqas minn 1 lux ta' dawl jinterjaġixxi mal-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix, dan tal-aħbar jinfetx awtomatikament. Sabiex jidher jerga' jingteghħ, jeħtieġ li l-ċelluli solari jkunu esposti għal fil-għad-dawl tal-jum. Fil-każ li l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix ma jkunx jista' jerga' jiġi attivat jew m'għadux jiskura mall-jingteghħ l-ark għall-iwveljar, il-batteriji jridu jimbidu.

Garanzija u responsabbiltà

Dwar id-dispożizzjonijiet relatati mal-garanzija, jekk joġġohb, ark ar-informazzjoni pprovdata mill-organizzazzjoni ta' bejġn nazzjonali tal-manifattur. Aktar informazzjoni relatata jista' jipprovvidelek il-kummerċjant speċjalizat u awtorizzat minn id. Il-garanzija tghodd biss għal bzalji materjali u tal-produzzjoni. F'każijiet ta' hasar ikkawzati minn użu inadegwat, interventi muħx permessi jew użu muħx intiz mill-manifattur tiskadi l-garanzija u ma tittehh l-ebda responsabbiltà. Il-garanzija u r-responsabbiltà jiskadu wkoll jekk jintuza partijiet ta' rikambju differenti minn dawk oriġinali.

It-tul mistenni tal-użu

L-elm u għall-iwveljar m'għandux data ta' skadenza. Il-prodott jista' jintuza għal kemm żmien ma jsehhux hasar viżibbli jew muħx viżibbli jew disfunzjonijiet.

Kif jintuza (gwida fil-qosor)

1. Iċ-ċinta għal-mar-ras. Aġġusta l-ċinta ta' fuq (pg. 4) għad-daqs ta' rasek. Aghfas il-gewwa l-buttna ta' qfil (pg. 4) u dawwarha sakemm iċ-ċinta tunk aġġustata sew, per' mingħajr ma tagħisem iżżejjed.
2. Id-distanza mill-għajnejn u l-inkinazzjoni tal-elm u. Billi tthol il-buttni ta' tagħisem (pg. 4-5), tiġi aġġustata d-distanza bejn l-istoċċ u għajnejk. Aġġusta ż-żewġ naħat b'mod indaqs u mingħajr ma tnejjimeh. Imbagħad, erga' s-sikka l-buttni ta' aġġustament. L-inkinazzjoni tal-elm u jista' tiġi aġġustata permezz tal-buttna id idur (pg. 5).
3. Modalità ta' operat awtomatika / manwali. Il-modalità għall-issettjar tal-livell ta' protezzjoni tista' tintgħazel bil-iswiċċ li jżzerza (pg. 6). Meta tintuza l-modalità awtomatika, il-livell ta' protezzjoni jiġi aġġustat awtomatikament għall-intensità tal-ark elettriku (standard EN 379:2003) permezz ta' sistema ta' sensuri. Il-modalità manwali tippermetti s-settar tal-livell ta' protezzjoni bit-tidwir tal-buttna (pg. 6-7).
4. Livell ta' protezzjoni. Meta tintuza l-modalità "manwali", wiehegħ jista' jżerza j-istoċċ b'iswiċċ b'ieqad bejn il-firnet ta' protezzjoni SL4-SL8 u SL8-SL12. L-aġġustament preċiż iħalli id-dawwar il-buttna tal-potenzjometru (pg. 6-7) (ttri grizji). Fil-modalità "awtomatika", il-livell ta' protezzjoni (SL4-SL12) jikkonforma mal-istandard EN 379 meta-buttna id idur (pg. 6-7) tkun issettata għal-pożizzjoni "N". Bit-tidwir tal-buttna, il-livell ta' protezzjoni ssettja b'mod awtomatiku jista' jiġi koregret il-fuq jew l-isfel sa żewġ livell (ttri hodor) skont il-preferenzi personali.
5. Modalità għat-tsin. Billi wiehegħ jagħfas il-buttna "Grind" (pg. 6) jistgħu t-tgħammix kontra t-tgħammix jiġi ssettjat fil-modalità għat-tsin. F'din il-modalità, l-istoċċ huwa ddeattivat u jibqa' fil-stat ta' dawl bil-livell ta' protezzjoni SL 2.0. Il-modalità għat-tsin attivata tintgħaral minn gewwa l-bis saħħa tal-LED tpepet bil-aħmar (pg. 6). B'ieq tiffi l-modalità għat-tsin, erga' aghfas il-buttna "Grind". Il-modalità għat-tsin tintefa awtomatikament wara 10 minuti.
6. Sensittività. Bil-buttna tas-sensittività s-sensittività għad-tiġi aġġustata skond l-ark tal-wedlung u d-dawl ta' l-ambjent (pg. 7). Il-limlu mal-livell "Super High" huwa s-sensittività għolja. B'dawwar l-buttna, jista' jsir aġġustament individwali. Fil-firxa "Super High" l'intahaq s-sensittività għolja haina għad-dawl.
7. Sensur jżzerza. Is-sensur jżzerza jista' jtiqieghed żewġ pozzizzjonijiet differenti. Skont il-pożizzjoni, jidkonek (pg. 7) jid jikkabar (pg. 7) l-angolu għall-għarfen tal-dawl ambjentali.
8. Ir-regolatur tal-hin ta' fuq. Ir-regolatur tal-hin ta' fuq ("Delay") (pg. 7) jippermetti l-għażla tal-hin li għaddi biex jittwetja fuq mid-diam għad-dawl. Il-buttna id idur tippermetti ssettjar mingħajr skakuni mid-diam għad-dawl bejn 0.1-2.0 s.
9. "Twilight mode". Meta jkun issettjat dewmien kbir, jista' jiġi attivat effett ta' "fading" ("twilight mode") li jiproteġi l-għajnejn mill-tgħammix qawwi meta jnterminu x-xogħlijiet ta' iwveljar. Muħwix irakkomandat, però, l-użu tal-effett ta' "għabex" f'applikazzjonijiet tal-iwveljar bil-takkaturi u b'intervalli qosra. Għall-iwveljar bil-takkaturi, issettja d-dewmien fil-minimu.

Tindir u d'ifrezzjoni

L-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix u l-hġieġa esterna jridu jtnaddfu bi drapp artab b'mod regolari.

M'għandhomx jintuzaq detersenġi qawwija, solvanti, alkohol jew detersenġi li fihom sustanzi abrażivi. Hġieġa migruva jew bil-hsara jkun tajjeb li timbdel.

Hażna

L-elm u għall-iwveljar għandu jinħażen f'temperatura ambjentali u umdiġta baxxa. Sabiex ittawwal it-tul tal-użu tal-batteriji, aħzen l-elm u fil-firxa ta' temperatura oriġinali.

Kif timbdel il-hġieġa esterna (pg. 4-5)

Il-klipp tal-ġenb jintgħafas l'ijewwa sabiex tnhalli u tneħħiha l-hġieġa esterna. Poġġi l-hġieġa l-għida f'pothna bi għaliq wiehegħ. Gebed il-hġieġa saktien fil-qiegħ tal-istgħu u sakkarha. Din l-azzjoni teħtieġ xi ammont ta' pressjoni sabiex is-sigilli fil-hġieġa esterna jkollu l-effett mixtieqi.

Kif timbdel il-batteriji (pg. 9)

L-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix għandu batteriji b'ċelluli tal-litju f'forma ta' buttna ta-tat-IP CR2032 li jstgħu jimbidu. Fil-każ li tūza elm u għall-iwveljar b'konnessjoni għall-arja friska, tredi hrisi l-sigilli għall-wiċċ qabel ma timbdel il-batteriji. Il-batteriji jridu jimbidu meta l-LED tal-istoċċ tpepet bil-aħmar.

1. Neħhi l-għatu bil-gablu.
2. Neħhi l-batteriji u armihom skont id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar l-isarkt perikoluż.
3. Dahhal batteriji tat-IP CR2032 kif muri fil-istampa.
4. Immonta l-għatu bil-gablu.

Fil-każ li l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix m'għadux jiskura mall-jingteghħ l-ark għall-iwveljar, jekk joġġohb, iklekkja l-polarità korretta tal-batteriji. B'ieq tikklekkja jekk il-batteriji għad fihom b'żewġ bejzed enerġija, qareb l-istoċċ ta' protezzjoni lejni lampa qawwija. Jekk is-sika tūda tpepet l-LED l-hadra, il-batteriji jkunu voġja u jridu jimbidu minnufih. Fil-każ li l-istoċċ ma jkunx jahdem b'mod koretti minkejja b'ida korretta tal-batteriji, għandu jtiqies li m'għadux adattat għal-użu u jrid jiġi sostitwit.

Kif timmonta u tizmonta l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix (pg. 8)

1. Igbed l-barra l-buttna għas-settar tal-livell ta' protezzjoni
2. Neħhi l-għatu għall-batteriji bil-gablu
3. Ithas is-sokor li jzommi il-molla tal-istoċċ ta' protezzjoni kif muri fil-istampa
4. B'hafna attenzjoni, allhi l-istoċċ jiohroġ bil-għajuna tal-inkinazzjoni
5. Ithas is-sokor tas-sallatella (regulator estem) kif muri fil-istampa
6. Igbed is-sallatella l-barra mill-fetha tal-elm u
7. Dawwar is-sallatella 90° u għaddi mill-toqba tal-elm u
8. Neħhi l-batteriji l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix

L-immuntar tal-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix isir b'ordni invertit.

Soluzzjonijiet għall-problemi

L-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix ma jiskurax

- Aġġusta s-sensittività (pg. 7)
- Ibdel il-pożizzjoni tas-sensur (pg. 7)
- Naddaf is-sensur jew il-hġieġa esterna
- Ezamina l-fuq u dawl lejni is-sensur
- Issostitwixxi l-batteriji (pg. 9)

Il-livell ta' protezzjoni jhalli għaddi wisq dawl

→ Issettja livell ta' protezzjoni oġġja jew uża hġieġi interni kukuluri (pg. 6-7)

Il-livell ta' protezzjoni ma jhalli għaddi b'żewġ bejzed dawl

→ Aghżen livell ta' protezzjoni aktar baxx (pg. 6-7)

→ Naddaf jew ibdel il-hġieġa esterna (pg. 4-5)

L-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix ipepet

→ Adatta l-pożizzjoni tar-regolatur tal-hin ta' fuq (pg. 7) għal-metodu tal-iwveljar użat

→ Ibdel il-batteriji (pg. 9)

Viżibbiltà baxxa

→ Naddaf il-hġieġa esterna jew l-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix

→ Adatta l-livell ta' protezzjoni għall-metodu tal-iwveljar użat

→ Żid id-dawl ambjentali

L-elm u għall-iwveljar jizjoq

→ Erga' aġġusta l-lives iċ-ċinta għal-mar-ras (pg. 4)

Speċifikazzjonijiet (Sogġetti għal emendi tekniki)

Livell ta' protezzjoni	Modalità awtomatika: 2.0 (stat ta' dawl) 4 < 12 (stat ta' diam) Modalità manwali: 2.0 (stat ta' dawl) 4 < 12 (stat ta' diam)
Protezzjoni kontra r-radjazzjoni ultravjoila / infraħmar	Protezzjoni massima fil-istat ta' dawl u stat ta' diam
Fin meħteġ għall-qilb mill-istat ta' diam għal dak ta' diam	100 µs (23 °C/73 °F) / 70 µs (55 °C/131 °F)
Fin meħteġ għall-qilb mill-istat ta' diam għal dak ta' dawl	0.1-2.0 s b'effett ta' "għabex"
Dimensjonijiet tal-istoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix	90 × 110 × 7 mm (3.55" × 4.33" × 0.28")
Dimensjonijiet tal-kamp viżiv	50 × 100 mm (1.97" × 3.94")
Provista tal-elettriku	Ċelluli solari, 2 batteriji Li3V li jistgħu jimbidu (CR2032)
Piż	Non PAPR: 495g / 17.46 oz PAPR: 689g / 24.52 oz
Temperatura tal-tħaddim	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
Temperatura tal-hażna	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
Klassifikazzjoni skont EN379	Kwalità ottika = 1 Omogeneità = 1 Dipendenza fuq l-angolu viżiv = 2
Approvazzjonijiet	CE, ANSI, EAC, konformità ma' CSA
Marki addizzjonali għal-verżjoni PAPR (korp notifikat CE 1024)	EN 12941 (TH3 fihomm ma' 3000lx/3000X, TH2 għal-verżjonijiet b'hardhat u 3000lx/3000X) EN 14594 Class B3

Partijiet ta' rikambju (pg. 8-9)

- Elmu mingħajr stoċċ (SP01)
- Stoċċ ta' protezzjoni kontra t-tgħammix inkl. is-sallatella (SP02)
- Hġieġa esterna (SP03)
- Sett ta' twissja 2 (klijippiet tal-għajnejn) (SP04)
- Hġieġa protettiva interna (SP05)
- In-numri preċiżi tal-prodotti sliohom fin-naha ta' gewwa tal-qoxra ta' dan il-manwal (fil-paġna ta' qabel l-aħħar).

Dikjarazzjoni tal-konformità

Ark id-indrizz tal-internet fil-aħħar paġna.

Informazzjonijiet legali

Dan id-dokument jissodisfa l-rekwiżiti tar-Regolament tal-UE 2016/425 (punt 1.4 tal-Anness II).


Dispożizzjonijiet


Informazzjoni ddetaljata fil-aħħar paġna.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

 spare parts list

 PAPR	SP01	4261.008 (silver) 4261.011 (black)
	SP01	5001.690 (silver) 5001.691 (black)
	SP02	5012.900
	SP03	5000.210
	SP04	5003.501
	SP05	5000.001
	SP06	5003.500
	SP07	5003.250
	SP08	5004.073
	SP09	5004.020
	SP10	5004.900

 Accessories		
	5002.840	Bumpcap (mounting on headband)
	5003.530	Headgear „HALO“ (click on the headband)
	4028.015	Chest protection
	4028.016	Head & neck protection
	4028.031	PAPR Head & neck protection
	4160.400	PAPR Faceseal
	4551.024	PAPR Air hose holder
	5002.900	Parking Buddy (green)
	5002.910	Parking Buddy (black)

optrel tec ag
industriestrasse 2
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 987 42 00
fax: +41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com
www.optrel.com



TP TC 019/2011

1883 
Notified body
ECS GmbH
European Certification Service
Hüttfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany

EU PAPR version only
 1024
Notified body 1024
Occupational Safety Research Institute
Jeruzalémská 1283/9
CZ-110 00 Praha 1
Czech Republic



Serial No.:	Sorszám:
Numéro de série:	Seri No.:
Seriennummer:	シリアル番号:
Seriennummer:	Αύξων αριθμός:
Numero di serie:	Поряден номер:
Número de serie:	Výrobné číslo:
Número de série:	Număr de serie:
Serienr.:	Seerianumber:
Sarjanumero:	Serijos Nr.:
Seriennummer:	Sērijas numurs:
Seriennummer:	Серийный номер:
Numer seryjny:	Serijski broj:
Sériové číslo:	Sraithuimhir:
序列号:	Numru tas-Serje.:

Date of sale:	Eladás dátuma:
Date de vente:	Satış tarihi:
Verkaufsdatum:	販売日:
Försäljningsdatum:	Ημερομηνία πώλησης:
Data di vendita:	Дата на продажба:
Fecha de venta:	Dátum predaja:
Data de venda:	Data vânzării:
Datum van verkoop:	Müügi kuupäev:
Myyntipäivä:	Pardavimo data:
Salgsdato:	Pārdošanas datums:
Dato for salg:	Дата продаж:
data sprzedaży:	Prodaja Datum:
Datum prodeje:	Diol Dáta:
销售日期:	Data tal-bejgh:

Dealer's stamp:	Kereskedő pecsétje:
Cachet du revendeur:	Bayi damgasi:
Händlerstempel:	ディーラーのスタンプ:
Försäljarens stämpel:	Σφραγίδα αντιπροσώπου:
francobollo del rivenditore:	Печат на дилъра:
Sello del comerciante:	Pečiatka predajcu:
carimbo do concessionário:	☐ tampa distribuitorului:
Dealerstempel:	Müüja tempel:
Jälleenmyyjän leima:	Pardavėjo antspaudas:
Forhandlers frimærke:	Izplatītāja zīmogs:
Forhandlerens stempel:	печать дилера:
pieczęć sprzedawcy:	Pečat trgovca:
Razítko prodejce:	Stampa an déileálaí:
经销商的印章:	Timbru tal-bejgiegh:



visit our homepage
<http://www.optrel.com/>



declaration of conformity
<https://industrial.optrel.com/de/service/kundenservice/downloads>